



BOSCH

GBH Professional

2-24 RE | 2-24 DRE | 2-24 DFR

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 4VG (2021.03) PS / 85



1 609 92A 4VG




- en** Original instructions
- fr** Notice originale
- pt** Manual original
- zh** 正本使用说明书
- zh** 原始使用說明書
- ko** 사용 설명서 원본
- th** หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับ^{ที่} ต้นแบบ
- id** Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan Orisinal
- vi** Bản gốc hướng dẫn sử dụng
- ar** دليل التشغيل الأصلي
- fa** دفترچه راهنمای اصلی









English	Page 7
Français	Page 13
Português	Página 20
中文	頁 27
繁體中文	頁 32
한국어	페이지 38
ไทย	หน้า 45
Bahasa Indonesia	Halaman 52
Tiếng Việt	Trang 59
عربى	الصفحة 67
فارسی	صفحه 74



CE

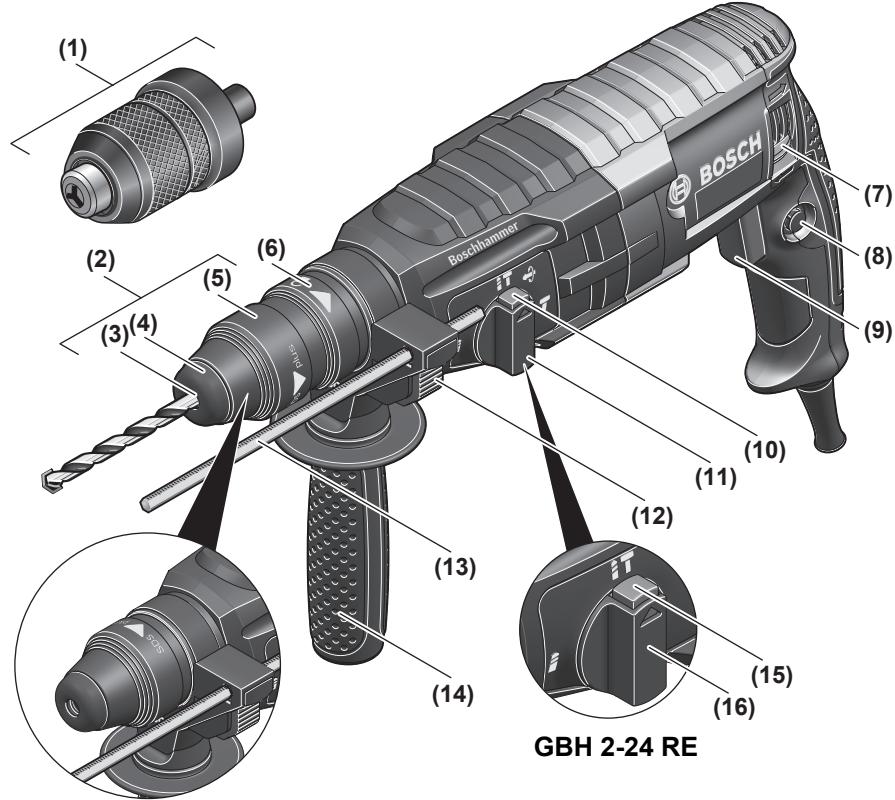GBH 2-24 DFR


**GBH 2-24 RE
GBH 2-24 DRE**

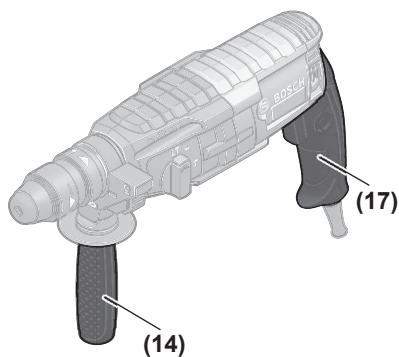

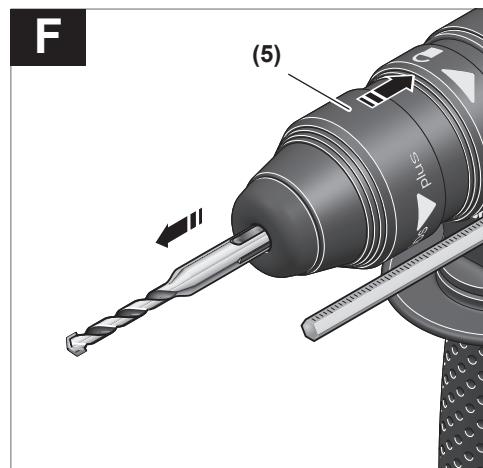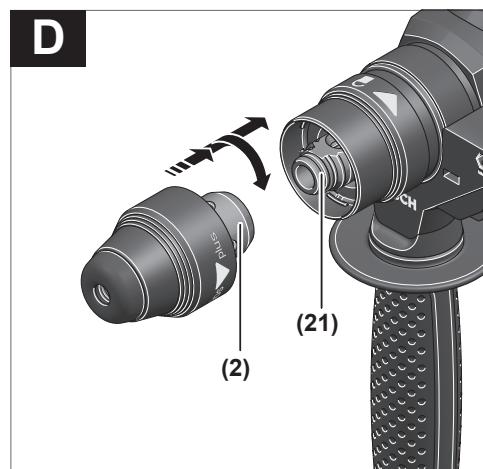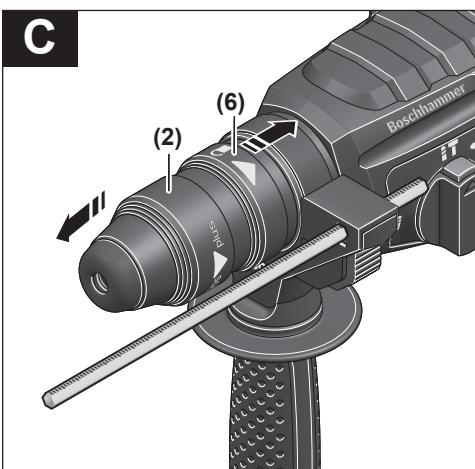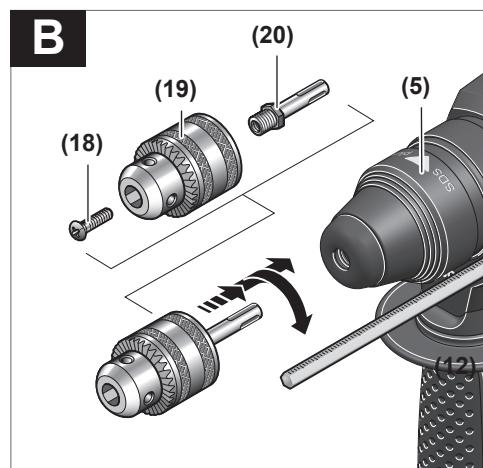
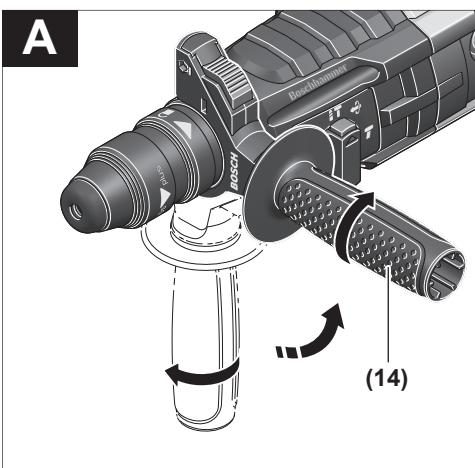


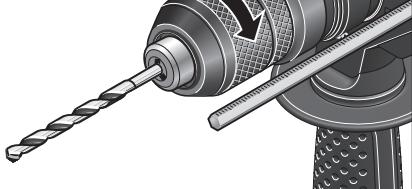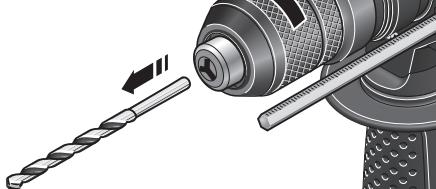G(22)
(23)**H**(22)
(23)**I**

(12)

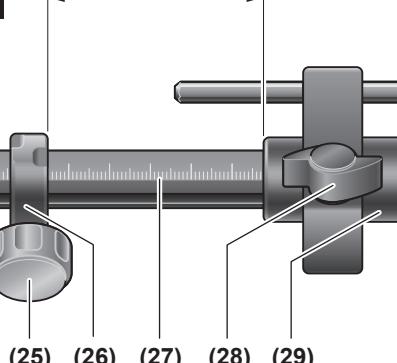(14)
(24)**J****K**

(13)

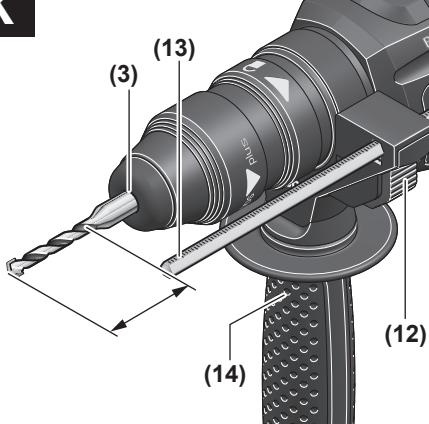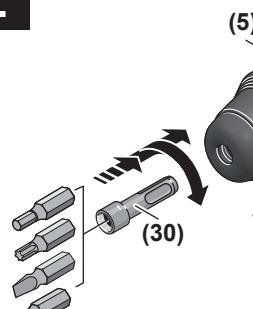**L**

English

Safety instructions

General Power Tool Safety Warnings

⚠ WARNING

Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the

warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

- ▶ **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- ▶ **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- ▶ **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- ▶ **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- ▶ **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- ▶ **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- ▶ **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- ▶ **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock..
- ▶ **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- ▶ **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

▶ **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

▶ **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

▶ **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

▶ **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

▶ **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

▶ **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

- ▶ **Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- ▶ **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- ▶ **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- ▶ **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- ▶ **Maintain power tools.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- ▶ **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- ▶ **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.**

formed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

Service

- **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Hammer Safety Warnings

- **Wear ear protectors.** Exposure to noise can cause hearing loss.
- **Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool.** Loss of control can cause personal injury.
- **Hold power tool by insulated gripping surfaces when performing an operation where the cutting accessory or fastener may contact hidden wiring or its own cord.** Cutting accessory and fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- **Use suitable detectors to determine if utility lines are hidden in the work area or call the local utility company for assistance.** Contact with electric lines can lead to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to explosion. Penetrating a water line causes property damage or may cause an electric shock.
- **Always wait until the power tool has come to a complete stop before placing it down.** The application tool can jam and cause you to lose control of the power tool.
- **Secure the workpiece.** A workpiece clamped with clamping devices or in a vice is held more secure than by hand.

Products sold in GB only:

Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362). If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an authorised customer service agent. The replacement plug should have the same fuse rating as the original plug. The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard and should never be inserted into a mains socket elsewhere.

- **Hold the power tool firmly with both hands and make sure you have a stable footing.** The power tool can be more securely guided with both hands.

Product Description and Specifications



Read all the safety and general instructions.
Failure to observe the safety and general instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Please observe the illustrations at the beginning of this operating manual.

Intended Use

GBH 2-24 RE

The power tool is intended for hammer drilling in concrete, brick and stone. It is also suitable for drilling without impact in wood, metal, ceramic and plastic. Power tools with electronic control and right/left rotation are also suitable for screwdriving.

GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR

The power tool is intended for hammer drilling in concrete, brick and stone, as well as for light chiselling work. It is also suitable for drilling without impact in wood, metal, ceramic and plastic. Power tools with electronic control and right/left rotation are also suitable for screwdriving.

Product Features

The numbering of the product features refers to the diagram of the power tool on the graphics page.

- (1) Keyless quick-change chuck (**GBH 2-24 DFR**)
- (2) SDS plus quick-change chuck (**GBH 2-24 DFR**)
- (3) SDS plus tool holder
- (4) Dust protection cap
- (5) Locking sleeve
- (6) Locking ring for quick-change chuck (**GBH 2-24 DFR**)
- (7) Rotational direction switch
- (8) Lock-on button for on/off switch
- (9) On/off switch
- (10) Release button for impact/mode selector switch (**GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR**)
- (11) Impact/mode selector switch (**GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR**)
- (12) Button for depth stop adjustment
- (13) Depth stop
- (14) Auxiliary handle (insulated gripping surface)
- (15) Release button for "drilling/hammer drilling" selector switch (**GBH 2-24 RE**)
- (16) "Drilling/hammer drilling" selector switch (**GBH 2-24 RE**)
- (17) Handle (insulated gripping surface)
- (18) Securing screw for keyed chuck^{a)}
- (19) Keyed chuck^{a)}
- (20) SDS plus shank for drill chuck^{a)}
- (21) Drill chuck holder (**GBH 2-24 DFR**)
- (22) Front sleeve of the keyless quick-change chuck (**GBH 2-24 DFR**)
- (23) Retaining ring of the keyless quick-change chuck (**GBH 2-24 DFR**)
- (24) Saugfix suction opening^{a)}
- (25) Saugfix clamping screw^{a)}
- (26) Saugfix depth stop^{a)}
- (27) Saugfix telescopic tube^{a)}

- (28) Saugfix wing bolt^{a)}
 (29) Saugfix guide tube^{a)}

(30) Universal holder with SDS plus shank^{a)}

a) Accessories shown or described are not included with the product as standard. You can find the complete selection of accessories in our accessories range.

Technical Data

Rotary hammer		GBH 2-24 RE	GBH 2-24 DRE	GBH 2-24 DFR
Article number		3 611 B72 0..	3 611 B72 1..	3 611 B73 0..
Speed control		●	●	●
Stop rotation		–	●	●
Clockwise/anticlockwise rotation		●	●	●
Quick-change chuck		–	–	●
Rated power input	W	790	790	790
Impact rate	min ⁻¹	0-4200	0-4200	0-4200
Impact energy per stroke according to EPTA-Procedure 05:2016	J	2.7	2.7	2.7
Rated speed	min ⁻¹	0-930	0-930	0-930
Tool holder		SDS plus	SDS plus	SDS plus
Spindle collar diameter	mm	48.5	48.5	48.5
Max. drilling diameter				
– Concrete	mm	24	24	24
– Masonry (with hollow core bit)	mm	68	68	68
– Steel	mm	13	13	13
– Wood	mm	30	30	30
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	2.8	2.8	2.9
Protection class		□ / II	□ / II	□ / II

The specifications apply to a rated voltage [U] of 230 V. These specifications may vary at different voltages and in country-specific models.

Noise/Vibration Information

Noise emission values determined according to EN 60745-2-6.

Typically, the A-weighted noise level of the power tool is:

Sound pressure level **93 dB(A)**; sound power level **104 dB(A)**. Uncertainty K = **3 dB**.

Wear hearing protection!

Vibration total values a_h (triax vector sum) and uncertainty K determined according to EN 60745-2-6:

Hammer drilling into concrete: $a_h = \mathbf{13.0 \text{ m/s}^2}$, K=1.5 m/s², Chiselling: $a_h = \mathbf{14.0 \text{ m/s}^2}$, K=1.5 m/s².

The vibration level given in these instructions has been measured in accordance with a standardised measuring procedure and may be used to compare power tools. It can also be used for a preliminary estimation of exposure to vibration.

The stated vibration level applies to the main applications of the power tool. However, if the power tool is used for different applications, with different application tools or poorly maintained, the vibration level may differ. This can significantly increase the exposure to vibration over the total working period.

To estimate the exposure to vibration accurately, the times when the tool is switched off or when it is running but not actually being used should also be taken into account. This can significantly reduce the exposure to vibration over the total working period.

Implement additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration, such as servicing the power tool and application tools, keeping the hands warm, and organising workflows correctly.

Assembly

► Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the power tool.

Auxiliary handle

► Do not operate your power tool without the auxiliary handle (14).

Swivelling the auxiliary handle (see figure A)

You can swivel the auxiliary handle (14) to any angle for a safe work posture that minimises fatigue.

– Turn the lower gripping end of the auxiliary handle (14) anticlockwise and swivel the auxiliary handle (14) into

the required position. Then turn the lower gripping end of the auxiliary handle (14) clockwise to retighten it. Make sure that the retaining strap of the auxiliary handle slots into the corresponding groove of the housing.

Selecting drill chucks and tools

Hammer drilling and chiselling require SDS-plus application tools that are inserted into the SDS-plus drill chuck.

For drilling without impact in wood, metal, ceramic and plastic as well as for screwdriving, tools without SDS-plus are used (e.g. cylindrical shank drill bits). For these tools, a keyless chuck or a keyed chuck are required.

GBH 2-24 DFR: The SDS plus quick-change chuck (2) can easily be swapped with the keyless quick-change chuck (1) supplied.

Changing the drill chuck

Inserting/removing the keyed chuck

GBH 2-24 RE, GBH 2-24 DRE

You must use a suitable drill chuck (keyed or keyless chuck, accessories) to work with tools that do not have SDS-plus (e.g. cylindrical shank drill bits).

Fitting the keyed chuck (see figure B)

- Screw the SDS-plus shank (20) into a keyed chuck (19). Secure the keyed chuck (19) using the securing screw (18). **Note that the securing screw has a left-hand thread.**

Inserting the keyed chuck (see figure B)

- Clean and lightly grease the insertion end of the shank.
- Insert the keyed chuck with the adapter shank into the tool holder with a turning motion until it automatically locks.
- Check that it is locked by pulling the keyed chuck.

Removing the keyed chuck

- Push the locking sleeve (5) back and remove the keyed chuck (19).

Removing/inserting the quick-change chuck

GBH 2-24 DFR

Removing the Quick-Change Chuck (see figure C)

- Pull back on the quick-change chuck locking ring (6), hold it in this position and pull the SDS plus quick-change chuck (2) or the keyless quick-change chuck (1) out from the front.
- Once the quick-change chuck is removed, protect it from dirt.

Inserting the Quick-Change Chuck (see figure D)

- Before insertion, clean the quick-change chuck and lightly grease the shank.
- Wrap your whole hand around the SDS plus quick-change chuck (2) or the keyless quick-change chuck (1). Use a turning motion to push the quick-change chuck into the drill chuck holder (21) until you hear it click into place.
- The quick-change chuck is automatically locked. Check that it is locked by pulling on the quick-change chuck.

Changing the Tool

The dust protection cap (4) largely prevents the penetration of drilling dust into the tool holder during operation. When inserting the tool, make sure that the dust protection cap (4) does not become damaged.

- Replace a damaged dust protection cap immediately. It is recommended that you have use an after-sales service for this.

Changing the tool (SDS plus)

Inserting SDS plus application tools (see figure E)

The SDS-plus drill chuck enables you to change the application tool easily and conveniently without needing to use additional tools.

- **GBH 2-24 DFR:** Insert the SDS plus quick-change chuck (2).
- Clean and lightly grease the shank of the application tool.
- Insert the application tool into the tool holder while turning it until it locks automatically.
- Check that it is locked by pulling on the tool.

As a requirement of the system, the SDS-plus application tool can move freely. This causes a certain radial run-out at no-load, which has no effect on the accuracy of the drill hole, as the drill bit centres itself upon drilling.

Removing SDS-plus application tools (see figure F)

- Push the locking sleeve (5) back and remove the application tool.

Changing the keyed chuck

GBH 2-24 RE, GBH 2-24 DRE

Inserting the Application Tool

Note: Application tools that do not have SDS plus must not be used for hammer drilling or chiselling. Tools without SDS plus and their drill chucks are damaged by hammer drilling or chiselling.

- Insert a keyed chuck (19).
- Open the keyed chuck (19) by turning it until the tool can be inserted. Insert the tool.
- Insert the chuck key into the corresponding holes of the keyed chuck (19) and clamp the tool evenly.
- **GBH 2-24 RE:** Set the selector switch (16) to the "drilling" symbol.
- **GBH 2-24 DRE:** Turn the impact/mode selector switch (11) to the "drilling" position.

Removing the application tool

- Use the chuck key to turn the sleeve of the keyed chuck (19) anticlockwise until the application tool can be removed.

Changing the keyless quick-change chuck

GBH 2-24 DFR

Inserting the application tool (see figure G)

Note: Application tools that do not have SDS plus must not be used for hammer drilling or chiselling. Tools without SDS plus and their drill chucks are damaged by hammer drilling or chiselling.

- Insert the keyless quick-change chuck (1).
- Hold the retaining ring (23) of the keyless quick-change chuck firmly in place. Open the tool holder by turning the front sleeve (22) until the tool can be inserted. Hold the retaining ring (23) in place and firmly tighten the front sleeve (22) by turning it in the direction of the arrow until you hear it click into place.

- Check that it is seated securely by pulling on the tool.

Note: If the tool holder was unscrewed all the way, a scraping sound may be heard while retightening the tool holder and it may not fully tighten.

In this case, turn the front sleeve (22) in the opposite direction to the arrow by one full turn. This will allow the tool holder to be fully tightened.

- Turn the impact/mode selector switch (11) to the "drilling" position.

Removing the application tool (see figure H)

- Hold the retaining ring (23) of the keyless quick-change chuck firmly in place. Open the tool holder by turning the front sleeve (22) in the direction of the arrow until the tool can be removed.

Dust/Chip Extraction

The dust from materials such as lead paint, some types of wood, minerals and metal can be harmful to human health. Touching or breathing in this dust can trigger allergic reactions and/or cause respiratory illnesses in the user or in people in the near vicinity.

Certain dusts, such as oak or beech dust, are classified as carcinogenic, especially in conjunction with wood treatment additives (chromate, wood preservative). Materials containing asbestos may only be machined by specialists.

- Use a dust extraction system that is suitable for the material wherever possible.
- Provide good ventilation at the workplace.
- It is advisable to wear a P2 filter class breathing mask.

The regulations on the material being machined that apply in the country of use must be observed.

► **Avoid dust accumulation at the workplace.** Dust can easily ignite.

Dust extraction with the dust extraction attachment (accessory)

Fitting the dust extraction attachment (see figure I)

For dust extraction, the dust extraction attachment (accessory) is required. When drilling, the dust extraction attachment retracts so that the attachment head is always close to the surface at the drill hole.

- Press the button for depth stop adjustment (12) and remove the depth stop (13). Press the button (12) again and insert the dust extraction attachment into the auxiliary handle (14) from the front.
- Connect an extraction hose (diameter 19 mm, accessory) to the suction opening (24) of the dust extraction attachment.

The dust extractor must be suitable for the material being worked.

When extracting dust that is dry, especially detrimental to health or carcinogenic, use a special dust extractor.

Setting the drilling depth on the dust extraction attachment (see figure J)

You can also set the required drilling depth X when the dust extraction attachment is fitted.

- Push the SDS-plus application tool into the SDS-plus tool holder (3) as far as it will go. Otherwise, the movability of the SDS-plus drilling tool can lead to incorrect adjustment of the drilling depth.
- Loosen the wing bolt (28) on the dust extraction attachment.
- Without switching it on, press the power tool firmly against the surface you wish to drill. The SDS-plus application tool must be touching the surface.
- Position the guide tube (29) of the dust extraction attachment in its holder such that the head of the dust extraction attachment rests on the surface to be drilled. Do not slide the guide tube (29) further than necessary over the telescopic tube (27), so that as much as possible of the scale remains visible on the telescopic tube (27).
- Retighten the wing bolt (28). Loosen the clamping screw (25) on the depth stop of the dust extraction attachment.
- Slide the depth stop (26) onto the telescopic tube (27) so that the distance X shown in the illustration matches your required drilling depth.
- Tighten the clamping screw (25) in this position.

Operation

► **Products that are only sold in AUS and NZ:** Use a residual current device (RCD) with a nominal residual current of 30 mA or less.

Start-up

► **Pay attention to the mains voltage. The voltage of the power source must match the voltage specified on the rating plate of the power tool. Power tools marked with 230 V can also be operated with 220 V.**

Setting the Operating Mode

GBH 2-24 RE:

Use the "drilling/hammer drilling" selector switch (16) to select the power tool's operating mode.

- To change the operating mode, press the release button (15) and turn the "drilling/hammer drilling" selector switch (16) until it clicks into the required position.

Note: Only change the operating mode when the power tool is switched off. Otherwise, the power tool may become damaged.



Position for **hammer drilling** into concrete or stone




Position for **drilling** without impact in wood, metal, ceramic and plastic and for screw-driving

GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR:


The operating mode of the power tool is selected using the impact/mode selector switch (11).

- To change the operating mode, press the release button (10) and turn the impact/mode selector switch (11) until it clicks into the required position.

Note: Only change the operating mode when the power tool is switched off. Otherwise, the power tool may become damaged.



Position for **hammer drilling** into concrete or stone



Position for **drilling** without impact in wood, metal, ceramic and plastic and for **screw-driving**



Vario-Lock position for adjusting the chisel position

The impact/mode selector switch (11) will not engage in this position.



Position for **chiselling**

Applying light pressure to the on/off switch (9) results in a low rotational speed/impact rate. Applying increasing pressure to the switch increases the speed/impact rate.

Changing the chiselling position (Vario-Lock)

GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR

You can lock the chisel in 36 different positions, so you can select the optimum working position for each task.

- Insert the chisel into the tool holder.
- Turn the impact/mode selector switch (11) to the "Vario-Lock" position.
- Turn the application tool to the required chisel position.
- Turn the impact/mode selector switch (11) to the "chiselling" position. With this, the tool holder is locked.
- Set the rotational direction for chiselling to clockwise.

Practical Advice

Setting the drilling depth (see figure K)

You can use the depth stop (13) to set the required drilling depth X.

- Press the button for depth stop adjustment (12) and insert the depth stop into the auxiliary handle (14). The fluting on the depth stop (13) must face downwards.
- Insert the SDS-plus application tool into the SDS-plus tool holder (3) to the stop. Otherwise, the movability of the SDS-plus drilling tool can lead to incorrect adjustment of the drilling depth.
- Pull the depth stop far enough out that the distance between the drill bit tip and the edge of the depth stop corresponds to the required drilling depth X.

Overload clutch

- If the application tool jams or snags, the power transmission to the drill spindle will be interrupted. Always hold the power tool firmly with both hands to withstand the forces this may create and adopt a position with stable footing.
- Switch the power tool off immediately and remove the application tool if the power tool becomes blocked. Switching on when the drilling tool is blocked may cause high torque reactions.

Inserting screwdriver bits (see figure L)

- Only apply the power tool to the screw/nut when the tool is switched off. Rotating tool inserts can slip off.

A universal holder (30) with SDS-plus shank (accessory) is required to work with screwdriver bits.

- Clean and lightly grease the insertion end of the shank.
- Insert the universal holder into the tool holder while turning it until it locks automatically.
- Check that it is locked by pulling the universal holder.
- Insert a screwdriver bit in the universal holder. Only use screwdriver bits that fit the screw head.
- To remove the universal holder, slide the locking sleeve (5) backwards and remove the universal holder (30) from the tool holder.

Setting the Rotational Direction

The rotational direction switch (7) is used to change the rotational direction of the power tool. However, this is not possible while the on/off switch (9) is being pressed.

- Only operate the rotational direction switch (7) when the power tool is not in use.

Always set the rotational direction to clockwise rotation for hammer drilling, drilling and chiselling.

- **Rotate clockwise:** Turn the rotational direction switch (7) on both sides until it stops in the ← position.
- **Rotate anticlockwise:** Turn the rotational direction switch (7) on both sides until it stops in the → position.

Switching On/Off

- To **switch on** the power tool, press the on/off switch (9).
- To **lock** the on/off switch (9), press and hold it while also pushing the lock-on button (8).
- To **switch off** the power tool, release the on/off switch (9). If the on/off switch (9) is locked, press the switch first and then release it.

Adjusting the Speed/Impact Rate

You can adjust the speed/impact rate of the power tool when it is on by pressing in the on/off switch (9) to varying extents.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

- ▶ Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the power tool.
- ▶ To ensure safe and efficient operation, always keep the power tool and the ventilation slots clean.
- In order to avoid safety hazards, if the power supply cord needs to be replaced, this must be done by **Bosch** or by an after-sales service centre that is authorised to repair **Bosch** power tools.
- ▶ Replace a damaged dust protection cap immediately. It is recommended that you have use an after-sales service for this.
- Clean the tool holder (3) after each use.

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. You can find explosion drawings and information on spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you with any questions about our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

Malaysia

Robert Bosch Sdn. Bhd.(220975-V) PT/SMY
No. 8A, Jalan 13/6
46200 Petaling Jaya
Selangor
Tel.: (03) 79663194
Toll-Free: 1800 880188
Fax: (03) 79583838
E-Mail: kiathoe.chong@my.bosch.com
www.bosch-pt.com.my

You can find further service addresses at:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Disposal

The power tool, accessories and packaging should be recycled in an environmentally friendly manner.



Do not dispose of power tools along with household waste.

Français

Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil

- ⚠ AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme «outil» dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

Sécurité de la zone de travail

- ▶ **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.
- ▶ **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.
- ▶ **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

Sécurité électrique

- ▶ **Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre.** Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.
- ▶ **Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.
- ▶ **Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.
- ▶ **Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement.** Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- ▶ **Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.** L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.
- ▶ **Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un**

dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).
L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

- ▶ **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves des personnes.
- ▶ **Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux.** Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chausures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures de personnes.
- ▶ **Eviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.
- ▶ **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en marche.** Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut donner lieu à des blessures de personnes.
- ▶ **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.
- ▶ **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement.** Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.
- ▶ **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.

Utilisation et entretien de l'outil

- ▶ **Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à votre application.** L'outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.
- ▶ **Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa.** Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.
- ▶ **Débrancher la fiche de la source d'alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.
- ▶ **Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.

▶ **Observer la maintenance de l'outil.** Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.

▶ **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.

▶ **Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.

Maintenance et entretien

▶ **Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de recharge identiques.** Cela assurera que la sécurité de l'outil est maintenue.

Avertissements de sécurité pour les marteaux

- ▶ **Porter des protections auditives.** L'exposition aux bruits peut provoquer une perte de l'audition.
- ▶ **Utiliser la(s) poignée(s) auxiliaire(s) fournie(s) avec l'outil.** La perte de contrôle peut provoquer des blessures.
- ▶ **Tenir l'outil par les surfaces de préhension isolées, lors de la réalisation d'une opération au cours de laquelle l'organe de coupe ou le dispositif de serrage peut entrer en contact avec un câblage non apparent ou son propre cordon d'alimentation.** Le contact avec un fil "sous tension" peut également mettre "sous tension" les parties métalliques exposées de l'outil électrique et provoquer un choc électrique sur l'opérateur.
- ▶ **Utilisez un détecteur approprié pour vérifier s'il n'y a pas de conduites cachées ou contactez votre société de distribution d'eau locale.** Tout contact avec des câbles électriques peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Tout endommagement d'une conduite de gaz peut provoquer une explosion. La perforation d'une conduite d'eau provoque des dégâts matériels et peut provoquer un choc électrique.
- ▶ **Avant de poser l'outil électroportatif, attendez que celui-ci soit complètement à l'arrêt.** L'outil risque de se coincer, ce qui entraînerait une perte de contrôle de l'outil électroportatif.
- ▶ **Bloquez la pièce à travailler.** Une pièce à travailler serrée par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un étai est fixée de manière plus sûre que quand elle est tenue avec une main.
- ▶ **Lors du travail, tenez fermement l'outil électroportatif des deux mains et veillez à toujours garder une posi-**

tion de travail stable. Avec les deux mains, l'outil électroportatif est guidé en toute sécurité.

Description des prestations et du produit



Lisez attentivement toutes les instructions et consignes de sécurité. Le non-respect des instructions et consignes de sécurité peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou entraîner de graves blessures.

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent à l'avant de la notice d'utilisation.

Utilisation conforme

GBH 2-24 RE

L'outil électroportatif est conçu pour la perforation dans le béton, la brique et la pierre. Il convient aussi pour les percages sans percussion dans le bois, le métal, la céramique et les matières plastiques. Les outils électroportatifs avec régulation électronique et réversibilité rotation droite/gauche sont également appropriés pour le vissage.

GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR

Cet outil électroportatif est destiné aux travaux de perforation dans le béton, la brique et la pierre naturelle ainsi qu'aux travaux de burinage légers. Il convient aussi pour les percages sans percussion dans le bois, le métal, la céramique et les matières plastiques. Les outils électroportatifs avec régulation électronique et réversibilité rotation droite/gauche sont également appropriés pour le vissage.

Éléments constitutifs

La numérotation des éléments de l'appareil se réfère à la représentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

- (1) Mandrin interchangeable à serrage rapide (**GBH 2-24 DFR**)
- (2) Mandrin interchangeable SDS plus (**GBH 2-24 DFR**)
- (3) Porte-outil SDS plus
- (4) Capuchon anti-poussière
- (5) Bague de verrouillage

Caractéristiques techniques

Marteau perforateur	GBH 2-24 RE	GBH 2-24 DRE	GBH 2-24 DFR
Référence	3 611 B72 0..	3 611 B72 1..	3 611 B73 0..
Variateur de vitesse	●	●	●
Stop de rotation	–	●	●
Réversibilité droite/gauche	●	●	●
Mandrin interchangeable	–	–	●
Puissance absorbée nominale	W	790	790
Fréquence de frappe	min ⁻¹	0-4200	0-4200
Force de frappe selon EPTA-Procedur 05:2016	J	2,7	2,7

- (6) Bague de verrouillage du mandrin interchangeable (**GBH 2-24 DFR**)
- (7) Sélecteur de sens de rotation
- (8) Bouton de blocage de l'interrupteur Marche/Arrêt
- (9) Interrupteur Marche/Arrêt
- (10) Bouton de déverrouillage du sélecteur stop de rotation/stop de frappe (**GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR**)
- (11) Sélecteur stop de rotation/de frappe (**GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR**)
- (12) Bouton de réglage de butée de profondeur
- (13) Butée de profondeur
- (14) Poignée supplémentaire (surface de préhension isolée)
- (15) Bouton de déverrouillage du sélecteur « Perçage/Perforation » (**GBH 2-24 RE**)
- (16) Sélecteur « Perçage/Perforation » (**GBH 2-24 RE**)
- (17) Poignée (surface de préhension isolée)
- (18) Vis de blocage du mandrin à clé^{a)}
- (19) Mandrin à clé^{a)}
- (20) Adaptateur SDS plus pour mandrin^{a)}
- (21) Logement de mandrin (**GBH 2-24 DFR**)
- (22) Bague avant du mandrin interchangeable à serrage rapide (**GBH 2-24 DFR**)
- (23) Bague de maintien du mandrin interchangeable à serrage rapide (**GBH 2-24 DFR**)
- (24) Ouverture d'aspiration du set d'aspiration^{a)}
- (25) Vis de serrage du set d'aspiration^{a)}
- (26) Butée de profondeur du set d'aspiration^{a)}
- (27) Tige télescopique du set d'aspiration^{a)}
- (28) Vis papillon du set d'aspiration^{a)}
- (29) Fourreau de guidage du set d'aspiration^{a)}
- (30) Porte-outil universel avec emmanchement SDS plus^{a)}

a) Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre gamme d'accessoires.

Marteau perforateur		GBH 2-24 RE	GBH 2-24 DRE	GBH 2-24 DFR
Régime nominal	tr/min	0–930	0–930	0–930
Porte-outil		SDS plus	SDS plus	SDS plus
Diamètre du collet de broche	mm	48,5	48,5	48,5
Diamètre de perçage maxi				
– Béton	mm	24	24	24
– Maçonnerie (avec couronne-trépan)	mm	68	68	68
– Acier	mm	13	13	13
– Bois	mm	30	30	30
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014	kg	2,8	2,8	2,9
Indice de protection		<input type="checkbox"/> / II	<input type="checkbox"/> / II	<input type="checkbox"/> / II

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.

Informations sur le niveau sonore/les vibrations

Valeurs d'émissions sonores déterminées conformément à **EN 60745-2-6**.

Le niveau sonore en dB(A) typique de l'outil électroportatif est de : niveau de pression acoustique **93** dB(A) ; niveau de puissance acoustique **104** dB(A). Incertitude K = **3** dB.

Portez un casque antibruit !

Valeurs globales de vibration a_v (somme vectorielle sur les trois axes) et incertitude K conformément à **EN 60745-2-6** : Perforation dans le béton : $a_v = 13,0 \text{ m/s}^2$, K = **1,5** m/s², Burinage : $a_v = 14,0 \text{ m/s}^2$, K = **1,5** m/s².

Le niveau de vibration indiqué dans cette notice d'utilisation a été mesuré à l'aide d'un procédé de mesure normalisé et peut être utilisé pour effectuer une comparaison entre outils électroportatifs. Il est également approprié pour une estimation préliminaire de la charge vibratoire.

Le niveau de vibration s'applique pour les utilisations principales de l'outil électroportatif. En cas d'utilisation de l'outil électroportatif pour d'autres applications, avec d'autres accessoires ou bien en cas d'entretien non approprié, le niveau sonore peut être différent. Il peut en résulter une nette augmentation de la charge vibratoire pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il est recommandé de prendre aussi en considération les périodes pendant lesquelles l'appareil est éteint ou en fonctionnement, mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considérablement la charge vibratoire pendant toute la durée de travail.

Prévoyez des mesures de protection supplémentaires permettant de protéger l'utilisateur de l'effet des vibrations, par exemple : maintenance de l'outil électroportatif et des accessoires de travail, maintien des mains au chaud, organisation des procédures de travail.

Montage

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise avant d'effectuer des travaux quels qu'il soient sur l'outil électroportatif.

Poignée supplémentaire

- N'utilisez pas l'outil électroportatif sans la poignée supplémentaire (14).

Pivotement de la poignée supplémentaire (voir figure A)

La poignée supplémentaire (14) peut être orientée dans n'importe quelle position, pour obtenir une position de travail sûre et peu fatigante.

- Tournez la poignée supplémentaire (14) dans le sens antihoraire et orientez la poignée supplémentaire (14) dans la position souhaitée. Resserrez ensuite la poignée supplémentaire (14) en la tournant dans le sens horaire. Veillez à ce que le collier de serrage de la poignée supplémentaire se trouve bien dans la rainure du carter prévue à cet effet.

Choix du mandrin et des accessoires

Pour les travaux de perforation et burinage, il est nécessaire d'utiliser des accessoires SDS-plus et le mandrin SDS-plus.

Pour les travaux de perçage sans percussion dans le bois, le métal, la céramique ou les plastiques, ainsi que pour le visage, il convient d'utiliser des accessoires sans système SDS-plus (p. ex. forets à queue cylindrique). Pour ce type d'accessoire, il vous faut utiliser soit un mandrin automatique, soit un mandrin à couronne dentée.

GBH 2-24 DFR : le mandrin interchangeable SDS-plus (2) peut facilement être remplacé par le mandrin interchangeable à serrage rapide (1) fourni avec l'outil.

Changement de mandrin

Insertion/retrait du mandrin à couronne dentée

GBH 2-24 RE, GBH 2-24 DRE

Afin de travailler avec des outils sans système SDS-plus (p. ex. forets à queue cylindrique), vous devez monter un mandrin adapté (mandrin automatique ou à couronne dentée, accessoire).

Montage du mandrin à couronne dentée (voir figure B)

- Vissez le porte-embout SDS-plus (20) dans un mandrin à couronne dentée (19). Sécurisez le mandrin à couronne dentée (19) à l'aide de la vis de blocage (18). **Notez que la vis de blocage a un filetage à gauche.**

Mise en place du mandrin à clé (voir figure B)

- Nettoyez l'emmâchement du dispositif de fixation et graissez-le légèrement.
- Enfoncez le mandrin à couronne dentée par le dispositif de fixation en le tournant dans le porte-outil jusqu'à ce qu'il se verrouille automatiquement.
- Contrôlez qu'il est bien verrouillé en tirant sur le mandrin à couronne dentée.

Démontage du mandrin à couronne dentée

- Poussez la bague de verrouillage (5) vers l'arrière et retirez le mandrin à couronne dentée (19).

Retrait/mise en place du mandrin interchangeable

GBH 2-24 DFR

Retrait du mandrin interchangeable (voir figure C)

- Tirez fermement la bague de verrouillage du mandrin interchangeable (6) vers l'arrière, maintenez-la dans cette position et retirez le mandrin interchangeable SDS plus (2) ou le mandrin interchangeable à serrage rapide (1) vers l'avant.
- Après avoir extrait le mandrin interchangeable, protégez-le des salissures.

Mise en place du mandrin interchangeable (voir figure D)

- Avant sa mise en place, nettoyez le mandrin interchangeable et graissez légèrement son extrémité.
- Saisissez le mandrin interchangeable SDS plus (2) ou le mandrin interchangeable à serrage rapide (1) à pleine main. Engagez le mandrin interchangeable dans le mécanisme de fixation (21) en opérant un léger mouvement de rotation, jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.
- Le mandrin interchangeable se verrouille automatiquement. Vérifiez que le mandrin interchangeable est correctement verrouillé en tirant dessus.

Changement d'accessoire

Le capuchon anti-poussière (4) empêche dans une large mesure la poussière de pénétrer dans le porte-outil pendant l'utilisation de l'outil électroportatif. Lors du montage de l'accessoire de travail, veillez à ne pas endommager le capuchon anti-poussière (4).

► Remplacez immédiatement le capuchon anti-poussière s'il est endommagé. Il est recommandé de faire effectuer ce travail dans un centre de service après-vente.

Changement d'accessoire (SDS plus)

Montage d'un accessoire de travail SDS-plus (voir figure E)

Le mandrin SDS-plus permet de remplacer l'accessoire de travail facilement et confortablement sans avoir à utiliser de clé supplémentaire.

- **GBH 2-24 DFR :** Insérez le mandrin interchangeable SDS-plus (2).
 - Nettoyez l'extrémité de l'accessoire, et graissez-la légèrement.
 - Introduisez l'accessoire de travail dans le porte-outil en le tournant jusqu'à ce qu'il se verrouille automatiquement.
 - Tirez sur l'accessoire pour vérifier qu'il est bien bloqué.
- Avec ce système de fixation, l'accessoire de travail SDS-plus dispose d'une certaine mobilité. Il en résulte lors de la rotation à vide une excentricité qui n'a cependant aucun effet sur l'exactitude du perçage puisque le foret se centre automatiquement pendant le perçage.

Démontage d'un accessoire de travail SDS-plus (voir figure F)

- Poussez la bague de verrouillage (5) vers l'arrière et sortez l'accessoire de travail.

Remplacement d'un accessoire sur le mandrin à clé

GBH 2-24 RE, GBH 2-24 DRE

Mise en place d'un accessoire de travail

Remarque : N'utilisez pas d'accessoires non SDS plus pour perforez ou buriner ! Les accessoires non SDS plus et leur mandrin seraient endommagés lors des travaux de perforation ou burinage.

- Insérez un mandrin à clé (19).
- Ouvrez le mandrin à clé (19) en le tournant jusqu'à pouvoir insérer l'accessoire de travail. Insérez l'accessoire de travail.
- Introduisez la clé de mandrin successivement dans tous les orifices du mandrin à clé (19) et serrez l'accessoire de manière uniforme.
- **GBH 2-24 RE :** positionnez le sélecteur (16) sur le symbole « Perçage ».
- **GBH 2-24 DRE :** tournez le sélecteur stop de rotation/de frappe (11) dans la position « Perçage ».

Retrait d'un accessoire de travail

- Tournez fermement à la main la bague du mandrin à couronne dentée (19) dans le sens antihoraire à l'aide de la clé à mandrin, jusqu'à ce que l'accessoire de travail puisse être retiré.

Changement du mandrin interchangeable à serrage rapide

GBH 2-24 DFR

Mise en place d'un accessoire de travail (voir figure G)

Remarque : N'utilisez pas d'accessoires non SDS plus pour perforez ou buriner ! Les accessoires non SDS plus et leur mandrin seraient endommagés lors des travaux de perforation ou burinage.

- Mettez en place le mandrin interchangeable à serrage rapide (1).

- Tenez fermement la bague de maintien (23) du mandrin interchangeable à serrage rapide. En tournant la bague avant (22), ouvrez le porte-outil jusqu'à ce que l'accessoire puisse être introduit. Maintenez en position la bague de maintien (23) et tournez la bague avant (22) avec force dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'un bruit de cliquet soit nettement audible.
- Vérifiez que l'accessoire est bien fixé en tirant dessus.

Remarque : Si le porte-outil a été ouvert à fond, il est possible qu'un bruit de cliquet soit audible lorsque vous essayez de fermer le porte-outil et que le porte-outil ne se ferme pas. Dans un tel cas, tournez la bague avant (22) une fois dans le sens opposé à la flèche. Il est ensuite possible de fermer le porte-outil normalement.

- Tournez le sélecteur stop de rotation/de frappe (11) dans la position « Perçage ».

Retrait d'un accessoire de travail (voir figure H)

- Tenez fermement la bague de maintien (23) du mandrin interchangeable à serrage rapide. En tournant la bague avant (22), ouvrez le porte-outil dans le sens de la flèche jusqu'à ce que l'accessoire puisse être extrait.

Aspiration de poussières/de copeaux

Les poussières de matériaux tels que peintures contenant du plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent être nuisibles à la santé. Le contact avec les poussières ou leur inhalation peut entraîner des réactions allergiques et/ou des maladies respiratoires auprès de l'utilisateur ou des personnes se trouvant à proximité.

Certaines poussières telles que les poussières de chêne ou de hêtre sont considérées comme cancérogènes, surtout en association avec des additifs pour le traitement du bois (chromate, lasure). Les matériaux contenant de l'amiant ne doivent être travaillés que par des personnes qualifiées.

- Si possible, utilisez un dispositif d'aspiration des poussières approprié au matériau.
- Veillez à bien aérer la zone de travail.
- Il est recommandé de porter un masque respiratoire avec un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les règlements spécifiques aux matériaux à traiter en vigueur dans votre pays.

► **Évitez toute accumulation de poussières sur le lieu de travail.** Les poussières peuvent facilement s'enflammer.

Aspiration des poussières avec set d'aspiration (accessoire)

Montage du dispositif d'aspiration (voir figure I)

Pour l'aspiration des poussières, un set d'aspiration (accessoire) est nécessaire. Pendant le perçage, le set d'aspiration s'écarte automatiquement de manière à ce que la tête d'aspiration soit toujours très près de la surface usinée.

- Appuyez sur le bouton de réglage de la butée de profondeur (12) et retirez la butée de profondeur (13). Appuyez de nouveau sur le bouton (12) et insérez le set d'aspiration par l'avant dans la poignée supplémentaire (14).

- Raccordez un flexible d'aspiration (diamètre 19 mm, accessoire) à l'ouverture d'aspiration (24) du set d'aspiration.

L'aspirateur doit être conçu pour le type de matériau à poncer.

Pour l'aspiration de poussières particulièrement nuisibles à la santé, cancérogènes ou sèches, utilisez un aspirateur spécial.

Réglage de la profondeur de perçage sur le set d'aspiration (voir figure J)

Vous pouvez aussi régler la profondeur de perçage X souhaitée une fois que le set d'aspiration est monté.

- Poussez à fond l'accessoire de travail SDS-plus dans le porte-outil SDS-plus (3). Si l'accessoire SDS-plus n'est pas poussé à fond, le réglage de la profondeur de perçage risque d'être faussé.
- Desserrez la vis papillon du set d'aspiration (28).
- Appuyez fermement l'outil électroportatif éteint contre la surface, à l'endroit où le trou doit être percé. L'accessoire de travail SDS-plus doit toucher la surface.
- Glissez le tube de guidage (29) set d'aspiration dans son support de façon à ce que la tête d'aspiration appuie contre la surface à percer. Ne poussez pas le tuyau de guidage (29) plus que nécessaire par dessus le tube télescopique (27), de sorte qu'une grande partie de l'échelle graduée du tube télescopique (27) reste visible.
- Resserrez la vis papillon (28). Desserrez la vis de serrage (25) sur la butée de profondeur du set d'aspiration.
- Déplacez la butée de profondeur (26) sur le tube télescopique (27) jusqu'à ce que la distance X indiquée sur l'illustration corresponde à la profondeur de perçage souhaitée.
- Serrez la vis de serrage (25) dans cette position.

Fonctionnement

Mise en marche

► **Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de la source de courant doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique de l'outil électroportatif. Les outils électroportatifs marqués 230 V peuvent également fonctionner sur 220 V.**


Sélection d'un mode de fonctionnement

GBH 2-24 RE :

Sélectionnez le mode de fonctionnement voulu de l'outil électroportatif avec le sélecteur « Perçage/Perforation » (16).

- Pour changer de mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton de déverrouillage (15) et tournez le sélecteur « Perçage/Perforation » (16) dans la position voulue jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Remarque : ne changez de mode de fonctionnement que lorsque l'outil électroportatif est éteint ! Vous risqueriez d'endommager l'outil électroportatif.



Position pour **perforer** dans le béton et dans la pierre naturelle


Position pour **percer** sans percussion dans le bois, le métal, la céramique et les plastiques, ainsi que pour visser

GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR :

Sélectionnez le mode de fonctionnement voulu de l'outil électroportatif avec le sélecteur stop de rotation/de frappe (11).

- Pour changer de mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton de déverrouillage (10) et tournez le sélecteur stop de rotation/de frappe (11) dans la position voulue jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Remarque : ne changez de mode de fonctionnement que lorsque l'outil électroportatif est éteint ! Vous risqueriez d'endommager l'outil électroportatif.



Position pour **perforer** dans le béton et dans la pierre naturelle

Position pour **percer** sans percussion dans le bois, le métal, la céramique ou les matières plastiques ainsi que pour le **vissage**

Position **Vario-Lock** pour régler la position du burin

Dans cette position, le sélecteur stop de rotation/de frappe (11) ne s'enclenche pas.

Position pour **buriner**

Selection du sens de rotation

Le sélecteur de sens de rotation (7) permet d'inverser le sens de rotation de l'outil électroportatif. Cela n'est toutefois pas possible lorsqu'on appuie sur l'interrupteur Marche/Arrêt (9).

► N'actionnez le sélecteur de sens de rotation (7) que quand l'outil électroportatif est à l'arrêt.

Sélectionnez toujours la rotation droite pour les travaux de perforation, perçage et burinage.

- **Rotation droite :** Tournez le sélecteur de sens de rotation (7) des deux côtés jusqu'en butée dans la position .
- **Rotation gauche :** Tournez le sélecteur de sens de rotation (7) des deux côtés jusqu'en butée dans la position .

Mise en marche/arrêt

- Pour **mettre en marche** l'outil électroportatif, appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt (9).

- Pour **bloquer** l'interrupteur Marche/Arrêt (9), maintenez celui-ci appuyé et appuyez en même temps sur le bouton de blocage (8).

- Pour **arrêter** l'outil électroportatif, relâchez l'interrupteur Marche/Arrêt (9). Si l'interrupteur Marche/Arrêt (9) est bloqué, appuyez d'abord dessus et relâchez-le ensuite.

Réglage de la vitesse de rotation/de la fréquence de frappe

Vous pouvez modifier en continu la vitesse de rotation/fréquence de frappe de l'outil électroportatif en jouant sur la pression exercée sur l'interrupteur Marche/Arrêt (9).

Une légère pression sur l'interrupteur Marche/Arrêt (9) produit une faible vitesse de rotation/fréquence de frappe. Plus l'on exerce de pression, plus la vitesse de rotation/la fréquence de frappe augmente.

Changement de la position du burin (Vario-Lock)

GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR

Il est possible de bloquer le burin dans 36 positions. Ceci permet de toujours travailler dans une position optimale.

- Insérez le burin dans le porte-outil.
- Tournez le sélecteur stop de rotation/de frappe (11) dans la position « Vario-Lock ».
- Tournez le burin jusqu'à ce qu'il se trouve dans la position souhaitée.
- Tournez le sélecteur stop de rotation/de frappe (11) dans la position « burinage ». Le porte-outil est alors bloqué.
- Pour buriner, sélectionnez la rotation droite.

Instructions d'utilisation

Réglage de la profondeur de perçage (voir figure K)

La butée de profondeur (13) permet de régler la profondeur de perçage X désirée.

- Appuyez sur le bouton de réglage de butée de profondeur (12) et insérez la butée de profondeur dans la poignée supplémentaire (14).
Le striage de la butée de profondeur (13) doit être orienté vers le bas.
- Poussez à fond l'accessoire de travail SDS-plus dans le porte-outil SDS-plus (3). Si l'accessoire SDS-plus n'est pas poussé à fond, le réglage de la profondeur de perçage risque d'être faussé.
- Tirez la butée de profondeur jusqu'à ce que l'écart entre la pointe du foret et la pointe de la butée de profondeur corresponde à la profondeur de perçage X souhaitée.

Débrayage de sécurité

- **Dès que l'accessoire de travail se coince ou qu'il s'accroche, l' entraînement de la broche est interrompu. En raison des forces intervenant, tenez toujours l'outil électroportatif fermement avec les deux mains et ayez une position ferme.**
- **Si l'outil électroportatif est bloqué, éteignez-le et desserrez l'outil de travail. Lorsqu'on met l'appareil en marche, l'outil de travail étant bloqué, il peut y avoir de fortes réactions.**

Montage des embouts de vissage (voir figure L)

- Positionnez l'outil électroportatif sur la vis/sur l'écrou seulement lorsqu'il est à l'arrêt. Un accessoire en rotation risque de glisser.

L'utilisation d'embouts de vissage nécessite de disposer d'un porte-outil universel (30) avec mécanisme de fixation SDS-plus (accessoire).

- Nettoyez l'emmanchement du dispositif de fixation et graissez-le légèrement.
- Enfoncez le porte-outil universel en le tournant dans le porte-outil jusqu'à ce qu'il verrouille automatiquement.
- Contrôlez qu'il est bien verrouillé en tirant sur le porte-outil universel.
- Mettez un embout de vissage dans le porte-outil universel. N'utilisez que des embouts de vissage appropriés à la tête de vis que vous voulez utiliser.
- Pour démonter le porte-outil universel, poussez la bague de verrouillage (5) vers l'arrière et retirez le porte-outil universel (30) du porte-outil.

Entretien et Service après-vente

Nettoyage et entretien

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise avant d'effectuer des travaux quels qu'ils soient sur l'outil électroportatif.
- Tenez toujours propres l'outil électroportatif ainsi que les fentes de ventilation afin d'obtenir un travail impeccable et sûr.

Dans le cas où il s'avère nécessaire de remplacer le câble d'alimentation, confiez le remplacement à **Bosch** ou une station de Service Après-Vente agréée pour outillage **Bosch** afin de ne pas compromettre la sécurité.

- Remplacez immédiatement le capuchon anti-poussière s'il est endommagé. Il est recommandé de faire effectuer ce travail dans un centre de service après-vente.
- Nettoyez le porte-outil (3) après chaque utilisation.

Service après-vente et conseil utilisateurs

Notre Service après-vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de recharge. Vous trouverez des vues éclatées et des informations sur les pièces de recharge sur le site :

www.bosch-pt.com

L'équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande de pièces de recharge, précisez impérativement la référence à 10 chiffres figurant sur l'étiquette signalétique du produit.

Maroc

Robert Bosch Morocco SARL
53, Rue Lieutenant Mahroud Mohamed

20300 Casablanca

Tel.: +212 5 29 31 43 27

E-Mail : sav.outillage@ma.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service après-vente sous :

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Élimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.



Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les ordures ménagères !



Português

Instruções de segurança

Indicações gerais de advertência para ferramentas eléctricas

Aviso

Devem ser lidas todas as indicações de advertência e todas as instruções. O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.

Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.

O termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas indicações de advertência, refere-se a ferramentas eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

Segurança da área de trabalho

- Mantenha a sua área de trabalho sempre limpa e bem iluminada. Desordem ou áreas de trabalho insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.
- Não trabalhar com a ferramenta eléctrica em áreas com risco de explosão, nas quais se encontrem líquidos, gases ou póis inflamáveis. Ferramentas eléctricas produzem faíscas, que podem inflamar póis ou vapores.
- Manter crianças e outras pessoas afastadas da ferramenta eléctrica durante a utilização. No caso de distração é possível que perca o controlo sobre o aparelho.

Segurança eléctrica

- A ficha de conexão da ferramenta eléctrica deve caber na tomada. A ficha não deve ser modificada de maneira alguma. Não utilizar uma ficha de adaptação

- junto com ferramentas eléctricas protegidas por ligação à terra.** Fichas não modificadas e tomadas apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.
- **Evitar que o corpo possa entrar em contacto com superfícies ligadas à terra, como tubos, aquecimentos, fogões e frigoríficos.** Há um risco elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver ligado à terra.
- **Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade.** A infiltração de água numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
- **Não deverá utilizar o cabo para outras finalidades.** Nunca utilizar o cabo para transportar a ferramenta eléctrica, para pendurá-la, nem para puxar a ficha da tomada. Manter o cabo afastado do calor, do óleo, de arestas afiadas ou de peças em movimento. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de um choque eléctrico.
- **Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre, só deverá utilizar cabos de extensão apropriados para áreas exteriores.** A utilização de um cabo de extensão apropriado para áreas exteriores reduz o risco de um choque eléctrico.
- **Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta eléctrica em áreas húmidas, deverá ser utilizado um disjuntor de corrente de avaria.** A utilização de um disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque eléctrico.

Segurança de pessoas

- **Esteja atento, observe o que está a fazer e tenha prudência ao trabalhar com a ferramenta eléctrica.** Não utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver fatigado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de descuido ao utilizar a ferramenta eléctrica, pode levar a lesões graves.
- **Utilizar equipamento de protecção individual.** Utilizar sempre óculos de protecção. A utilização de equipamento de protecção pessoal, como máscara de protecção contra pó, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou protecção auricular, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta eléctrica, reduz o risco de lesões.
- **Evitar uma colocação em funcionamento involuntária.** Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja desligada, antes de conectá-la à alimentação de rede e/ou ao acumulador, antes de levantá-la ou de transportá-la. Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for conectado à alimentação de rede enquanto estiver ligado, poderão ocorrer acidentes.
- **Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca antes de ligar a ferramenta eléctrica.** Uma ferramenta ou chave que se encontre numa parte do aparelho em movimento pode levar a lesões.
- **Evite uma posição anormal.** Mantenha uma posição firme e mantenha sempre o equilíbrio. Desta forma é

mais fácil controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.

- **Usar roupa apropriada. Não usar roupa larga nem jóias.** Mantenha os cabelos, roupas e luvas afastadas de partes em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos ou jóias podem ser agarrados por peças em movimento.
- **Se for possível montar dispositivos de aspiração ou de recolha, assegure-se de que estejam conectados e utilizados correctamente.** A utilização de uma aspiração de pó pode reduzir o perigo devido ao pó.

Utilização e manuseio cuidadoso de ferramentas eléctricas

- **Não sobrecharge a ferramenta eléctrica.** Utilize a ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho. É melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta eléctrica apropriada na área de potência indicada.
- **Não utilizar uma ferramenta eléctrica com um interruptor defeituoso.** Uma ferramenta eléctrica que não pode mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser reparada.
- **Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador antes de executar ajustes no aparelho, de substituir acessórios ou de guardar o aparelho.** Esta medida de segurança evita o arranque involuntário da ferramenta eléctrica.
- **Guardar ferramentas eléctricas não utilizadas fora do alcance de crianças e não permitir que as pessoas que não estejam familiarizadas com o aparelho ou que não tenham lido estas instruções utilizem o aparelho.** Ferramentas eléctricas são perigosas se forem utilizadas por pessoas inexperientes.
- **Tratar a ferramenta eléctrica com cuidado.** Controlar se as partes móveis do aparelho funcionam perfeitamente e não emperram, e se há peças quebradas ou danificadas que possam prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica. Permitir que peças danificadas sejam reparadas antes da utilização. Muitos acidentes têm como causa, a manutenção insuficiente de ferramentas eléctricas.
- **Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.** Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos de corte afiados emperram com menos frequência e podem ser conduzidas com maior facilidade.
- **Utilizar a ferramenta eléctrica, acessórios, ferramentas de aplicação, etc. conforme estas instruções.** Considerar as condições de trabalho e a tarefa a ser executada. A utilização de ferramentas eléctricas para outras tarefas a não ser as aplicações previstas, pode levar a situações perigosas.

Serviço

- **Só permita que o seu aparelho seja reparado por pessoal especializado e qualificado e só com peças de reposição originais.** Desta forma é assegurado o funcionamento seguro do aparelho.

Indicações de segurança para martelos

- **Use protetores auditivos.** A exposição ao ruído pode provocar a perda da audição.
- **Use o(s) punho(s) auxiliar(es), caso seja(m) fornecido(s) com a ferramenta.** A perda de controlo pode resultar em ferimentos pessoais.
- **Segure a ferramenta elétrica nas superfícies de agarrar isoladas, ao executar uma operação onde o acessório de corte ou os parafusos possam entrar em contacto com cabos escondidos ou com o próprio cabo.** Se o acessório de corte e os parafusos entram em contacto com um fio "sob tensão", as partes metálicas expostas da ferramenta elétrica ficam "sob tensão" e podem produzir um choque elétrico.
- **Utilizar detetores apropriados, para encontrar cabos escondidos, ou consulte a companhia elétrica local.** O contacto com cabos elétricos pode provocar fogo e choques elétricos. Danos em tubos de gás podem levar à explosão. A penetração num cano de água causa danos materiais ou pode provocar um choque elétrico.
- **Espera que a ferramenta elétrica pare completamente, antes de depositá-la.** A ferramenta de aplicação pode empurrar e levar à perda de controlo sobre a ferramenta elétrica.
- **Fixar a peça a ser trabalhada.** Uma peça a ser trabalhada fixa com dispositivos de aperto ou com torno de bancada está mais firme do que segurada com a mão.
- **Durante o trabalho, segure a ferramenta elétrica com as duas mãos e providencie uma estabilidade segura.** A ferramenta elétrica é conduzida com maior segurança com ambas as mãos.

Descrição do produto e do serviço



Leia todas as instruções de segurança e instruções. A inobservância das instruções de segurança e das instruções pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Respeite as figuras na parte da frente do manual de instruções.

Utilização adequada

GBH 2-24 RE

A ferramenta elétrica é adequada para furar com percussão em betão, tijolo e pedra. Também é apropriada para furar sem impacto em madeira, metal, cerâmica e plástico. As ferramentas elétricas com regulação eletrónica e rotação à direita/esquerda também são apropriadas para aparafusar.

GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR

A ferramenta elétrica é destinada para furar com martelo em betão, tijolos e pedras, assim como para cinzelar. Também é apropriada para furar sem impacto em madeira, metal, cerâmica e plástico. As ferramentas elétricas com regulação

eletrónica e rotação à direita/esquerda também são apropriadas para aparafusar.

Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

- (1) Mandril de substituição de aperto rápido (**GBH 2-24 DFR**)
- (2) Mandril de substituição SDS plus (**GBH 2-24 DFR**)
- (3) Encabadoiro SDS plus
- (4) Capa de proteção contra pó
- (5) Bucha de travamento
- (6) Anel de travamento do mandril de substituição (**GBH 2-24 DFR**)
- (7) Comutador do sentido de rotação
- (8) Tecla de fixação para o interruptor de ligar/desligar
- (9) Interruptor de ligar/desligar
- (10) Tecla de desbloqueio para interruptor de bloqueio de rotação/impacto (**GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR**)
- (11) Interruptor de bloqueio de rotação/impacto (**GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR**)
- (12) Tecla para ajuste do batente de profundidade
- (13) Batente de profundidade
- (14) Punho adicional (superfície do punho isolada)
- (15) Tecla de desbloqueio para comutador «furar/furar com martelo» (**GBH 2-24 RE**)
- (16) Comutador «furar/furar com martelo» (**GBH 2-24 RE**)
- (17) Punho (superfície do punho isolada)
- (18) Parafuso de segurança para a bucha de coroa dentada^{a)}
- (19) Bucha de coroa dentada^{a)}
- (20) Encabadoiro SDS plus para bucha^{a)}
- (21) Encaixe da bucha (**GBH 2-24 DFR**)
- (22) Bucha dianteira do mandril de substituição de aperto rápido (**GBH 2-24 DFR**)
- (23) Anel de fixação do mandril de substituição de aperto rápido (**GBH 2-24 DFR**)
- (24) Abertura de aspiração Saugfix^{a)}
- (25) Parafuso de fixação Saugfix^{a)}
- (26) Batente de profundidade Saugfix^{a)}
- (27) Tubo telescópio Saugfix^{a)}
- (28) Parafuso de orelhas Saugfix^{a)}
- (29) Tubo guia Saugfix^{a)}
- (30) Suporte universal com encabadoiro SDS plus^{a)}

a) **Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.**

Dados técnicos

Martelo perfurador		GBH 2-24 RE	GBH 2-24 DRE	GBH 2-24 DFR
Número de produto		3 611 B72 0..	3 611 B72 1..	3 611 B73 0..
Controlo das rotações		●	●	●
Bloqueio de rotação		–	●	●
Rotação à direita/esquerda		●	●	●
Bucha substituível		–	–	●
Potência nominal absorvida	W	790	790	790
N.º de impactos	i.p.m.	0-4200	0-4200	0-4200
Intensidade de impacto individual conforme EPTA-Procedure 05:2016	J	2,7	2,7	2,7
Rotações nominais	r.p.m.	0-930	0-930	0-930
Encabado		SDS plus	SDS plus	SDS plus
Diâmetro da gola do veio	mm	48,5	48,5	48,5
Diâmetro máx. de perfuração				
– Betão	mm	24	24	24
– Alvenaria (com broca de coroa oca)	mm	68	68	68
– Aço	mm	13	13	13
– Madeira	mm	30	30	30
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	kg	2,8	2,8	2,9
Classe de proteção		□ / II	□ / II	□ / II

Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

Informação sobre ruídos/vibrações

Os valores de emissão de ruído foram determinados de acordo com **EN 60745-2-6**.

O nível sonoro avaliado como A da ferramenta elétrica é normalmente de: nível de pressão sonora **93 dB(A)**; nível de potência sonora **104 dB(A)**. Incerteza K = **3 dB**.

Utilizar proteção auditiva!

Valores totais de vibração a_h (soma dos vetores das três direções) e incerteza K determinada segundo **EN 60745-2-6**:

Furar com martelo em betão: $a_h = 13,0 \text{ m/s}^2$, K = **1,5 m/s²**,
Cinzelar: $a_h = 14,0 \text{ m/s}^2$, K = **1,5 m/s²**,

O nível de vibrações indicado nestas instruções de serviço foi medido de acordo com um processo de medição normalizado e pode ser utilizado para a comparação de aparelhos. Ele também é apropriado para uma avaliação provisória da carga de vibrações.

O nível de vibrações indicado representa as aplicações principais da ferramenta elétrica. Se a ferramenta elétrica for utilizada para outras aplicações, com outras ferramentas de trabalho ou com manutenção insuficiente, é possível que o nível de vibrações seja diferente. Isso pode aumentar consideravelmente a carga de vibrações durante o período completo de trabalho.

Para uma avaliação exata da carga de vibrações, também deveriam ser considerados os períodos nos quais a ferramenta está desligada ou funciona, mas não está sendo utilizado. Isto pode reduzir consideravelmente a carga de vibrações durante o período completo de trabalho. Além disso também deverão ser estipuladas medidas de segurança para proteger o operador contra o efeito de vibrações, como por exemplo: manutenção de ferramentas elétricas e acessórios, manter as mãos quentes e organização dos processos de trabalho.

Montagem

- Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.

Punho adicional

- Utilize a ferramenta elétrica apenas com o punho adicional (14).

Virar o punho adicional (ver figura A)

Pode virar o punho adicional (14) à sua vontade, para obter uma posição de trabalho segura e sem fadiga.

- Rode a peça do punho do punho adicional (14) para a esquerda e vire o punho adicional (14) para a posição desejada. A seguir, volte a apertar a peça de punho inferior do punho adicional (14) para a direita.

Observe que a cinta de aperto do punho adicional esteja na ranhura prevista para tal, que se encontra na carcaça da ferramenta.

Selecionar bucha e ferramentas

Para furar com martelo e para cinzelar, são necessárias ferramentas SDS-plus, que são encaixadas na bucha SDS-plus.

Para furar sem impacto em madeira, metal, cerâmica e plástico, assim como para aparafusar, são utilizadas ferramentas sem SDS-plus (p. ex. brocas com encabadoiro cilíndrico). Para estas ferramentas necessita de uma bucha de aperto rápido ou bucha de coroa dentada.

GBH 2-24 DFR: O mandril de substituição SDS-plus (2) pode ser facilmente substituído pelo mandril de substituição de aperto rápido (1) fornecido.

Trocá a bucha

Colocar/retirar bucha de coroa dentada

GBH 2-24 RE, GBH 2-24 DRE

Para poder trabalhar com ferramentas sem SDS-plus (p. ex. broca com encabadoiro cilíndrico), tem de montar uma bucha adequada (bucha de coroa dentada ou de aperto rápido, acessório).

Montar a bucha de coroa dentada (ver figura B)

- Enrosque o encabadoiro SDS-plus (20) numa bucha de coroa dentada (19). Fixe a bucha de coroa dentada (19) com o parafuso de segurança (18). **Tenha em atenção que o parafuso de segurança tem uma rosca para a esquerda.**

Introduzir a bucha de coroa dentada (ver figura B)

- Limpe a haste de encaixe do adaptador e lubrifique levemente.
- Introduza o mandril de coroa dentada, com o encabadoiro, na fixação da ferramenta, girando até travar automaticamente.
- Puxe pela bucha de coroa dentada para controlar o travamento.

Retirar a bucha de coroa dentada

- Empurre a bucha de travamento (5) para trás e retire a bucha de coroa dentada (19).

Retirar/colocar o mandril de substituição

GBH 2-24 DFR

Retirar o mandril de substituição (ver figura C)

- Puxe o anel de travamento do mandril de substituição (6) para trás, segure-o nessa posição e puxe o mandril de substituição SDS-plus (2) ou o mandril de substituição de aperto rápido (1) para a frente.
- Após ser retirado, o mandril de substituição deve ser protegido contra sujidade.

Introduzir o mandril de substituição (ver figura D)

- Limpe o mandril de substituição antes de o colocar e lubrifique ligeiramente a haste de encaixe.
- Agarre o mandril de substituição SDS-plus (2) ou o mandril de substituição de aperto rápido (1) com a mão

toda. Introduza o mandril de substituição rodando-o no encaixe da bucha (21), até se ouvir claramente um som de encaixe.

- O mandril de substituição trava-se automaticamente. Puxar o mandril de substituição para controlar o travamento.

Troca de ferramenta

A capa de proteção contra pó (4) evita consideravelmente que penetre pó de perfuração no encabadoiro durante o funcionamento. Ao introduzir a ferramenta, certifique-se de que a capa de proteção contra pó (4) não é danificada.

- **Uma capa de proteção contra pó danificada deve ser substituída imediatamente. Recomendamos que o faça no Serviço de Assistência Técnica.**

Troca de ferramenta (SDS-plus)

Introduzir a ponta de aparafusar SDS-plus (ver figura E)

Com o mandril de substituição SDS-plus é possível trocar fácil e confortavelmente as ferramentas de trabalho, sem ter que utilizar outras ferramentas.

- **GBH 2-24 DFR:** Introduza o mandril de substituição SDS-plus (2).
 - Limpe a haste de encaixe da ferramenta de trabalho e lubrifique levemente.
 - Introduza a ferramenta de trabalho no encabadoiro, girando até travar-se automaticamente.
 - Puxe a ferramenta para controlar o travamento.
- A ferramenta de trabalho SDS-plus pode ser movida livremente condicionada pelo sistema. Por causa disso, ocorre um desvio de rotação em vazio. Isto não tem qualquer influência na precisão do furo, uma vez que a broca se autocentra ao furar.

Retirar a ponta de aparafusar SDS-plus (ver figura F)

- Empurre a bucha de travamento (5) para trás e retire a ponta de aparafusar.

Troca de ferramenta bucha de coroa dentada

GBH 2-24 RE, GBH 2-24 DRE

Introduzir a ferramenta de trabalho

Nota: Não use ferramentas sem SDS-plus para furar com martelo ou cinzelar! As ferramentas sem SDS-plus e as respetivas buchas são danificadas ao furar com martelo e a cinzelar.

- Coloque a bucha de coroa dentada (19).
- Abra a bucha de coroa dentada (19) rodando até o acessório poder ser inserido. Introduzir a ferramenta.
- Insira a chave de buchas nos respetivos furos da bucha de coroa dentada (19) e aperte o acessório uniformemente.
- **GBH 2-24 RE:** Coloque o comutador (16) no símbolo «Furar».
- **GBH 2-24 DRE:** Rode o interruptor de bloqueio de rotação/impacto (11) para a posição «Furar».

Retirar a ferramenta de trabalho

- Rode a bucha da bucha de coroa dentada (19) com a ajuda da chave de buchas para a esquerda, até que a ponta de aparafusar possa ser retirada.

Troca de ferramenta mandril de substituição de aperto rápido

GBH 2-24 DFR

Colocar a ferramenta de trabalho (ver figura G)

Nota: Não use ferramentas sem SDS-plus para furar com martelo ou cinzelar! As ferramentas sem SDS-plus e as respetivas buchas são danificadas ao furar com martelo e a cinzelar.

- Introduza o mandril de substituição de aperto rápido (1).
- Segure o anel de fixação (23) do mandril de substituição de aperto rápido. Abra o encabadoouro rodando a bucha dianteira (22) até ser possível introduzir a ferramenta. Segure o anel de fixação (23) e rode a bucha dianteira (22) com força no sentido da seta, até que sejam audíveis ruídos de catraca.
- Puxar a ferramenta para verificar se está firme.

Nota: Se o encabadoouro tiver sido aberto até ao batente, é possível que se ouça um ruído de catraca ao fechar o encabadoouro e o encabadoouro não se fecha.

Nesse caso, rode uma vez a bucha dianteira (22) no sentido oposto ao da seta. Em seguida será possível fechar o encabadoouro.

- Rode o interruptor de bloqueio de rotação/impacto (11) para a posição "Furar".

Retirar a ferramenta de trabalho (ver figura H)

- Segure o anel de fixação (23) do mandril de substituição de aperto rápido. Abra o encabadoouro rodando a bucha dianteira (22) no sentido da seta até ser possível remover a ferramenta.

Aspiração de pó/de aparas

Pós de materiais como por exemplo, tintas que contém chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, podem ser nocivos à saúde. O contacto ou a inalação dos pós pode provocar reações alérgicas e/ou doenças nas vias respiratórias do utilizador ou das pessoas que se encontram por perto.

Certos pós, como por exemplo pó de carvalho e faia são considerados como sendo cancerígenos, especialmente quando juntos com substâncias para o tratamento de madeiras (cromato, produtos de proteção da madeira). Material que contém asbesto só deve ser processado por pessoal especializado.

- Se possível deverá usar um dispositivo de aspiração de pó apropriado para o material.
- Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho.
- É recomendável usar uma máscara de proteção respiratória com filtro da classe P2.

Observe as diretivas para os materiais a serem processados, vigentes no seu país.

- **Evite a acumulação de pó no local de trabalho.** Pós podem entrar levemente em ignição.

Aspiração de pó com Saugfix (acessórios)

Montar o dispositivo de aspiração (ver figura I)

Para a aspiração de pó é necessário um Saugfix (acessório). Ao furar, o Saugfix é retraído por uma mola, de modo que a ponta do Saugfix é mantida sempre rente à superfície.

- Pressione a tecla para o ajuste do batente de profundidade (12) e retire o batente de profundidade (13). Pressione de novo a tecla (12) e insira o Saugfix pela frente no punho adicional (14).
- Ligue uma mangueira de aspiração (diâmetro 19 mm, acessório) na abertura de aspiração (24) do Saugfix.

O aspirador de pó deve ser apropriado para o material a ser trabalhado.

Utilize um aspirador especial para aspirar pó que seja extremamente nocivo à saúde, cancerígeno ou seco.

Ajustar a profundidade de perfuração no Saugfix (ver figura J)

Também pode determinar a profundidade de perfuração desejada X no Saugfix montado.

- Empurre a ponta de aparafusar SDS-plus até ao batente na encabadoouro SDS-plus (3). Caso contrário, a mobilidade do acessório SDS-plus pode causar um ajuste errado da profundidade de perfuração.
- Solte o parafuso de orelhas (28) no Saugfix.
- Coloque a ferramenta elétrica sem a ligar na zona a furar. A ferramenta de trabalho SDS-plus tem de assentar na superfície.
- Desloque o tubo guia do (29) do Saugfix no seu suporte de forma a que a cabeça do Saugfix assente na superfície a perfurar. Não desloque o tubo guia (29) mais do que o necessário sobre o tubo telescópico (27), para que fique grande parte da escala visível no tubo telescópico (27).
- Aperte novamente o parafuso de orelhas (28). Solte o parafuso de fixação (25) no batente de profundidade do Saugfix.
- Desloque o batente de profundidade (26) no tubo telescópico (27), de forma a que a distância X indicada na imagem corresponda à profundidade de perfuração desejada.
- Aperte o parafuso de fixação (25) nessa posição.

Funcionamento

Colocação em funcionamento

- **Observar a tensão de rede!** A tensão da fonte de corrente elétrica deve coincidir com os dados que constam na placa de características da ferramenta elétrica. Ferramentas elétricas marcadas para 230 V também podem ser operadas com 220 V.

Ajustar o modo de operação

GBH 2-24 RE:


Com o comutador «furar/furar com martelo» (16) seleciona o modo de operação da ferramenta elétrica.

- Para mudar o modo de operação pressione a tecla de desbloqueio (15) e rode o comutador «furar/furar com martelo» (16) a posição desejada, até ele engatar de forma audível.

Nota: mude o modo de operação apenas com a ferramenta elétrica desligada! Caso contrário a ferramenta elétrica pode ficar danificada.



Posição para **furar com martelo** em betão ou pedra



Posição para **furar** sem impacto em madeira, metal, cerâmica e plástico, bem como para **aparafusar**

GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR:


Com o interruptor de bloqueio de rotação/impacto (11) seleciona o modo de operação da ferramenta elétrica.

- Para mudar o modo de operação pressione a tecla de desbloqueio (10) e rode o interruptor de bloqueio de rotação/impacto (11) para a posição desejada, até ele engatar de forma audível.

Nota: mude o modo de operação apenas com a ferramenta elétrica desligada! Caso contrário a ferramenta elétrica pode ficar danificada.



Posição para **furar com martelo** em betão ou pedra



Posição para **furar** sem impacto em madeira, metal, cerâmica e plástico, bem como para **aparafusar**



Posição **Vario-Lock** para ajustar a posição de cinzelamento

Nesta posição o interruptor de bloqueio de rotação/impacto (11) não engata.



Posição para **Cinzelar**

Ajustar o sentido de rotação

Com o comutador de sentido de rotação (7) é possível alterar o sentido de rotação da ferramenta elétrica. Com o interruptor de ligar/desligar pressionado (9) isto no entanto não é possível.

- **Açione o comutador do sentido de rotação (7) apenas com a ferramenta elétrica parada.**

Ajuste o sentido de rotação para furar com martelo, furar e cinzelar sempre na rotação à direita.

- **Rotação à direita:** rode o comutador de sentido de rotação (7) de ambos os lados até ao batente na posição

- **Rotação à esquerda:** rode o comutador de sentido de rotação (7) de ambos os lados até ao batente na posição

Ligar/desligar

- Para **ligar** a ferramenta elétrica, prima o interruptor de ligar/desligar (9).
- Para **fixar** o interruptor de ligar/desligar (9) pressione o mesmo e prima também o botão de fixação (8).
- Para **desligar** a ferramenta elétrica, solte o interruptor de ligar/desligar (9). Fixado o interruptor de ligar/desligar (9), prima-o primeiro e solte-o depois.

Ajustar o número de rotações/impacts

Pode regular o número de rotações/impacts da ferramenta elétrica ligada de forma contínua, consoante a pressão que faz no interruptor de ligar/desligar (9).

Uma leve pressão sobre o interruptor de ligar/desligar (9) proporciona um número de rotações/impacts baixo. Aumentando a pressão, é aumentado o n.º de rotações/impacts.

Alterar a posição do cinzel (Vario-Lock)

GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR

Pode fixar o cinzel em **36** posições. Desta forma pode escolher a melhor posição de trabalho para si.

- Introduzir o cinzel no encabado.
- Rode o interruptor de bloqueio de rotação/impacto (11) para a posição "Vario-Lock".
- Rode a ferramenta de trabalho para a posição do cinzel desejada.
- Rode o interruptor de bloqueio de rotação/impacto (11) para a posição "Cinzelar". Desta forma o encabado fica bloqueado.
- Para cinzelar, o sentido de rotação deve ser colocado na rotação à direita.

Instruções de trabalho

Ajustar a profundidade de perfuração (ver figura K)

Com o batente de profundidade (13) é possível definir a profundidade de perfuração desejada X.

- Pressione a tecla para o ajuste do batente de profundidade (12) e coloque o batente de profundidade no punho adicional (14). As estrias no batente de profundidade (13) têm de ficar viradas para baixo.
- Empurre a ponta de aparafusar SDS-plus até ao batente no encabado SDS-plus (3). Caso contrário, a mobilidade do acessório SDS-plus pode causar um ajuste errado da profundidade de perfuração.
- Puxe o batente de profundidade para fora até a distância entre a ponta da broca e a ponta do batente de profundidade corresponder à profundidade de perfuração X desejada.

Acoplamento de sobrecarga

- **Se o acessório empurrar ou pender, a força motriz do eixo da broca é interrompida. Devido às forças que se**

formam, segure sempre a ferramenta elétrica bem com as duas mãos e coloque-se sobre uma base estável.

- **Desligue a ferramenta elétrica e solte o acessório se a ferramenta elétrica encravar. Ao ligar o aparelho com uma broca bloqueada são produzidos altos momentos de reação.**

Introduzir as pontas de aparafusar (ver figura L)

- **Utilizar os punhos adicionais fornecidos com a ferramenta elétrica.** A perda de controle sobre a ferramenta elétrica pode levar a lesões.

Para utilizar as pontas de aparafusar necessita de um suporte universal (30) com adaptador SDS-plus (acessório).

- Limpe a haste de encaixe do adaptador e lubrifique levemente.
- Introduza o suporte universal no encabado, girando até travar-se automaticamente.
- Puxe pelo suporte universal para controlar o travamento.
- Introduza uma ponta de aparafusar no suporte universal. Só utilize pontas de aparafusar apropriadas para o cabeçote de aparafusamento.
- Para retirar o suporte universal empurre a bucha de travamento (5) para trás e retire o suporte universal (30) do encabado.

Manutenção e assistência técnica

Manutenção e limpeza

- **Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.**
- **Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.**
- **Uma capa de proteção contra pó danificada deve ser substituída imediatamente. Recomendamos que o faça no Serviço de Assistência Técnica.**
- Limpar o encabado (3) depois de cada utilização.

Serviço pós-venda e aconselhamento

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações acerca das peças sobressalentes também em: www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer todas as suas dúvidas a respeito dos nossos produtos e acessórios.

Indique para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

Brasil

Robert Bosch Ltda. – Divisão de Ferramentas Elétricas
Rodovia Anhanguera, Km 98 - Parque Via Norte
13065-900, CP 1195
Campinas, São Paulo
Tel.: 0800 7045 446
www.bosch.com.br/contacto

Encontra outros endereços da assistência técnica em:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminação

Ferramentas elétricas, acessórios e embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matérias-primas.



Não deitar ferramentas elétricas no lixo doméstico!

中文

安全规章

电动工具通用安全警告

- **警告！ 阅读所有警告和所有说明！不遵照以下警告和说明会导致电击、着火和 / 或严重伤害。**

保存所有警告和说明书以备查阅。

在所有下列的警告中术语"电动工具"指市电驱动（有线）电动工具或电池驱动（无线）电动工具。

工作场地的安全

- **保持工作场地清洁和明亮。混乱和黑暗的场地会引发事故。**
- **不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。**
- **让儿童和旁观者离开后操作电动工具。注意力不集中会使操作者失去对工具的控制。**

电气安全

- **电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方式改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转换插头。未经改装的插头和相配的插座将减少电击危险。**
- **避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰箱。如果你身体接地会增加电击危险。**
- **不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。水进入电动工具将增加电击危险。**
- **不得滥用电线。绝不能用电线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。使电线远离热源、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的软线会增加电击危险。**
- **当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的外接软线。适合户外使用的软线将减少电击危险。**

- **如果在潮湿环境下操作电动工具是不可避免的，应使用剩余电流动作保护器（RCD）。** 使用RCD可减小电击危险。

人身安全

- **保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。** 当你感到疲倦，或在有药物、酒精或治疗反应时，不要操作电动工具。在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。
- **使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。** 安全装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。
- **防止意外起动。确保开关在连接电源和/或电池盒、拿起或搬运工具时处于关断位置。** 手指放在已接通电源的开关上或开关处于接通时插入插头可能会导致危险。
- **在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。** 遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。
- **手不要伸展得太长。** 时刻注意立足点和身体平衡。这样在意外情况下能很好地控制电动工具。
- **着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让衣服、手套和头发远离运动部件。** 宽松衣服、佩饰或长发可能会卷入运动部件中。
- **如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要确保他们连接完好且使用得当。** 使用这些装置可减少尘屑引起的危险。

电动工具使用和注意事项

- **不要滥用电动工具，根据用途使用适当的电动工具。** 选用适当设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。
- **如果开关不能接通或关断工具电源，则不能使用该电动工具。** 如果开关不能接通或关断工具电源，则不能使用该电动工具。
- **在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和/或使电池盒与工具脱开。** 这种防护性措施将减少工具意外起动的危险。
- **将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不要让不熟悉电动工具或对这些说明不了解的人操作电动工具。** 电动工具在未经培训的用户手中是危险的。
- **保养电动工具。检查运动件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。如有损坏，电动工具应在使用前修理好。** 许多事故由维护不良的电动工具引发。
- **保持切削刀具锋利和清洁。** 保养良好的有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- **按照使用说明书，考虑作业条件和进行的作业来使用电动工具、附件和工具的刀头等。** 将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险。

维修

- **将你的电动工具送交专业维修人员，使用同样的备件进行修理。** 这样将确保所维修的电动工具的安全性。

电锤安全警告

- **戴好耳罩。** 暴露在噪声中会引起听力损伤。
- **使用随工具提供的辅助手柄。** 操作失手会引起人身伤害。
- **在切割附件可能触及暗线或其自身软线之处进行操作时，要通过绝缘握持面来握持工具。** 切割附件碰到带电导线会使工具外露的金属零件带电从而使操作者受到电击。
- **使用合适的侦测装置侦察隐藏的电线，或者向当地的相关单位寻求支援。** 接触电线可能引起火灾并让操作者触电。损坏了瓦斯管会引起爆炸。凿穿水管不仅会造成严重的财物损失，也可能导致触电。
- **等待电动工具完全静止后才能够放下机器。** 机器上的工具可能在工作中被夹住，而令您无法控制电动工具。
- **固定好工件。** 使用固定装置或老虎钳固定工件，会比用手持握工件更牢固。
- **工作时要使用双手握紧电动工具并确保站稳。** 使用双手才能够稳定地操作电动工具。

产品和性能说明

请阅读所有安全规章和指示。不遵照以下警告和说明可能导致电击、着火和/或严重伤害。
请注意本使用说明书开头部分的图示。

按照规定使用

GBH 2-24 RE

本电动工具可以在混凝土、砖墙和石材上进行锤钻。另外也适合在木材、金属、陶材和塑料上进行无冲击钻孔。有电子调节装置和正反转功能的电动工具也能够拧转螺丝。

GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR

本电动工具可以在混凝土、砖墙、和石材上进行震动钻，而且也具备了简单的凿削功能。另外也适合在木材、金属、陶材和塑料上进行无冲击钻孔。有电子调节装置和正反转功能的电动工具也能够拧转螺丝。

插图上的机件

机件的编号和电动工具详解图上的编号一致。

- (1) 快速可换式钻夹头 (**GBH 2-24 DFR**)
- (2) SDS-plus可换式钻夹头 (**GBH 2-24 DFR**)
- (3) SDS-plus工具夹头
- (4) 防尘盖
- (5) 锁定套筒
- (6) 可换式钻夹头锁环 (**GBH 2-24 DFR**)
- (7) 正逆转开关
- (8) 起停开关的锁定按钮
- (9) 起停开关
- (10) 冲击 / 转动停止开关的解锁按钮
(**GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR**)

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (11) 冲击 / 转动停止开关 (GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR) | (22) 快速可换式钻夹头的前套筒 (GBH 2-24 DFR) |
| (12) 深度尺调节键 | (23) 快速可换式钻夹头的止动环 (GBH 2-24 DFR) |
| (13) 限深器 | (24) Saugfix集尘口 ^{a)} |
| (14) 辅助手柄 (绝缘握柄) | (25) Saugfix夹紧螺栓 ^{a)} |
| (15) “钻孔/锤钻”转换开关的解锁按钮 (GBH 2-24 RE) | (26) Saugfix深度尺 ^{a)} |
| (16) “钻孔/锤钻”转换开关 (GBH 2-24 RE) | (27) Saugfix伸缩管 ^{a)} |
| (17) 手柄 (绝缘握柄) | (28) Saugfix翼形螺栓 ^{a)} |
| (18) 齿环夹头的固定螺丝 ^{a)} | (29) Saugfix导管 ^{a)} |
| (19) 齿环夹头 ^{a)} | (30) 带SDS-plus接头柄的通用杆 ^{a)} |
| (20) 钻夹头SDS-plus接头柄 ^{a)} | |
| (21) 钻夹头刀柄 (GBH 2-24 DFR) | |
- a) 图表或说明上提到的附件，并不包含在基本的供货范围内。本公司的附件清单中有完整的附件供应项目。

技术参数

锤钻	GBH 2-24 RE	GBH 2-24 DRE	GBH 2-24 DFR
物品代码	3 611 B72 0..	3 611 B72 1..	3 611 B73 0..
转速控制装置	●	●	●
转动停止	-	●	●
正/逆转功能	●	●	●
可换式钻夹头	-	-	●
额定输入功率 瓦	790	790	790
冲击次数 转/分钟	0-4200	0-4200	0-4200
单一冲击强度符合EPTA-Procedure 05:2016的规定 焦耳	2.7	2.7	2.7
额定转速 转/分钟	0-930	0-930	0-930
工具夹头 SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
主轴颈直径 毫米	48.5	48.5	48.5
最大钻孔直径			
- 混凝土 毫米	24	24	24
- 砖墙 (使用空心钻头) 毫米	68	68	68
- 钢 毫米	13	13	13
- 木材 毫米	30	30	30
重量符合EPTA-Procedure 01:2014 公斤	2.8	2.8	2.9
保护等级	回/II	回/II	回/II

所有参数适用于230伏的额定电压 [U]，对于其他不同的电压和国际规格，数据有可能不同。

安装

- 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。

辅助手柄

- 操作电动工具时务必使用辅助手柄 (14)。

摆动手柄 (见图片A)

可以任意翻转辅助手柄(14)，由此可在工作中采用安全且不易疲劳的姿势。

- 逆时针旋转辅助手柄(14)的下半部，并将辅助手柄(14)转到需要的位置。然后顺时针重新拧紧辅助手柄(14)的下半部。

注意，辅助手柄的固定套圈必须位于机壳上的固定套圈专属凹槽中。

选择钻夹头和刀具

在进行锤钻和凿削时，需要已插有SDS-plus钻夹头的SDS-plus刀具。

在木材、金属、陶材和塑料上以及拧转螺丝进行无冲击式钻孔时，可使用不带SDS-plus的刀具（例如

圆柱柄钻头）。使用此类刀具时必须在机器上安装快速夹头或齿环夹头。

GBH 2-24 DFR: SDS-plus可换式钻夹头(2)可以便捷地换成随附的快速可换式钻夹头(1)。

更换钻夹头

装入/取出齿环夹头

GBH 2-24 RE, GBH 2-24 DRE

为了能够使用不带SDS-plus的刀具（例如圆柱柄钻头）进行工作，您必须安装适合的钻夹头（齿环夹头或快速夹头、附件）。

安装齿环夹头（见图片B）

- 将SDS-plus接头柄(20)旋入齿环夹头(19)。用固定螺丝(18)固定齿环夹头(19)。注意，固定螺丝为左螺纹。

安装齿环夹头（见图片B）

- 清洁接头柄的末端并在接头柄末端涂抹少许油脂。
- 把齿环夹头的接头柄拧入工具夹头中，至接头柄自动锁定为止。
- 抽拉齿环夹头，以确定夹头是否已经锁定了。

拆卸齿环夹头

- 向后推动锁定套筒(5)并取下齿环夹头(19)。

拆卸/安装可换式钻夹头

GBH 2-24 DFR

取出可换式钻夹头（参见插图C）

- 向后拉出可换式钻夹头锁环(6)，将其保持在这个位置，然后向前拉下SDS-plus可换式钻夹头(2)或快速可换式钻夹头(1)。
- 保护被拆下的可换式钻夹头，不要弄脏。

插入可换式钻夹头（参见插图D）

- 先清洁夹头然后再安装，必须在接头柄的末端涂抹少许油脂。
- 用整只手握住SDS-plus可换式钻夹头(2)或快速可换式钻夹头(1)。将可换式钻夹头拧在钻夹头刀柄(21)上，直至听到清晰的卡止声。
- 此时可换式钻夹头已经自动锁定。抽拉可换式钻夹头检查其是否已经锁定。

更换刀具

防尘盖(4)可以防止工作时钻屑进入工具夹头中。插入刀具时请注意不要损坏防尘盖(4)。

► 损坏的防尘盖必须立即更换。推荐由本公司的售后服务部门进行操作。

更换刀具（SDS-plus）

安装SDS-plus工具刀头（参见插图E）

使用SDS-plus钻夹头可以简单方便地更换工具刀头，无需使用辅助工具。

- **GBH 2-24 DFR:** 安装SDS-plus可换式钻夹头(2)。
- 清洁工具刀头的末端并涂抹少许油脂。
- 把工具刀头拧入工具夹头中，必须拧转至工具自动锁定为止。
- 抽拉工具以确定它是否正确锁紧了。

SDS-plus系统的工具刀头是活动的。因此在空转时会产生径向跳动偏差。该偏差对钻孔的精度没影响，因为钻孔时钻头自定心。

拆卸SDS-plus工具刀头（见图片F）

- 向后推动锁定套筒(5)，取下工具刀头。

齿环夹头工具更换

GBH 2-24 RE, GBH 2-24 DRE

安装工具刀头

提示：切勿使用不带SDS-plus的工具来锤钻或凿削！没有SDS-plus的工具和夹头会在进行锤钻和凿削时受损。

- 装入齿环夹头(19)。
- 旋转打开齿环夹头(19)，直至可以装入刀具。安装好刀具。
- 将夹头扳手(19)插入齿环夹头相应的孔中，然后均匀拧紧刀具。
- **GBH 2-24 RE:** 将转换按钮(16)调到“钻孔”图标上。
- **GBH 2-24 DRE:** 将冲击 / 转动停止开关(11)旋转至“钻孔”位置。

拆卸工具刀头

- 用夹头扳手逆时针转动齿环夹头(19)套筒，直至可以拆下工具刀头。

快速可换式钻夹头工具更换

GBH 2-24 DFR

插入工具刀头（参见插图G）

提示：切勿使用不带SDS-plus的工具来锤钻或凿削！没有SDS-plus的工具和夹头会在进行锤钻和凿削时受损。

- 安装快速可换式钻夹头(1)。
- 固定快速可换式钻夹头的止动环(23)。通过转动前套筒(22)打开工具夹头，直至可以插入刀具。固定止动环(23)，然后沿箭头方向用力转动前套筒(22)，直至听到清晰的咔咔声。
- 以抽拉的方式检查刀具是否装牢。

提示：如果工具夹头被打开到极限位置，那么在拧紧工具夹头时，就能听见咔咔声，且工具夹头不能关闭。

在这种情况下逆箭头方向转动前套筒(22)一次。然后，工具夹头才能关闭。

- 将冲击转动停止开关(11)旋转至“钻孔”位置。

拆卸工具刀头（参见插图H）

- 固定快速可换式钻夹头的止动环(23)。通过沿箭头方向转动前套筒(22)打开工具夹头，直至能够取出刀具。

吸锯尘/吸锯屑

含铅的颜料以及某些木材、矿物和金属的加工废尘有害健康。机器操作者或者工地附近的人如果接触、吸入这些废尘，可能会有过敏反应或者感染呼吸道疾病。

某些尘埃（例如加工橡木或山毛榉的废尘）可能致癌，特别是和处理木材的添加剂（例如木材的防腐剂等）结合之后。只有经过专业训练的人才能够加工含石棉的物料。

- 尽可能使用适合物料的吸尘装置。
 - 工作场所要保持空气流通。
 - 最好佩戴P2滤网等级的口罩。
- 请留心并遵守贵国和加工物料有关的法规。
- 避免让工作场所堆积过多的尘垢。尘埃容易被点燃。

带Saugfix（附件）的集尘装置

安装集尘装置（见图片I）

集尘装置需要一个Saugfix（附件）钻孔时Saufix会回弹，这样可以确保Saufix头能够紧贴着表面。

- 按压限深器调节键(12)并拆下限深器(13)。重新按压按钮(12)，并将Saugfix从前面装入辅助手柄(14)。
- 将吸尘管（直径19 mm，附件）连接到Saugfix的排气口(24)上。

根据工件的物料选择合适的集尘装置。

抽吸可能危害健康、可能导致癌症或干燥的废尘时，务必使用特殊的集尘装置。

在Saufix上调整钻孔深度（见图片J）

也可以在已安装的Saufix上设定所需的钻孔深度X。

- 将SDS-plus工具刀头推入SDS-plus工具夹头(3)，直至极限位置。如果未安装好SDS-plus工具，会影响设定深度的准确性。
- 松开Saufix上的翼形螺栓(28)。
- 把尚未开动的电动工具紧紧地顶在待钻孔的位置上。SDS-plus工具刀头必须安装在平面上。
- 将Saufix导管(29)推入它的支架中，以便让Saufix头可以保持在待钻孔的平面。推入导管(29)时，尽量不要将它超出伸缩管(27)太多，以此保证伸缩管(27)上的绝大部分刻度能够清晰可见。
- 重新拧紧翼形螺栓(28)。松开Saufix限深器上的夹紧螺栓(25)。
- 将限深器(26)尽量套到伸缩管(27)上，直至符合图中所示您的所需钻孔深度距离X。
- 在这个位置上拧紧夹紧螺栓(25)。

操作

操作机器

- 注意电源电压！电源的电压必须和电动工具铭牌上标示的电压一致。标记为230伏电动工具用220伏的电压可以驱动。


设定操作模式

GBH 2-24 RE:

通过“钻孔/锤钻”转换开关(16)选择电动工具的运行模式。

- 按压用于转换运行模式的解锁按钮(15)，然后转动“钻孔/锤钻”转换开关(16)到所需位置，直至听到卡止声。

提示：仅可在电动工具关闭的情况下更改运行模式！否则可能会损坏电动工具。



混凝土或石材锤钻位置


木材、金属、陶材和塑料无冲击钻孔以及拧转螺丝时的位置

GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR:

通过冲击 / 转动停止开关(11)选择电动工具的运行模式。

- 按压用于转换运行模式的解锁按钮(10)，然后转动冲击 / 转动停止开关(11)到所需位置，直至听到卡止声。

提示：仅可在电动工具关闭的情况下更改运行模式！否则可能会损坏电动工具。



混凝土或石材锤钻位置

木材、金属、陶材和塑料无冲击钻孔以及拧螺丝时的位置



调节凿削的Vario-Lock位置
在这个位置上不卡止冲击 / 转动停止开关(11)。



凿削位置

调整旋转方向

通过正逆转开关(7)可以更改电动工具的旋转方向。按下起停开关(9)后无法更改。

- 只能在电动工具静止时操纵正逆转开关(7)。

进行锤钻、正常钻和凿削时，都必须把旋转方向设定为正转。

- 正转：转动两面正逆转开关(7)直至极限位置←→。
- 逆转：转动两面正逆转开关(7)直至极限位置←→。

接通/关闭

- 如要接通电动工具，按压电源开关(9)。
- 如要锁定电源开关(9)，请按住该开关并另外按压锁定按钮(8)。
- 如要关闭电动工具，松开电源开关(9)。电源开关(9)锁住时，先按压，然后再松开。

调整转速 / 冲击次数

可以无级调节已接通电动工具的转速/冲击次数，视按压电源开关(9)的力道程度决定。

以较小的力按压电源开关(9)时，转速/冲击次数较低。增强施加在起停开关上的压力，可以提高机器的转速 / 冲击次数。

改变凿头位置 (Vario-Lock)

GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR

您可以将凿头锁定在36的位置。如此可确保最佳的工作姿势。

- 把凿头装入工具夹头中。
- 将冲击 / 转动停止开关(11)旋转至“Vario-Lock”位置。
- 把凿头旋转到需要的工作位置上。
- 将冲击 / 转动停止开关(11)旋转至“凿削”位置。这样就能锁定工具夹头。
- 进行凿削时必须把旋转方向设定为正转。

工作提示

调整钻孔深度 (参见插图K)

利用限深器(13)可以确定所需的钻深X。

- 按压限深器调节键(12)，并将限深器装入辅助手柄(14)。限深器(13)的槽纹必须朝下。
- 将SDS-plus工具刀头推入SDS-plus工具夹头(3)，直至极限位置。如果未安装好SDS-plus工具，会影响设定深度的准确性。
- 尽可能地拉出限深器，使钻尖与限深器尖端之间的距离等于所需的钻孔深度X。

过载离合器

- 如果工具卡住了，传往主轴的动力会中断。由于会产生力，请用双手牢牢握住电动工具并站稳。
- 当电动工具卡住时，请关闭电动工具并松开工具刀头。开动机器时如果安装在机器上的钻头被卡住了，会产生很高的反作用扭力。

安装螺丝批嘴 (见图片L)

- 先关闭电动工具，然后再放置在螺母/螺栓上。旋转的工具刀头可能会滑开。
- 使用螺丝批嘴时，您需要一个带SDS-plus接头柄(附件)的通用连杆(30)。
- 清洁接头柄的末端并在接头柄末端涂抹少许油脂。
- 把通用连杆拧入工具夹头中，并让连杆自动锁定。
- 抽拉连杆，检查连杆是否已经正确锁牢。
- 把螺丝批嘴插入通用连杆中。必须使用与螺丝头大小相符的螺丝批嘴。
- 拆卸通用连杆时，向后推锁定套筒(5)，然后从工具夹头中拆下通用连杆(30)。

维修和服务

保养和清洁

- 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。

► 电动工具和通气孔必须随时保持清洁，以确保工作效率和工作安全。

如果必须更换连接线，务必把这项工作交给Bosch或者经授权的Bosch电动工具顾客服务执行，以避免危害机器的安全性能。

► 必须立即更换损坏的防尘盖。最好委托本公司的顾客服务处换装。

- 每次使用后请清洁工具夹头(3)。

客户服务和应用咨询

本公司顾客服务处负责回答有关本公司产品的修理、维护和备件的问题。备件的展开图纸和信息也可查看：www.bosch-pt.com 博世应用咨询团队乐于就我们的产品及其附件问题提供帮助。

询问和订购备件时，务必提供机器铭牌上标示的10位数物品代码。

中国大陆

博世电动工具(中国)有限公司

中国 浙江省 杭州市

滨江区 滨康路567号

102/1F 服务中心

邮政编码：310052

电话：(0571)8887 5566 / 5588

传真：(0571)8887 6688 x 5566# / 5588#

电邮：bsc.hz@cn.bosch.com

www.bosch-pt.com.cn

制造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH

罗伯特·博世电动工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY

70538 斯图加特 / 德国

其他服务地址请见：

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

处理废弃物

必须以符合环保要求的方式回收再利用电动工具、附件和包装材料。



请勿将电动工具扔到生活垃圾中！

繁體中文

安全注意事項

電動工具通用安全警告

► 警告

閱讀所有警告和所有說明。不遵照以下警告和說明會導致電擊、著火和／或嚴重傷害。

保存所有警告和說明書以備查閱。

在所有警告中，「電動工具」此一名詞泛指：以市電驅動的（有線）電動工具或是以電池驅動的（無線）電動工具。

工作場地的安全

- ▶ **保持工作場地清潔和明亮。**雜亂和黑暗的場地會引發事故。
- ▶ **不要在易爆環境，如有易燃液體、氣體或粉塵的環境下操作電動工具。**電動工具產生的火花會點燃粉塵或氣體。
- ▶ **讓兒童和旁觀者離開後操作電動工具。**注意力不集中會使您失去對工具的控制。

電氣安全

- ▶ **電動工具插頭必須與插座相配。**絕不能以任何方式改裝插頭。需接地的電動工具不能使用任何轉換插頭。未經改裝的插頭和相配的插座將減少電擊危險。
- ▶ **避免人體接觸接地表面，如管道、散熱片和冰箱。**如果您身體接地會增加電擊危險。
- ▶ **不得將電動工具暴露在雨中或潮濕環境中。**水進入電動工具將增加電擊危險。
- ▶ **不得濫用電線。**絕不能用電線搬運、拉動電動工具或拔出其插頭。將電線遠離熱源、油、銳利邊緣或移動零件。受損或纏繞的軟線會增加電擊危險。
- ▶ **當在戶外使用電動工具時，使用適合戶外使用的延長線。**適合戶外使用的軟線，將減少電擊危險。
- ▶ **如果在潮濕環境下操作電動工具是不可避免的，應使用剩餘電流動作保護器（RCD）。**使用RCD可降低電擊危險。

人身安全

- ▶ **保持警覺，當操作電動工具時關注所從事的操作並保持清醒。**當您感到疲倦，或在有藥物、酒精或治療反應時，不要操作電動工具。在操作電動工具時瞬間的疏忽會導致嚴重人身傷害。
- ▶ **使用個人防護裝置。**務必佩戴護目鏡。安全裝置，諸如適當條件下使用防塵面具、防滑安全鞋、安全帽、聽力防護等裝置能減少人身傷害。
- ▶ **防止意外起動。**確保開關在連接電源和／或電池組、拿起或搬運工具時處於關閉位置。手指放在已接通電源的開關上或開關處於接通時插入插頭可能會導致危險。
- ▶ **在電動工具接通之前，拿掉所有調節鑰匙或扳手。**遺留在電動工具旋轉零件上的扳手或鑰匙會導致人身傷害。
- ▶ **手不要伸展得太長。**時刻注意立足點和身體平衡。這樣在意外情況下能很好地控制電動工具。
- ▶ **著裝適當。**不要穿著寬鬆衣服或佩戴飾品。衣服、手套和頭髮請遠離移動零件。寬鬆衣服、佩飾或長髮可能會捲入移動零件中。
- ▶ **如果有排屑、集塵設備連接用的裝置，請確保其連接完好且使用得當。**使用這些裝置可減少塵屑引起的危險。

電動工具使用和注意事項

- ▶ **請勿濫用電動工具，根據用途使用適當的電動工具。**選用適當設計的電動工具會使您工作更有效、更安全。
- ▶ **如果開關不能開啟或關閉工具電源，則不能使用該電動工具。**不能用開關來控制的電動工具是危險的且必須進行修理。
- ▶ **在進行任何調整、更換附件或貯存電動工具之前，必須從電源上拔掉插頭和／或將電池組拆下。**這種防護性措施將減少工具意外起動的危險。
- ▶ **將閒置不用的電動工具貯存在兒童所及範圍之外，不得讓不熟悉電動工具或對這些說明不瞭解的人操作電動工具。**由未經訓練的人員使用電動工具相當危險。
- ▶ **保養電動工具。**檢查移動零件是否調整到位或卡住，檢查零件破損情況和影響電動工具運轉的其他狀況。如有損壞，電動工具應在使用前修理完成。許多事故由維護不良的電動工具引發。
- ▶ **保持切削刀具鋒利和清潔。**保養良好的有鋒利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ **按照使用說明書，考慮作業條件和進行的作業來使用電動工具、配件和工具的尖端等。**將電動工具用於那些與其用途不符的操作可能會導致危險。

檢修

- ▶ **將您的電動工具送交專業維修人員，必須使用同樣的備件進行更換。**這樣將確保所維修的電動工具的安全性。

鎚鑽安全警告

- ▶ **請戴上耳罩。**暴露在噪音下會造成聽力喪失。
- ▶ **請使用工具的輔助把手（若有配備）。**失去控制可能會造成人員受傷。
- ▶ **進行作業時，負責進行切割的配件可能會碰觸到隱藏的配線，請從絕緣握把處拿掉電動工具。**負責進行切割的配件及固定釘若是觸及「導電」電線，可能導致電動工具外露的金屬部件「導電」，進而使操作人員遭受電擊。
- ▶ **使用合適的偵測裝置偵察隱藏的電線，或者向當地的相關單位尋求支援。**接觸電線可能引起火災並讓操作者觸電。若損壞瓦斯管會引起爆炸。鑿穿水管不僅會造成嚴重的財物損失，也可能導致觸電。
- ▶ **必須等待電動工具完全靜止後才能將它放下。**嵌件工具可能卡住而使電動工具失控。
- ▶ **固定好工件。**使用固定裝置或老虎鉗固定工件，會比用手持握工件更牢固。
- ▶ **作業期間請用雙手牢牢握緊電動工具並保持穩固。**使用雙手才能夠更穩定地操作電動工具。

產品和功率描述



請詳讀所有安全注意事項和指示。如未遵守安全注意事項與指示，可能導致火災、人員遭受電擊及／或重傷。
請留意操作說明書中最前面的圖示。

依規定使用機器

GBH 2-24 RE

本電動工具可以在混凝土、磚牆、和石材上進行鎚擊鑽孔。此外，它同樣也可以用無震動之方式在木材、金屬、陶瓷或塑膠等材質上進行鑽孔加工。具備電子調速和正逆轉功能的電動工具亦可用於拆裝螺栓。

GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR

本電動工具適合在混凝土、磚塊及石材進行鎚擊鑽孔，亦適用於簡易型鑿削作業。此外，它同樣也可以用無震動之方式在木材、金屬、陶瓷或塑膠等材質上進行鑽孔加工。具備電子調速和正逆轉功能的電動工具亦可用於拆裝螺栓。

插圖上的機件

機件的編號和電動工具詳解圖上的編號一致。

- (1) 快換夾頭 (**GBH 2-24 DFR**)
- (2) SDS-plus (四坑系統) 夾頭 (**GBH 2-24 DFR**)
- (3) SDS-plus (四坑系統) 工具夾座
- (4) 防塵蓋
- (5) 鎖定套筒
- (6) 夾頭鎖止環 (**GBH 2-24 DFR**)
- (7) 正逆轉開關

- (8) 起停開關鎖止按鈕
- (9) 起停開關
- (10) 鏟擊／旋轉停止開關的解鎖按鈕
(**GBH 2-24 DRE**、**GBH 2-24 DFR**)
- (11) 鏟擊／旋轉停止開關 (**GBH 2-24 DRE**、
GBH 2-24 DFR)
- (12) 限深擋塊調整按鈕
- (13) 限深擋塊
- (14) 輔助手柄 (絕緣握柄)
- (15) 「鑽孔／鏟擊鑽孔」切換開關的解鎖按鈕
(**GBH 2-24 RE**)
- (16) 「鑽孔／鏟擊鑽孔」切換開關
(**GBH 2-24 RE**)
- (17) 把手 (絕緣握柄)
- (18) 齒環式夾頭的防鬆螺栓 ^{a)}
- (19) 齒環式夾頭 ^{a)}
- (20) 插入夾頭的 SDS-plus 接頭柄 ^{a)}
- (21) 夾頭轉接頭 (**GBH 2-24 DFR**)
- (22) 快換夾頭的前端套筒 (**GBH 2-24 DFR**)
- (23) 快換夾頭的固定環 (**GBH 2-24 DFR**)
- (24) Saugfix 裝置的抽吸口 ^{a)}
- (25) Saugfix 裝置的止付螺栓 ^{a)}
- (26) Saugfix 裝置的限深擋塊 ^{a)}
- (27) Saugfix 裝置的伸縮管 ^{a)}
- (28) Saugfix 裝置的蝶翼螺栓 ^{a)}
- (29) Saugfix 裝置的導管 ^{a)}
- (30) 具有 SDS-plus 接頭柄的萬用接桿^{a)}

a) 圖表或說明上提到的配件，並不包含在基本的供貨範圍中。本公司的配件清單中有完整的配件供應項目。

技術性數據

鎚鑽		GBH 2-24 RE	GBH 2-24 DRE	GBH 2-24 DFR
產品機號		3 611 B72 0..	3 611 B72 1..	3 611 B73 0..
轉速調控		●	●	●
停止旋轉		-	●	●
正逆轉功能		●	●	●
夾頭		-	-	●
額定輸入功率	W	790	790	790
衝擊次數	次 / 分	0-4200	0-4200	0-4200
單次鎚擊強度符合 EPTA-Procedure 05:2016	J	2.7	2.7	2.7
額定轉速	次 / 分	0-930	0-930	0-930
工具夾座		SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
軸頸直徑	mm	48.5	48.5	48.5
最大鑽孔直徑				
- 混凝土	mm	24	24	24
- 砌牆 (使用空心鑽頭)	mm	68	68	68
- 鋼材	mm	13	13	13

鏈鑽		GBH 2-24 RE	GBH 2-24 DRE	GBH 2-24 DFR
- 木材	mm	30	30	30
重量符合 EPTA- Procedure 01:2014	kg	2.8	2.8	2.9
絕緣等級		回/II	回/II	回/II

本說明書提供的參數是以 230 伏特為依據，於低電壓地區，此數據有可能不同。

安裝

- 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

輔助手柄

- 操作電動工具時務必使用輔助手柄 (14)。

翻轉輔助手柄 (請參考圖 A)

輔助手柄 (14) 可隨意翻轉，以便採取一個穩固而不容易感到疲勞的工作姿勢。

- 逆時針旋轉輔助手柄 (14) 的下方握把處，以便將輔助手柄 (14) 轉至所需位置。然後再順時針旋轉輔助手柄 (14) 的下方握把處，將它重新鎖緊。
注意，輔助手柄的固定套圈必須位於機殼上的固定套圈專屬凹槽中。

選用夾頭和工具

進行鎚擊鑽孔和鑿削時，必須使用能夠安裝在 SDS-plus 夾頭上的 SDS-plus 工具。

若要以無震動之方式在木材、金屬、陶瓷及塑膠等材質上進行鑽孔，或是想要拆裝螺栓，請使用非 SDS-plus 系統的工具（例如具有圓柱柄的鑽頭）。使用此類鑽頭時必須在機器上安裝快速夾頭或齒環式夾頭。

GBH 2-24 DFR : SDS-plus 夾頭 (2) 可以很容易地換成本工具機隨附的快換夾頭 (1)。

更換夾頭

安裝／取下齒環式夾頭

GBH 2-24 RE, GBH 2-24 DRE

若要使用非 SDS-plus 系統的工具（例如具有圓柱柄的鑽頭）進行作業，則必須安裝適當夾頭（齒環式夾頭或快速夾頭，配件）。

安裝齒環式夾頭 (請參考圖 B)

- 請將 SDS-plus 接頭柄 (20) 鎖進齒環式夾頭 (19) 內。用防鬆螺栓 (18) 固定住齒環式夾頭 (19)。注意：此類防鬆螺栓為左旋螺紋。

裝入齒環式夾頭 (請參考圖 B)

- 清潔接頭柄的末端並且塗上少許潤滑油脂。
- 把齒環式夾頭的接頭柄插入工具機的工具接頭中，直至接頭柄自動鎖定為止。
- 拉動齒環式夾頭，以確認夾頭是否已確實鎖止。

卸下齒環式夾頭

- 將鎖定套筒 (5) 往後推，即可卸下齒環式夾頭 (19)。

拆卸／安裝夾頭

GBH 2-24 DFR

卸下更換式夾頭 (請參考圖 C)

- 將更換式夾頭鎖止環 (6) 往後拉並讓它固定在這個位置上，然後將 SDS-plus 更換式夾頭 (2) 或快換夾頭 (1) 往前拔下。
- 更換式夾頭取下後需妥善保護，以免受污。

裝上更換式夾頭 (請參考圖 D)

- 更換式夾頭需先進行清潔然後才可安裝，必須在接頭柄的插入端塗上少許油脂。
- 用整個手掌環握住 SDS-plus 更換式夾頭 (2) 或快換夾頭 (1)。將更換式夾頭一邊旋轉一邊推至夾頭轉接頭 (21) 上，直到清楚聽見卡上的聲音。
- 此時更換式夾頭已經自動鎖定。但是仍需拉動更換式夾頭，以檢查是否已確實鎖止。

更換工具

防塵蓋 (4) 可阻止鑽孔時所產生的大部份粉塵侵入工具夾座。安裝工具時要小心，請勿損壞防塵蓋 (4)。

► 防塵蓋若有受損，應立即更換。最好委託本公司的顧客服務處換裝。

更換工具 (SDS-plus)

裝上 SDS-plus 嵌件工具 (請參考圖 E)

夾頭採 SDS-plus (四坑系統) 設計，能夠簡便地更換嵌件工具，無需借助其它輔助工具。

- **GBH 2-24 DFR** : 直接將 SDS-plus 夾頭 (2) 裝入即可。
- 清潔嵌件工具的插入端並且塗上少許潤滑油脂。
- 把嵌件工具轉進工具夾座中，必須轉至嵌件工具自動鎖定為止。
- 拉動工具以確認它是否已正確鎖止。

SDS-plus 嵌件工具是活動的，因此在無負載狀態下此類工具會偏心旋轉。開始鑽孔時此工具便會自動置中，因此上述現象並不會影響鑽孔準確度。

取出 SDS-plus 嵌件工具 (請參考圖 F)

- 將鎖定套筒 (5) 往後推，然後便可取出嵌件工具。

齒環式夾頭更換工具

GBH 2-24 RE, GBH 2-24 DRE

安裝嵌件工具

提示：請勿使用非 SDS-plus 系統的工具進行鎚擊鑽孔或鑿削！非 SDS-plus 系統的工具和夾頭會在進行鎚擊鑽孔和鑿削時受損。

- 請裝上齒環式夾頭 (19)。

- 透過旋轉方式，將齒環式夾頭 (19) 打開至能夠裝入工具為止。裝入工具。
 - 將夾頭扳手插進齒環式夾頭 (19) 的對應孔，然後均勻地施力將工具夾緊。
 - **GBH 2-24 RE**：將切換開關 (16) 移至「鑽孔」符號。
 - **GBH 2-24 DRE**：將鎚擊／旋轉停止開關 (11) 轉至「鑽孔」位置。
- 拆卸嵌件工具**
- 用夾頭扳手 逆時針旋轉齒環式夾頭的套筒 (19)，直到能取出嵌件工具為止。

快換夾頭更換工具

GBH 2-24 DFR

安裝嵌件工具（請參考圖 G）

提示：請勿使用非 SDS-plus 系統的工具進行鎚擊鑽孔或鑿削！非 SDS-plus 系統的工具和夾頭會在進行鎚擊鑽孔和鑿削時受損。

- 請裝上快換夾頭 (1)。
- 必須握好快換夾頭的固定環 (23)，讓它留在原位不動。旋轉前端套筒 (22)，以便工具夾座打開至能夠裝入工具的程度。請將固定環 (23) 握住不動，然後沿箭頭方向用力轉緊前端套筒 (22)，此時必須清楚聽見輾軋聲。
- 透過拉動，確認工具是否已裝牢。

提示：如果工具夾座先前已完全開啟至極限位置，那麼旋轉工具夾座使之閉合時，即使聽見輾軋聲也不代表工具夾座已鎖上。

這時候請您再沿著箭頭的相反方向轉一下前端套筒 (22)。然後工具夾座便能確實閉合。

- 請將鎚擊／旋轉停止開關 (11) 轉至「鑽孔」位置。

取出嵌件工具（請參考圖 H）

- 必須握好快換夾頭的固定環 (23)，讓它留在原位不動。沿著箭頭方向旋轉前端套筒 (22)，以便將工具夾座打開至能夠取下工具的程度。

吸除廢塵／料屑

含鉛顏料、部分木材種類、礦石和金屬的加工廢塵有害健康。機器操作者或施工現場附近的人員如果接觸／吸入這些廢塵，可能會引發過敏反應或感染呼吸道疾病。

某些塵埃（例如加工橡木或山毛櫟的廢塵）可能致癌，特別是與處理木材的添加劑（例如木材的防腐劑等）結合之後。唯有受過專業訓練的人才能夠進行含石棉物料的加工。

- 儘可能使用適合物料的吸塵裝置。
 - 工作場所要保持空氣流通。
 - 建議佩戴 P2 過濾等級的口罩。
- 請留意並遵守貴國的物料加工相關法規。
- **避免讓工作場所堆積過多的塵垢。**塵埃容易被點燃。

搭配 Saugfix 的吸塵裝置（配件）

安裝吸塵設備（請參考圖 I）

吸塵設備須使用 Saugfix 裝置（配件）。鑽孔時，Saugfix 裝置頂部會往後回彈，這樣的設計可以確保 Saugfix 裝置始終緊貼著工件表面。

- 請按壓限深擋塊調整按鈕 (12) 然後取出限深擋塊 (13)。請再次按壓按鈕 (12) 並將 Saugfix 裝置從前面裝入輔助手柄 (14) 中。
- 將吸塵管（直徑 19 mm，配件）連接至 Saugfix 裝置的抽吸口 (24) 上。

根據工件材質選擇合適的吸塵器。

吸集可能危害健康、可能致癌或乾燥的廢塵時，務必使用特殊吸塵器。

在 Saugfix 裝置上調整鑽孔深度（請參考圖 J）

即使 Saugfix 裝置已裝上，您仍可確認所需的鑽孔深度 X。

- 將 SDS-plus 嵌件工具往 SDS-plus 工具夾頭 (3) 推入到底。如果未裝好工具，會影響深度設定的準確性。
- 鬆開 Saugfix 裝置上的蝶翼螺栓 (28)。
- 把尚未啟動的電動工具緊緊地頂在工件的待鑽孔位置上。SDS-plus 嵌件工具也必須緊貼著工件表面。
- 挪動 Saugfix 裝置導管 (29) 在托架中的位置，使 Saugfix 裝置頂部能完全貼合在待鑽孔的表面上。導管 (29) 推至伸縮管 (27) 之上後，請勿繼續推至超過必要距離，您應要能夠看見伸縮管 (27) 上的大部份刻度。
- 重新鎖緊蝶翼螺栓 (28)。鬆開 Saugfix 裝置限深擋塊上的止付螺栓 (25)。
- 如圖所示，將限深擋塊 (26) 推至伸縮管 (27) 上，使距離 X 等於所需的鑽孔深度。
- 將止付螺栓 (25) 鎖緊在這個位置上。

操作

操作機器

► **請注意電源電壓！**電源的電壓必須和電動工具銘牌上標示的電壓一致。標示為 230 V 的電動工具亦可接上 220 V 電源。

設定操作模式


GBH 2-24 RE :


您可利用「鑽孔／鎚擊鑽孔」切換開關 (16) 選擇電動工具的操作模式。

- 若要切換操作模式，請按壓解鎖按鈕 (15) 並將「鑽孔／鎚擊鑽孔」切換開關 (16) 轉至所需位置，此時應要聽見卡上的聲音。

提示：請務必在電動工具關閉電源時才變更操作模式！否則可能造成電動工具損壞。

鎚擊鑽孔位置，適用於混凝土或石材






鑽孔位置，可在木材、金屬、陶瓷及塑膠等材質上以無震動之方式進行鑽孔或是拆裝螺栓

GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR:


您可利用鎚擊／旋轉停止開關 (11) 選擇電動工具的操作模式。

- 若要切換操作模式，請按壓解鎖按鈕 (10) 並將鎚擊／旋轉停止開關 (11) 轉至所需位置，此時應要聽見卡上的聲音。


提示：請務必在電動工具關閉電源時才變更操作模式！否則可能造成電動工具損壞。




鎚擊鑽孔位置，適用於混凝土或石材



鑽孔位置，可在木材、金屬、陶瓷及塑膠等材質上以無震動之方式進行鑽孔或是拆裝螺栓



Vario-Lock 位置，用以調整鑽頭位置，鎚擊／旋轉停止開關 (11) 無法卡止在這個位置上。



鑿削位置

設定旋轉方向

透過正逆轉開關 (7) 即可變更電動工具的旋轉方向。但按下起停開關 (9) 時，將無法這樣做。

► 電動工具靜止時，才能操作正逆轉開關 (7)。

進行鎚擊鑽孔、一般鑽孔及鑿削時，都必須設為正轉。

- **正轉**：將兩邊的正逆轉開關 (7) 都轉到最底位置，對準位置 ←。
- **逆轉**：將兩邊的正逆轉開關 (7) 都轉到最底位置，對準位置 →。

啟動／關閉

- 若要啟動電動工具：按下起停開關 (9)。
- 若要固定起停開關 (9) 的位置，請將它按住不放並同時按壓鎖止按鈕 (8)。
- 若要關閉電動工具，放開起停開關 (9) 即可。起停開關 (9) 的位置若是已被鎖定，請按一下該開關然後放開。

調整轉速／鎚擊次數

您可為已啟動的電動工具無段調控轉速／衝擊次數，轉速是由按壓起停開關 (9) 的深度決定。

輕按起停開關 (9) 時，轉速／衝擊次數較低。逐漸在開關上加壓，轉速／衝擊次數也會跟著提高。

改變鑽頭位置 (Vario-Lock)

GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR

鑽頭可固定在 36 個不同的位置上。藉此，您可採取最佳的工作姿勢。

- 把鑽頭插進工具夾座中。
- 請將鎚擊／旋轉停止開關 (11) 轉至「Vario-Lock」位置。
- 把鑽頭旋轉到所需的工作位置上。
- 請將鎚擊／旋轉停止開關 (11) 轉至「鑿削」位置。工具夾座隨之鎖定。
- 進行鑿削時必須設為正轉。

作業注意事項

調整鑽孔深度 (請參考圖K)

您可利用限深擋塊 (13) 設定所需鑽孔深度 X。

- 請按壓限深擋塊調整按鈕 (12) 然後將限深擋塊安裝到輔助手柄 (14) 上。
限深擋塊 (13) 上的刻紋必須朝下。
- 將 SDS-plus 嵌件工具往 SDS-plus 工具夾座 (3) 推入到底。SDS-plus 工具若未確實裝好，會影響深度設定的準確性。
- 將限深擋塊拉出至，鑽頭尖端與限深擋塊尖端之間的距離等於所需的鑽孔深度 X。

過載離合器

- **如果工具卡住了**，傳往主軸的動力會中斷。請務必用雙手握穩電動工具並採取穩固站姿，以隨時承受此時出現的作用力。
- **如果電動工具卡死**，請關閉電動工具的電源，然後鬆開嵌件工具。啟動機器時如果安裝在機器上的鑽孔工具被卡住了，會產生高的反作用扭力。

裝上螺絲起子工具頭 (請參考圖L)

- 電動工具應先停止運轉，然後才放到螺母／螺栓上。轉動中的嵌件工具可能會滑開。

若要使用螺絲起子工具頭，須備妥一個具有 SDS-plus 接頭柄的萬用接桿 (30) (配件)。

- 清潔接頭柄的末端並且塗上少許潤滑油脂。
- 把萬用接桿轉進工具夾座中，必須轉至萬用接桿自動鎖定為止。
- 拉動萬用接桿，以確認萬用接桿是否已確實鎖止。
- 把螺絲起子工具頭插入萬用接桿中。必須使用與螺絲頭大小相符的螺絲起子工具頭。
- 若要取下萬用接桿，請將鎖定套筒 (5) 往後推，然後將萬用接桿 (30) 從工具夾座中取出即可。

維修和服務

保養與清潔

- 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

- 電動工具和通風口都必須保持清潔，這樣才能夠提高工作品質和安全性。

如果必須更換連接線，請務必交由 **Bosch** 或者經授權的 **Bosch** 電動工具顧客服務執行，以避免危害機器的安全性能。

► 防塵蓋若有受損，應立即更換。最好委託本公司
的顧客服務處換裝。

- 每次使用後，請清潔工具夾座 (3)。

顧客服務處和顧客諮詢中心

本公司顧客服務處負責回答有關本公司產品的維修、維護和備用零件的問題。以下的網頁中有分解圖和備用零件相關資料：www.bosch-pt.com
如果對本公司產品及其配件有任何疑問，博世應用諮詢小組很樂意為您提供協助。

當您需要諮詢或訂購備用零件時，請務必提供本產品型號銘牌上 10 位數的產品機號。

台灣

台灣羅伯特博世股份有限公司
建國北路一段90 號6 樓

台北市10491

電話: (02) 7734 2588

傳真: (02) 2516 1176

www.bosch-pt.com.tw

制造商地址:

Robert Bosch Power Tools GmbH

羅伯特·博世電動工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY

70538 斯圖加特/ 德國

以下更多客戶服務處地址 :

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

廢棄物處理

必須以符合環保的方式，回收再利用損壞的機器、
配件和廢棄的包裝材料。



不可以把電動工具丟入一般的家庭垃圾
中。

設備名稱：鏈鑽，型號（型式）：GBH 2-24 RE & GBH 2-24 DRE

限用物質及其符號

單元	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源開關	超出 0.01 wt %	O	O	O	O	O
電容器	O	O	O	O	O	O
馬達	O	O	O	O	O	O
電源線	O	O	O	O	O	O
外殼(塑料)	O	O	O	O	O	O

備考 1. "超出 0.1 wt %" 及 "超出 0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2. "O" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3. " - " 係指該項限用物質為排除項目。

한국어

안전 수칙

전동공구용 일반 안전수칙

▲ 경고

모든 안전수칙과 지시 사항을
상세히 읽고 지켜야 합니다. 다

음의 안전수칙과 지시 사항을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.
앞으로 참고할 수 있도록 이 안전수칙과 사용 설명서를 잘 보관하십시오.

다음에서 사용되는 "전동공구"라는 개념은 전원에 연결하여 사용하는 (전선이 있는) 전동 기기나 배터리를 사용하는 (전선이 없는) 전동 기기를 의미합니다.

작업장 안전

► 작업장을 항상 깨끗이 하고 조명을 밝게 하십시오. 작업장 환경이 어수선하거나 어두우면 사고를 초래 할 수 있습니다.

► 가연성 유체, 가스 또는 분진이 있어 폭발 위험이 있는 환경에서 전동공구를 사용하지 마십시오. 전동공구는 분진이나 증기에 점화하는 스파크를 일으킬 수 있습니다.

► 전동공구를 사용할 때 구경꾼이나 어린이 혹은 다른 사람이 작업장에 접근하지 못하게 하십시오. 다른 사람이 주의를 산만하게 하면 기기에 대한 통제력을 잃기 쉽습니다.

전기에 관한 안전

► 전동공구의 전원 플러그가 전원 콘센트에 잘 맞아야 합니다. 플러그를 절대 변경시켜서는 안 됩니다. (접지된) 전동공구를 사용할 때 어댑터 플러그를 사용하지 마십시오. 변형되지 않은 플러

그와 잘 맞는 콘센트를 사용하면 감전의 위험을 줄일 수 있습니다.

- ▶ **파이프 관, 라디에이터, 레인지, 냉장고와 같은 접지 표면에 몸이 닿지 않도록 하십시오.** 몸에 닿을 경우 감전될 위험이 높습니다.
- ▶ **전동공구를 비에 맞지 않게 하고 습기 있는 곳에 두지 마십시오.** 전동공구에 물이 들어가면 감전될 위험이 높습니다.
- ▶ **전원 코드를 잘못 사용하는 일이 없도록 하십시오.** 전원 코드를 잡고 전동공구를 운반해서는 안 되며, 콘센트에서 전원 플러그를 뽑을 때 전원 코드를 잡아 당겨서는 절대로 안 됩니다. 전원 코드가 열과 오일에 접촉하는 것을 피하고, 날카로운 모서리나 기기의 가동 부위에 닿지 않도록 주의하십시오. 손상되거나 엉킨 전원 코드는 감전을 유발할 수 있습니다.
- ▶ **실외에서 전동공구로 작업할 때는 실외용으로 적당한 연장 전원 코드만을 사용하십시오.** 실외용 연장 전원 코드를 사용하면 감전의 위험을 줄일 수 있습니다.
- ▶ **전동공구를 습기 찬 곳에서 사용해야 할 경우에는 누전 차단기를 사용하십시오.** 누전 차단기를 사용하면 감전 위험을 줄일 수 있습니다.

사용자 안전

- ▶ **신중하게 작업하며, 전동공구를 사용할 때 경솔하게 행동하지 마십시오.** 피로한 상태이거나 약물 복용 및 음주한 후에는 전동공구를 사용하지 마십시오. 전동공구를 사용할 때 잠시라도 주의가 산만해지면 중상을 입을 수 있습니다.
- ▶ **작업자 안전을 위한 장치를 사용하십시오. 항상 보안경을 착용하십시오.** 전동공구의 종류와 사용에 따라 먼저 보호 마스크, 미끄러지지 않는 안전한 신발, 안전모 또는 귀마개 등의 안전한 복장을 하면 상해의 위험을 줄일 수 있습니다.
- ▶ **실수로 기기가 작동되지 않도록 주의하십시오.** 전동공구를 전원에 연결하거나 배터리를 끼우기 전에, 혹은 기기를 들거나 운반하기 전에, 전원 스위치가 꺼져 있는지 다시 확인하십시오. 전동공구를 운반할 때 전원 스위치에 손가락을 대거나 전원 스위치가 켜진 상태에서 전원을 연결하면 사고 위험이 높습니다.
- ▶ **전동공구를 사용하기 전에 조절하는 틀이나 키 등을 빼 놓으십시오.** 회전하는 부위에 있는 틀이나 키로 인해 상처를 입을 수 있습니다.
- ▶ **자신을 고신하지 마십시오.** 불안정한 자세를 피하고 항상 평형을 이룬 상태로 작업하십시오. 안정된 자세와 평형한 상태로 작업해야 만이 의외의 상황에서도 전동공구를 안전하게 사용할 수 있습니다.
- ▶ **알맞은 작업복을 입으십시오.** 헐렁한 복장을 하거나 장신구를 착용하지 마십시오. 머리나 옷 또는 장갑이 가동하는 기기 부위에 가까이 닿지 않도록 주의하십시오. 헐렁한 복장, 장신구 혹은 긴 머리는 가동 부위에 말려 사고를 초래할 수 있습니다.
- ▶ **분진 추출장치나 수거장치의 조립이 가능한 경우, 이 장치가 연결되어 있는지, 제대로 작동이 되**

는지 확인하십시오. 이러한 분진 추출장치를 사용하면 분진으로 인한 사고 위험을 줄일 수 있습니다.

전동공구의 올바른 사용과 취급

- ▶ **기기를 과부하 상태에서 사용하지 마십시오. 작업할 때 이에 적당한 전동공구를 사용하십시오.** 알맞은 전동공구를 사용하면 지정된 성능 한도 내에서 더 효율적으로 안전하게 작업할 수 있습니다.
- ▶ **전원 스위치가 고장 난 전동공구를 사용하지 마십시오.** 전원 스위치가 작동되지 않는 전동공구는 위험하므로, 반드시 수리를 해야 합니다.
- ▶ **기기에 세팅을 하거나 액세서리 부품을 교환하거나 혹은 기기를 보관할 때, 항상 전원 콘센트에서 플러그를 미리 빼어 놓으십시오.** 이러한 조치는 실수로 전동공구가 작동하게 되는 것을 예방합니다.
- ▶ **사용하지 않는 전동공구는 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 전동공구 사용에 익숙지 않은거나 이 사용 설명서를 읽지 않은 사람은 기기를 사용해서는 안됩니다.** 경험이 없는 사람이 전동공구를 사용하면 위험합니다.
- ▶ **전동공구를 조심스럽게 관리하십시오.** 가동 부위가 하자 없이 정상적인 기능을 하는지, 걸리는 부위가 있는지, 혹은 전동공구의 기능에 중요한 부품이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 손상된 기기의 부품은 전동공구를 다시 사용하기 전에 반드시 수리를 맡기십시오. 제대로 관리하지 않은 전동공구의 경우 많은 사고를 유발합니다.
- ▶ **절단 공구를 날카롭고 깨끗하게 관리하십시오.** 날카로운 절단면이 있고 잘 관리된 절단공구는 걸리는 경우가 드물고 조절하기도 쉽습니다.
- ▶ **전동공구, 액세서리, 장착하는 공구 등을 사용할 때, 이 지시 사항과 특별히 기종 별로 나와있는 사용 방법을 준수하십시오.** 이때 작업 조건과 실시하려는 작업 내용을 고려하십시오. 원래 사용 분야가 아닌 다른 작업에 전동공구를 사용할 경우 위험한 상황을 초래할 수 있습니다.

서비스

- ▶ **전동공구 수리는 반드시 전문 인력에게 맡기고, 수리 정비 시 보쉬 순정 부품만을 사용하십시오.** 그렇게 함으로써 기기의 안전성을 오래 유지할 수 있습니다.

해머에 대한 안전 경고사항

- ▶ **방음 보호구를 착용하십시오.** 소음에 노출되면 청력을 상실할 수 있습니다.
- ▶ **공구에 보조 손잡이가 함께 공급된 경우, 보조 손잡이를 사용하십시오.** 통제력을 상실하면 부상을 입을 수 있습니다.
- ▶ **절단용 액세서리 또는 파스너가 숨겨진 배선이나 코드에 접촉할 가능성이 있는 작업을 수행할 경우, 전동공구의 절연된 손잡이가 면만 잡으십시오.** 절단용 액세서리 및 파스너가 "전류가 흐르는" 전선에 접촉되면, 전동공구의 노출된 금속 부품에

"전류가 흐르는" 상태로 만들어 작업자가 감전될 수 있습니다.

- ▶ 보이지 않는 부위에 에너지 배선 및 배관 여부를 확인하려면 적당한 탐지기를 사용하거나 담당 전력 공급 회사에 문의하십시오. 전선에 접하게 되면 화재나 전기 충격을 야기할 수 있습니다. 가스 관을 손상시키면 폭발 위험이 있습니다. 수도관을 파손하게 되면 재산 피해를 유발하거나 전기 충격을 야기할 수 있습니다.
- ▶ 전동공구를 내려놓기 전에 기기가 완전히 멈추었는지 확인하십시오. 삽입공구가 걸리거나 전동공구에 대한 통제가 어려워질 수 있습니다.
- ▶ 작업물을 잘 고정하십시오. 고정 장치나 기계 바이스에 끼워서 작업하면 손으로 잡는 것보다 더 안전합니다.
- ▶ 전동 공구를 양손으로 꽉 잡고 안전한 자세로 작업하십시오. 전동공구를 양손으로 잡고 움직이면 더 안전합니다.

제품 및 성능 설명



모든 안전 수칙과 지침을 숙지하십시오.
다음의 안전 수칙과 지침을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.

사용 설명서 앞 부분에 제시된 그림을 확인하십시오.

규정에 따른 사용

GBH 2-24 RE

본 전동공구는 콘크리트, 벽돌, 석재 등에 해머 드릴 작업 용도로 사용됩니다. 또한 목재, 금속, 세라믹 및 플라스틱에서의 타격 없는 드릴 작업에도 적합합니다. 전자 제어장치와 정회전/역회전 기능이 있는 전동공구는 또한 스크류 작업을 하는 데에도 사용이 가능합니다.

GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR

본 전동공구는 콘크리트, 벽돌 및 석재에 임팩트 드릴 작업을 하고 간단한 치즐 작업을 하는 용도로 사용됩니다. 또한 목재, 금속, 세라믹 및 플라스틱에서의 타격 없는 드릴 작업에도 적합합니다. 전자 제어장치와 정회전/역회전 기능이 있는 전동공구는 또한 스크류 작업을 하는 데에도 사용이 가능합니다.

제품의 주요 명칭

제품의 주요 명칭에 표기되어 있는 번호는 기기 그림이 나와있는 면을 참고하십시오.

- (1) 순간 교환 키레스 척 (**GBH 2-24 DFR**)
- (2) SDS-plus 키레스 척 (**GBH 2-24 DFR**)
- (3) SDS-plus 툴 홀더
- (4) 먼지 보호 캡
- (5) 잠금 슬리브
- (6) 키레스 척 잠금 링 (**GBH 2-24 DFR**)
- (7) 회전 방향 선택 스위치
- (8) 전원 스위치 잠금 버튼
- (9) 전원 스위치
- (10) 모드 선택 스위치 해제 버튼
(**GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR**)
- (11) 모드 선택 스위치 (**GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR**)
- (12) 깊이 조절자 조절용 버튼
- (13) 깊이 조절자
- (14) 보조 손잡이(절연된 손잡이 부위)
- (15) "드릴링/해머 드릴링" 전환 스위치용 잠금 해제 버튼 (**GBH 2-24 RE**)
- (16) "드릴링/해머 드릴링" 전환 스위치
(**GBH 2-24 RE**)
- (17) 손잡이(절연된 손잡이 부위)
- (18) 키 탑입 척 안전 나사^{a)}
- (19) 키 탑입 척^{a)}
- (20) 드릴 척용 SDS-plus 어댑터 축^{a)}
- (21) 드릴 척 서포트 (**GBH 2-24 DFR**)
- (22) 키레스 척 앞쪽 슬리브 (**GBH 2-24 DFR**)
- (23) 순간 교환 키레스 척 고정 링
(**GBH 2-24 DFR**)
- (24) 분진 추출장치의 흡입 부위^{a)}
- (25) 분진 추출장치의 고정 나사^{a)}
- (26) 분진 추출장치의 깊이 조절자^{a)}
- (27) 분진 추출장치의 텔레스코프 튜브^{a)}
- (28) 분진 추출장치의 날개 나사^{a)}
- (29) 분진 추출장치의 가이드 튜브^{a)}
- (30) SDS-plus 어댑터 축이 있는 유니버설 홀더^{a)}

a) 도면이나 설명서에 나와있는 액세서리는 표준 공급 부품에 속하지 않습니다. 전체 액세서리는 저희 액세서리 프로그램을 참고하십시오.

제품 사양

해머 드릴	GBH 2-24 RE	GBH 2-24 DRE	GBH 2-24 DFR
제품 번호	3 611 B72 0..	3 611 B72 1..	3 611 B73 0..
속도 제어	●	●	●
회전 정지	-	●	●
우회전/좌회전	●	●	●
키레스 척	-	-	●

해머 드릴		GBH 2-24 RE	GBH 2-24 DRE	GBH 2-24 DFR
소비 전력	W	790	790	790
타격 속도	min ⁻¹	0-4200	0-4200	0-4200
EPTA-Procedure 05:2016 에 따른 스트로크당 타격 에 너지	J	2.7	2.7	2.7
정격 속도	min ⁻¹	0-930	0-930	0-930
툴 훌더		SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
스핀들 넥 직경	mm	48.5	48.5	48.5
최대 드릴 직경				
– 콘크리트	mm	24	24	24
– 벽돌(코어 비트 사용 시)	mm	68	68	68
– 철재	mm	13	13	13
– 목재	mm	30	30	30
EPTA-Procedure 01:2014 에 따른 중량	kg	2.8	2.8	2.9
보호 등급		□ / □	□ / □	□ / □

자료는 정격 전압 [U] 230V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.

조립

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.

보조 손잡이

- ▶ 반드시 보조 손잡이 (14)를 장착하여 전동공구를 사용하십시오.

보조 손잡이 조절하기(그림 A 참조)

보조 손잡이 (14)를 알맞게 젓어서 안전하고 편안한 작업 자세를 취하십시오.

- 보조 손잡이 (14)의 아래쪽을 시계 반대 방향으로 돌려 보조 손잡이 (14)의 방향을 원하는 위치로 전환하십시오. 보조 손잡이 (14)의 아래쪽을 시계 방향으로 다시 돌려 끼우십시오.
이때 보조 손잡이의 고정 밴드가 하우징에 있는 홈에 제대로 끼여 있는지 확인해야 합니다.

드릴 척과 비트 선택하기

해머 드릴 작업이나 치즐 작업을 하려면 기기의 SDS-plus 드릴 척에 삽입되는 SDS-plus 비트를 사용해야 합니다.

목재, 금속, 세라믹 그리고 플라스틱에 타격 없이 드릴 작업을 하거나 스크류 작업을 하려면 SDS-plus 가 아닌 비트를 사용해야 합니다(예: 실린더 생크 타입 드릴 비트). 이러한 비트를 사용할 경우 순간 교환 키레스 척이나 키 탑 척이 필요합니다.

GBH 2-24 DFR: SDS-plus 키레스 척 (2)은 함께 공급되는 순간 교환 키레스 척 (1)으로 쉽게 교환 할 수 있습니다.

드릴 척 교환하기

키 탑 척 삽입/분리하기

GBH 2-24 RE, GBH 2-24 DRE

SDS-plus가 아닌 비트(예: 실린더 생크 탑 드릴 비트)로 작업 하려면, 적당한 드릴 척을 조립해서 사용해야 합니다(키 탑 척이나 순간 교환 키레스 척, 액세서리).

키 탑 척 조립하기(그림 B 참조)

- SDS-plus 어댑터 측 (20)을 키 탑 척 (19) 안으로 돌려 끼웁니다. 키 탑 척 (19)에 안전 나사 (18)를 끼워 고정시킵니다. 안전 나사가 좌나 sağ에 유의하십시오.

키 탑 척 장착하기(그림 B 참조)

- 어댑터 측의 끼워지는 부분을 깨끗이 닦고 약간 그리스를 바릅니다.
- 어댑터 측이 있는 키 탑 척이 자동으로 잠길 때 까지 툴 훌더 안으로 돌리면서 끼웁니다.
- 키 탑 척을 당겨보아 제대로 잡겼는지 확인해 보십시오.

키 탑 척 탈착하기

- 잠금 슬리브 (5)를 뒤쪽으로 밀고 키 탑 척 (19)을 빼내십시오.

키레스 척 탈착하기/장착하기

GBH 2-24 DFR

키레스 척 탈착하기(그림 C 참조)

- 키레스 척 잠금 링 (6)을 뒤로 당기고, 이 위치를 유지한 상태에서 SDS-plus 키레스 척 (2) 또는 교환 가능한 키레스 척 (1)을 앞으로 당겨 빼냅니다.

- 키레스 척을 탈착한 후 더러워지지 않도록 하십시오.

키레스 척 장착하기(그림 D 참조)

- 키레스 척을 끼우기 전에 깨끗이 닦고 끼워지는 부분에 약간 그리스를 바릅니다.
- SDS-plus 키레스 척 (2) 또는 교환 가능한 키레스 척 (1)을 양손으로 붙잡으십시오. 확실하게 잡기는 소리가 들릴 때까지 키레스 척을 돌리면서 드릴 척 서포트 (21) 쪽으로 미십시오.
- 키레스 척은 자동으로 잡깁니다. 키레스 척을 당겨보아 제대로 잡겼는지 확인해 보십시오.

툴 교환

먼지 보호 캡 (4)은 작업하는 동안 먼지가 툴 홀더 안으로 들어가는 것을 방지해 줍니다. 비트 장착 시, 먼지 보호 캡 (4)이 손상되지 않도록 주의하십시오.

▶ 손상된 먼지 보호 캡은 즉시 교환하십시오. 고객 서비스 센터에서 교환하는 것을 권장합니다.

툴 교환(SDS-plus)

SDS-plus 비트 장착하기(그림 E 참조)

SDS-plus 드릴 척을 사용하면 별도의 공구를 사용하지 않고도 간단하고 쉽게 비트를 교환할 수 있습니다.

- **GBH 2-24 DFR:** SDS-plus 키레스 척 (2)을 끼우십시오.
- 끼우려는 비트의 끝 부분을 깨끗이 닦고 그리스를 바릅니다.
- 비트가 자동으로 잡길 때까지 툴 홀더 안으로 돌려 끼우십시오.
- 비트를 잡아당겨 보면서 제대로 끼워졌는지 확인해 보십시오.

SDS-plus 비트는 시스템상 충분히 움직이게 되어 있습니다. 그래서 공전 상태에서 편심 현상이 생기지만 드릴작업 시에는 다시 저절로 중심을 잡습니다. 이는 작업의 정확성에 어떠한 영향도 미치지 않습니다.

SDS-plus 비트 탈착하기(그림 F 참조)

- 잠금 슬리브 (5)를 뒤쪽으로 민 후, 비트를 분리합니다.

키 타입 척 툴 교환

GBH 2-24 RE, GBH 2-24 DRE

삽입공구 장착하기

지침: 해머 드릴 작업이나 치즐 작업을 할 때

SDS-plus가 아닌 비트를 사용하지 마십시오!

SDS-plus가 아닌 비트와 그 드릴 척이 해머 드릴 작업과 치즐 작업으로 인해 손상됩니다.

- 키 타입 척 (19)을 끼우십시오.
- 공구가 삽입될 때까지 키 타입 척 (19)을 돌려 푸십시오. 공구를 끼우십시오.
- 드릴 척 키를 키 타입 척 (19)의 해당 구멍에 끼우고 공구를 균일하게 조이십시오.
- **GBH 2-24 RE:** 전환 스위치 (16) 위치는 항상 “드릴 작업” 기호로 두십시오.
- **GBH 2-24 DRE:** 모드 선택 스위치 (11)을 “드릴링” 위치로 돌리십시오.

비트 분리하기

- 드릴 척 키를 사용하여 키 타입 척 (19)의 슬리브를 비트가 빠질 때까지 시계 반대 방향으로 돌립니다.

순간 교환 키레스 척 툴 교환

GBH 2-24 DFR

비트 장착하기(그림 G 참조)

지침: 해머 드릴 작업이나 치즐 작업을 할 때 SDS-plus가 아닌 비트를 사용하지 마십시오! SDS-plus가 아닌 비트와 그 드릴 척이 해머 드릴 작업과 치즐 작업으로 인해 손상됩니다.

- 순간 교환 키레스 척 (1)을 삽입하십시오.
- 교환 가능한 키레스 척의 고정 링 (23)을 꽉 잡으십시오. 공구가 장착될 때까지 앞쪽 슬리브 (22)를 돌려 공구 어댑터를 푸십시오. 고정 링 (23)을 꽉 붙잡고 잡기는 소리가 확실하게 들릴 때까지 앞쪽 슬리브 (22)를 세게 화살표 방향으로 돌리십시오.
- 비트를 당겨보면서 제대로 끼워졌는지 확인해 보십시오.

지침: 툴 홀더가 스톰 위치까지 열렸으면, 툴 홀더를 돌려 잡을 때 끼워지는 소리가 들리며 툴 홀더는 잡기 어렵거나 멈출 수 있습니다.

이 경우 앞쪽 슬리브 (22)를 화살표 방향으로 돌리십시오. 그 이후 툴 홀더를 잡을 수 있습니다.

- 모드 선택 스위치 (11)를 “드릴 작업” 위치로 돌리십시오.

비트 분리하기(그림 H 참조)

- 교환 가능한 키레스 척의 고정 링 (23)을 꽉 잡으십시오. 공구가 분리될 때까지 앞쪽 슬리브 (22)를 화살표 방향으로 돌려 공구 어댑터를 푸십시오.

분진 및 텁밥 추출장치

납 성분을 포함한 페인트나 몇몇 나무 종류, 또는 광물 성분 그리고 철과 같은 재료의 분진은 건강을 해칠 수 있습니다. 이 분진을 만지거나 호흡할 경우, 사용자나 주변 사람들이 알레르기 반응이나 호흡기 장애를 일으킬 수 있습니다.

떡갈나무나 너도밤나무와 같은 특정한 분진은 암을 유발시키며, 특히 목재 처리용으로 사용되는 부가 원료 (크로마트, 목재 보호제)와 혼합되면 암을 유발시키게 됩니다. 석면 성분을 포함한 재료는 전문가만 작업할 수 있습니다.

- 가능하면 작업물 소재에 적당한 분진 추출장치를 사용하십시오.
- 작업장의 통풍이 잘 되도록 하십시오.
- 필터등급 P2가 장착된 호흡 마스크를 사용하십시오.

작업용 재료에 관해 국가가 지정한 규정을 고려하십시오.

▶ **작업장에 분진이 쌓이지 않도록 하십시오.** 분진이 쉽게 발화할 수 있습니다.

분진 추출장치(액세서리)를 사용한 분진 처리

분진 추출장치 조립하기(그림 I 참조)

분진 추출을 위해 분진 추출장치(액세서리)가 필요합니다. 드릴 작업 시 분진 추출장치는 수축되어 분진 추출장치 헤드가 항상 모재에 바짝 붙어 있게 합니다.

- 깊이 조절자 조절용 버튼 (12)을 눌러 깊이 조절자 (13)를 빼내십시오. 버튼 (12)을 다시 눌러 분진 추출장치를 앞쪽부터 보조 손잡이 (14)에 깨우십시오.
- 흡입 호스(직경 19 mm, 액세서리)를 분진 추출장치의 흡입 부위 (24)에 연결하십시오.

진공 청소기는 작업하는 소재에 적당한 것이어야 합니다.

특히 건강에 유해한 발암성 혹은 건조한 분진을 처리해야 할 경우에는 특수한 청소기를 사용해야 합니다.

분진 추출장치의 드릴 깊이 조절하기(그림 J 참조)

분진 추출장치가 장착된 상태에서도 원하는 드릴 깊이 X를 정할 수 있습니다.

- SDS-plus 비트를 SDS-plus 툴 훌더 (3) 안으로 끝까지 밀어 넣습니다. SDS-plus 비트가 움직이게 되면 천공 깊이를 정확하게 세팅할 수 없게 됩니다.
- 분진 추출장치에서 날개 나사 (28)를 푸십시오.
- 전동공구의 스위치를 켜지 않은 상태로 드릴작업을 하려는 부위에 바싹 댕니다. 이때 SDS-plus 비트가 표면에 닿아야 합니다.
- 분진 추출장치의 가이드 튜브 (29)를 분진 추출장치 헤드가 드릴 작업해야 할 표면에 놓이도록 고정부에서 미십시오. 가이드 튜브 (29)를 필요한 만큼만 텔레스코프 튜브 (27) 위쪽으로 밀어 텔레스코프 튜브 (27)에 있는 눈금이 최대한 많이 보이도록 하십시오.
- 날개 나사 (28)를 다시 제거하십시오. 분진 추출장치의 깊이 조절자에서 고정 나사 (25)를 푸십시오.
- 깊이 조절자 (26)를 텔레스코프 튜브 (27)에서 밀어 그림에 표시된 간격 X가 원하는 드릴 깊이 와 일치되게 하십시오.
- 이 위치에서 고정 나사 (25)를 조이십시오.

작동

기계 시동

▶ 전원의 전압에 유의하십시오! 공급되는 전원의 전압은 전동공구의 명판에 표기된 전압과 동일해야 합니다. 230 V로 표시된 전동공구는 220 V에서도 작동이 가능합니다.

작동 모드 설정하기

GBH 2-24 RE:

“드릴링/해머 드릴링” 전환 스위치 (16)를 이용하여 전동공구의 작동 모드를 선택하십시오.

- 작동 모드를 변경하려면 해제 버튼 (15)을 누른 상태에서 “드릴링/해머 드릴링” 전환 스위치 (16)가 맞물려 잠기는 소리가 날 때까지 원하는 위치로 돌립니다.

지침: 작동 모드는 전동공구가 꺼진 상태에서만 변경하십시오! 그렇게 하지 않으면 전동공구가 손상될 수 있습니다.

 콘크리트 또는 석재에서의 해머 드릴링 작업 위치

 목재, 금속, 세라믹, 플라스틱에서 타격이 없는 드릴링 및 스크류 작업 위치

GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR:


모드 선택 스위치 (11)를 이용하여 전동공구의 작동 모드를 선택하십시오.


- 작동 모드를 변경하려면 해제 버튼 (10)을 누른 상태에서 모드 선택 스위치 (11)가 맞물려 잠기는 소리가 날 때까지 원하는 위치로 돌립니다.

지침: 작동 모드는 전동공구가 꺼진 상태에서만 변경하십시오! 그렇게 하지 않으면 전동공구가 손상될 수 있습니다.

 콘크리트 또는 석재에서의 해머 드릴링 작업 위치

 목재, 금속, 세라믹, 플라스틱에서 타격이 없는 단순 드릴 작업 및 스크류 작업 위치

 치角落 위치 조절을 위한 Vario-Lock 위치
모드 선택 스위치 (11)는 이 위치에서 잠기지 않습니다.

 치角落 작업 위치

회전방향 설정하기

회전방향 선택 스위치 (7)를 이용해 전동공구의 회전방향을 변경할 수 있습니다. 전원 스위치 (9)가 눌린 상태에서는 변경할 수 없습니다.

▶ 전동공구가 정지된 상태에서만 회전방향 선택 스위치 (7)를 작동하십시오.

해머 드릴작업, 드릴작업 혹은 치角落작업을 하려면 회전방향이 반드시 우회전에 있어야 합니다.

- 우회전: 회전방향 선택 스위치 (7)를 양쪽에 있는 스토퍼까지 ← 위치로 미십시오.

- 좌회전: 회전방향 선택 스위치 (7)를 양쪽에 있는 스토퍼까지 → 위치로 미십시오.

전원 스위치 작동

- 전동공구의 전원을 켜려면 전원 스위치를 (9) 누르십시오.
- 전원 스위치 (9)를 누른 상태로 고정하려면 잠금 버튼 (8)을 위로 누릅니다.
- 전동공구의 전원을 끄려면 전원 스위치 (9)에서 손을 떼십시오. 전원 스위치 (9)가 잡긴 상태에서는 먼저 전원 스위치를 눌렀다가 손을 떼십시오.

속도/타격률 조절하기

전원이 켜진 전동공구의 속도/타격률은 전원 스위치 (9)를 움직이는 정도에 따라 자유롭게 조절할 수 있습니다.

전원 스위치 (9) 쪽으로 약간만 밀면 낮은 속도/타격률이 설정됩니다. 좀 더 세게 누르면 속도/타격률이 증가합니다.

치출 위치 바꾸기(Vario-Lock)

GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR

36 위치에서 치출을 고정시킬 수 있습니다. 이를 통해 각각 적의 작업 위치를 선별할 수 있습니다.

- 치출을 툴 홀더에 끼웁니다.
- 모드 선택 스위치 (11)를 “Vario-Lock” 위치로 돌리십시오.
- 원하는 치출 위치로 비트를 돌리십시오.
- 타격/회전 모드 스위치 (11)을 “치출 작업” 위치로 돌리십시오. 그러면 툴 홀더가 고정됩니다.
- 치출작업을 하려면 회전방향을 오른쪽으로 맞추십시오.

사용 방법

드릴 깊이 조절하기(그림 K 참조)

원하는 천공 깊이 X는 깊이 조절자 (13)로 조절할 수 있습니다.

- 깊이 조절자 조절용 버튼 (12)을 눌러 깊이 조절자를 보조 손잡이 (14)에 끼우십시오.
- 깊이 조절자 (13)에 있는 우를두를한 표면이 항상 아래쪽으로 향해 있어야 합니다.
- SDS-plus 비트를 SDS-plus 툴 홀더 (3) 안으로 끌까지 밀어 넣습니다. SDS-plus 비트가 움직이게 되면 천공 깊이를 정확하게 세팅할 수 없게 됩니다.
- 드릴 비트의 끝과 깊이 조절자의 끝 부위의 간격이 원하는 천공 깊이 X가 될 때까지 깊이 조절자를 잡아 당깁니다.

과부하 클러치

- ▶ 드릴 비트가 끼였거나 박힌 경우 드릴 스픈들의 작동이 중단됩니다. 이때 생기는 충격에 대비해서 전동공구를 두 손으로 꽉 잡고 안전한 자세로 작업해야 합니다.
- ▶ 전동공구 차단이 차단되면, 전동공구의 스위치를 끄고 비트를 푸십시오. 비트가 걸려 있는 상태에서 스위치를 켜면 강한 반동력이 생길 수 있습니다.

스크류 드라이버 비트 장착하기(그림 L 참조)

- ▶ 전동공구의 스위치가 꺼진 상태에서만 볼트/너트에 대십시오. 회전하는 드릴 비트가 미끄러질 수 있습니다.

스크류 드라이버 비트를 사용하려면 SDS-plus 어댑터 축이 있는 유니버설 홀더 (30) (액세서리)가 필요합니다.

- 어댑터 축의 끼워지는 부분을 깨끗이 닦고 약간 그리스를 바릅니다.
- 유니버설 홀더가 저절로 잠길 때까지 툴 홀더 안으로 돌리면서 끼웁니다.
- 유니버설 홀더를 당겨보아 제대로 잠겼는지 확인하십시오.
- 스크류 드라이버 비트 한 개를 유니버설 홀더에 끼웁니다. 스크류 헤드에 맞는 스크류 드라이버 비트만을 사용하십시오.
- 유니버설 홀더를 분리하려면 잠금 슬리브 (5)를 뒤쪽으로 밀고 유니버설 홀더 (30)를 툴 홀더에서 분리하십시오.

보수 정비 및 서비스

보수 정비 및 유지

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.
- ▶ 안전하고 올바른 작동을 위하여 전동공구와 전동공구의 통풍구를 항상 깨끗이 하십시오.

연결 코드를 교환해야 할 경우 안전을 기하기 위해 Bosch 또는 Bosch 지정 전동공구 서비스 센터에 말겨야 합니다.

- ▶ 손상된 먼지 보호 캡은 즉시 교환하십시오. 고객 서비스 센터에서 교환하는 것을 권장합니다.

- 툴 홀더 (3)를 사용한 후에는 항상 깨끗이 닦아 주십시오.

AS센터 및 사용 문의

AS 센터에서는 귀하 제품의 수리 및 보수정비, 그리고 부품에 관한 문의를 받고 있습니다. 대체 부품에 관한 분해 조립도 및 정보는 인터넷에서도 찾을 수 있습니다 - www.bosch-pt.com

보쉬 사용 문의 팀에서는 보쉬의 제품 및 해당 액세서리에 관한 질문에 기꺼이 답변 드릴 것입니다.

문의나 대체 부품 주문 시에는 반드시 제품 네임 플레이트에 있는 10자리의 부품번호를 알려 주십시오.

콜센터

080-955-0909

다른 AS 센터 주소는 아래 사이트에서 확인할 수 있습니다:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

처리

기기와 액세서리 및 포장 등을 환경 친화적인 방법으로 재생할 수 있도록 분류하십시오.



전동공구를 가정용 쓰레기로 처리하지 마십시오!

ไทย

คำเตือนเพื่อความปลอดภัย

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยทั่วไปในการใช้เครื่องมือไฟฟ้า

⚠️ คำเตือน

อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและ

คำสั่งห้ามดู การไม่มีปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

เก็บรักษาคำเตือนและคำสั่งห้ามดูสำหรับนิยามหลัง

คำว่า "เครื่องมือไฟฟ้า" ในคำเตือนหมายถึง เครื่องมือไฟฟ้าของท่านที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก (มีสายไฟฟ้า) และเครื่องมือไฟฟ้าที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (ไร้สาย)

ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

▶ รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดและมีไฟส่องสว่างดี สถานที่ที่มีดินหรือกรุงรังนำมาราขึ้นอยู่บัดเดด

▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสถานที่ที่มีควันหรือฝุ่น เช่น ในที่มีของเหลวไวไฟ ก๊าซ หรือฝุ่น เมื่อไหร่ก็ว่าง

มือไฟฟ้าจะเกิดประกายไฟซึ่งอาจจุดฝุ่นหรือไอให้ลุกเป็นไฟได้

▶ ขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ต้องกันเด็กและผู้อ่อน楚ให้ออกห่าง

การหันเหความสนใจอาจทำให้หันขาดการควบคุมเครื่องได้

ความปลอดภัยที่หากับไฟฟ้า

▶ ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องเหมาะสมพอดีกับเตาเสียบ อย่าดัดแปลงปลั๊กไม่ว่าในลักษณะใดๆ อย่างเด็ดขาด อย่าใช้ปลั๊กห่วงต่อๆ กันเครื่องมือไฟฟ้าที่มีสายดินปลั๊กที่ไม่ดัดแปลงและเตาเสียบที่เข้ากันช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด

▶ หลีกเลี่ยงอย่าใช้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวที่ต่อสายดินหรือลงกราดไว เช่น หอ เครื่องทำความร้อน เตา และตู้

เมื่น จะเสี่ยงอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูดมาก ขึ้นหากกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านร่างกายของท่านลงดิน

▶ อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าดูดหรืออยู่ในสภาพเมียกชื้น หากน้ำเข้าในเครื่องมือไฟฟ้า จะเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด

▶ อย่าใช้สายไฟฟ้าในทางที่ศีด อย่าใช้สายไฟฟ้าเพื่อ yok ดึง หรือดัดแปลงเครื่องมือไฟฟ้า กันสายไฟฟ้าออกห่างจากความร้อน น้ำมัน ขอบแหลมคม หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ สายไฟฟ้าที่ชำรุดหรือพังกันยังเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด

▶ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานกลางแจ้ง ให้ใช้สายไฟต่อที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง การใช้สายไฟต่อที่ไม่เหมาะสมสำหรับงานกลางแจ้งช่วยลดอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด

▶ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสถานที่ปีกชื้นได้ ให้ใช้สวีท์ตัดวงจรเมื่อเกิดการรั่วไหลของไฟฟ้าจากสายดิน (RCD) การใช้สวีท์ตัดวงจรเมื่อเกิดการรั่วไหลของไฟฟ้าจากสายดินช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด

ความปลอดภัยของบุคคล

▶ ห้ามต้องอยู่ในสภาพเตรียมพร้อม ระมัดระวังในลิ่งที่หันกำลังห้าอยู่ และมีสติขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าขณะที่หันกำลังหนีอยู่หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของอุทิศของยาสพิดต์ แอลกอฮอล์ และยา เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในชั่วโมงที่ท่านขาดความเอาใจเลื่ออาเจ้าให้หันคอบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้

▶ ใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย สวมแวนดาบป้องกันแสมอ อุปกรณ์ปักป้อง เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้ากันลื่น หมวกแข็ง หรือปรับกบหูกันเสียงดัง ที่เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพการทำงาน สามารถลดอันตรายดอนบุคคลได้

▶ ป้องกันการดึงเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวีท์อยู่ในตำแหน่งปิดก่อนเชื่อมต่อเข้ากันแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือแบตเตอรี่เพลค ยกหัวเรือกึ่งเครื่องมือ การถือเครื่องโดยใช้นิ้วที่ลิเวท์ หรือเลี้ยบพลังไฟฟ้าขณะสวีท์ปิดอยู่ อาจนำไปสู่อุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้

▶ นำเครื่องมือรับแต่งหรือประแจปากตายออกก่อนปิดสวีท์เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือหรือประแจปากตายที่วางอยู่กับล้วนของเครื่องที่กำลังหมุนจะทำให้บุคคลบาดเจ็บได้

▶ อย่าอ่อนน้อมกับลมใน ตั้งหัวเรือให้มั่นคงและวางหัวหนักให้สมดุลตลอดเวลา

- ในลักษณะนี้ท่านสามารถอุบคุมเครื่อง มือไฟฟ้าในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ดีกว่า
- ▶ แต่งกายอย่างเหมาะสม อย่าใส่เสื้อผ้าห้ามสวมเครื่องประดับ เอามันเลือด้า และถุงมือ ออกจากห้างจาก ชั้นส่วนที่กำลังหมุน เลือกหัวลง เครื่องประดับ และผอม ยาวจากเข้าไปติดในส่วนของเครื่องที่กำลังหมุนได้
 - ▶ หากเครื่องมือไฟฟ้ามีเชื่อมต่อ กับเครื่องดูดฝุ่นหรือ เครื่องถักปะ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อและ ใช้งานอย่างถูกต้อง การใช้อุปกรณ์ดูด ฝุ่นช่วยลดอันตรายที่เกิดจากฝุ่นได้
- การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า**
- ▶ อย่างสิ่งกำลงเครื่องมือไฟฟ้า ให้เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูก ต้องดูดความลักษณะของท่าน เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูก ต้องจะทำงานได้ดี ภายนอกและปลดล็อกกว่าในระดับสมรรถภาพที่ออกแบบไว้
 - ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าถ้าสวิตช์ไม่สามารถเปิดปิดได้ เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุมการเปิดปิดด้วยสวิ ทช์ได้ เป็นเครื่อง มือไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัยและต้องลังช่องแขน
 - ▶ ก่อนปรับแต่งเครื่อง เปลี่ยนอุปกรณ์ประจำ ก่อน หรือเก็บ เครื่องมือไฟฟ้าเข้าที่ ต้องกดล็อกไฟออกจากแหล่ง จ่ายไฟ และ/หรือกดเบตเตอรี่เพื่อออกจากเครื่องมือ ไฟฟ้า มาต่อสายร่วงกันเพื่อความปลอดภัยนี้ข่าวลดความ เสี่ยงจากการติดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ
 - ▶ เมื่อเลิกใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ให้เก็บเครื่องไว้ในที่ที่ เด็กยืนไม่ถึง และ ในอนุญาตให้บุคคลที่ไม่เคยเก็บ เครื่องหรือบุคคลที่ไม่ได้อ่านค่าแนะนำเหล่านี้ใช้เครื่อง เครื่องมือไฟฟ้าเป็นของอันตรายหากอยู่ในมือของผู้ ใดที่ไม่ได้มีการฝึกฝน
 - ▶ บำรุงรักษาเครื่องมือไฟฟ้า ตรวจสอบชิ้นส่วนที่ เคลื่อนที่ว่างในโครงสร้างเครื่องดูดหรือใน ตราจหา การแตกหักของชิ้นส่วนและสภาพอื่นใดที่อาจมีผลต่อ การทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากชำรุดต้องส่ง เครื่องมือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนใช้งาน อุบัติเหตุหลาย อย่างเกิดขึ้นเนื่องจากดูแลรักษาเครื่องไม่ดีพอ
 - ▶ รักษาเครื่องมือด้วยคุณภาพดี ทำความสะอาด และสะอาด หากบำรุงรักษาเครื่องมือที่มีขอบคัดแหลมคมอย่างถูกต้อง จะสามารถตัดได้ลื่นไม่ติดขัดและควบคุมได้ง่ายกว่า
 - ▶ ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ประจำ ก่อน เครื่องมือ และอุป ก รณ อื่นๆ ตรงตามค่าแนะนำเหล่านี้ โดยคำนึงถึง เนื่องจากการทำงานและงานที่จะทำ การใช้เครื่อง มือไฟฟ้าทำงานที่ต่างไปจากวัตถุประสงค์การ ใช้งานของเครื่อง อาจนำไปสู่สภาวะการณ์ที่เปลี่ยนอันตรายได้

การบริการ

- ▶ ส่งเครื่องมือไฟฟ้าของท่านเข้ารับบริการจากช่าง ซ่อมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยใช้เวลาที่เหมือน กันท่านนี้ ในลักษณะนี้ท่านจะแน่ใจได้ว่าเครื่อง มือไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
- ▶ คำเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับส่วนภายนอก
 - ▶ สามประการที่น้องกันสืบดัง การรับฟังเสียงดังอาจทำให้ สูญเสียการได้ยิน
 - ▶ ใช้ด้านจัมเพิมหากจัดสัมภาระกับเครื่องการสูญเสีย การควบคุมอาจทำให้บุคคลได้รับบาดเจ็บ
 - ▶ เมื่อท่านในบริเวณที่เครื่องมือตัดหื่นสกรูอาจสัมผัส สายไฟฟ้าที่ซ่อนอยู่หรือสายไฟฟ้าของค้าเครื่องเอง ต้องขับเครื่องมือไฟฟ้าตรงเข้าพิรุจที่หุ้มฉนวน หาก เครื่องมือตัดและสกรูสัมผัสสายที่ “มีกระแสไฟฟ้า” ให้ ผ่าน จะทำให้ขันส่วนโลหะที่ไม่ได้หุ้มฉนวนของเครื่องมือ ไฟฟ้าเกิด “มีกระแสไฟฟ้า” ด้วย และส่งผลให้ผู้ใช้งาน เครื่องถูกไฟฟ้าช็อกได้
 - ▶ ใช้เครื่องตรวจจับที่เหมาะสมเพื่อตรวจหาสายไฟฟ้า หรือหื่นสกรูไกค์ที่อาจซ่อนอยู่ในบริเวณทำงาน หรือติดต่อบริษัทสาธารณูปโภคในพื้นที่เพื่อขอความ ช่วยเหลือ การล้มลังกับสายไฟฟ้าอาจทำให้เกิดไฟ ไหม้หรือก่อไฟฟ้าช็อก การทำงานให้หักแก๊ซเสียหายอาจ ทำให้เกิดระเบิด การเจาะเข้าในท่อน้ำทำให้ทรัพย์สินเสีย หาย หรืออาจเป็นเหตุให้ถูกไฟฟ้าช็อกได้
 - ▶ รอให้เครื่องมือไฟฟ้าหยุดการทำงานเครื่องลงบนพื้น เครื่องมือที่ไม่ถูกดูดและทำให้สูญเสียการ ควบคุมเครื่องมือไฟฟ้า
 - ▶ ขัดขันงานให้แน่น การขัดขันงานด้วยเครื่องหนีบหรือแท่น จับจะมั่นคงกว่าการยืดด้วยมือ
 - ▶ จับเครื่องมือไฟฟ้าให้แน่นด้วยมือทั้งสองข้างและตั้งท่า ยืนให้มั่นคงขณะทำงาน ท่านจะสามารถทำงานเครื่องมือ ไฟฟ้าได้ปลอดภัยกว่าเมื่อจับเครื่องด้วยมือทั้งสองข้าง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อมูล จำเพาะ



อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำ แนะนำทั้งหมด การไม่มีวิญญาณตามคำเตือนและ คำลั่งอาจเป็นสาเหตุให้ถูกไฟฟ้าช็อก เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

กรุณาอ่านประกอบในส่วนหน้าของคู่มือการใช้งาน

ประโยชน์การใช้งานของเครื่อง

GBH 2-24 RE

เครื่องมือไฟฟ้าที่ใช้สำหรับเจาะตอกในคอนกรีต อิฐ และหิน เครื่องนี้ยังเหมาะสมสำหรับเจาะโดยไม่กระแทกในไม้ โลหะ เช รามิก และพลาสติกอีกด้วย เครื่องมือไฟฟ้าที่มีระบบความคุณ อิเล็กทรอนิกส์และการหมุนซ้าย/ขวาสามารถใช้ขันลกรูได้ด้วย

GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR

เครื่องนี้ใช้สำหรับเจาะตอกในคอนกรีต อิฐ และหิน และยังใช้สำหรับงานสักดิบมาฯ เครื่องนี้ยังเหมาะสมสำหรับเจาะ โดยไม่กระแทกในไม้ โลหะ เช รามิก และพลาสติกอีกด้วย เครื่องมือไฟฟ้าที่มีระบบความคุณ อิเล็กทรอนิกส์และการหมุนซ้าย/ขวาสามารถใช้ขันลกรูได้ด้วย

ส่วนประกอบที่แสดงภาพ

ลักษณะของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างถึงส่วน ประกอบของเครื่องที่แสดงในหน้าภาพประกอบ

- (1) หัวจับดอกชนิดเบลี่ยนเร็ว (**GBH 2-24 DFR**)
- (2) หัวจับดอก SDS-plus (**GBH 2-24 DFR**)
- (3) ด้ามจับเครื่องมือ SDS-plus
- (4) ฝาครอบกันฝุ่น
- (5) ปลอกสำหรับล็อก
- (6) แหวนล็อกสำหรับหัวจับดอก (**GBH 2-24 DFR**)
- (7) สวิตช์เบลี่ยนที่คิดทางการหมุน
- (8) บุ่มปลดล็อกสวิตช์เปิด-ปิด
- (9) สวิตช์เปิด-ปิด
- (10) บุ่มปลดล็อกสำหรับสวิตช์หยุดกระแทก/หยุดหมุน (**GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR**)
- (11) สวิตช์หยุดกระแทก/หยุดหมุน (**GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR**)

- (12) บุ่มสำหรับปรับก้านวัดความลึก
 - (13) ก้านวัดความลึก
 - (14) ด้ามจับเพิ่ม (พื้นผิวจับหุ้มฉนวน)
 - (15) บุ่มปลดล็อกสำหรับสวิตช์เลือก “การเจาะ/การเจาะ ตอก” (**GBH 2-24 RE**)
 - (16) สวิตช์เลือก “การเจาะ/การเจาะ ตอก” (**GBH 2-24 RE**)
 - (17) ด้ามจับ (พื้นผิวจับหุ้มฉนวน)
 - (18) สารยึดสำหรับหัวจับดอกชนิดมีเพื่อยื่น[\(a\)](#)
 - (19) หัวจับดอกชนิดมีเพื่อยื่น[\(a\)](#)
 - (20) ก้านติดตั้ง SDS-plus สำหรับหัวจับดอก[\(a\)](#)
 - (21) ข้อรับหัวจับดอก (**GBH 2-24 DFR**)
 - (22) ปลอกหน้าของหัวจับดอกชนิดเปลี่ยนเร็ว (**GBH 2-24 DFR**)
 - (23) แหวนกันของหัวจับชนิดเปลี่ยนเร็ว (**GBH 2-24 DFR**)
 - (24) ช่องดูดออกของ Saugfix[\(a\)](#)
 - (25) น๊อตหนีบสำหรับ Saugfix[\(a\)](#)
 - (26) ก้านวัดความลึกของ Saugfix[\(a\)](#)
 - (27) ห่อห้องสมมัคกันของ Saugfix[\(a\)](#)
 - (28) น๊อตปีกของ Saugfix[\(a\)](#)
 - (29) น๊อตปีกของ Saugfix[\(a\)](#)
 - (30) ด้ามจับดอกที่ไว้เพื่อก้าน SDS-plus[\(a\)](#)
- a) อุปกรณ์ประกอบที่แสดงภาพหรืออิมัยไม่รวมอยู่ในการ จัดส่งมาตรฐาน
กรุณาดูอุปกรณ์ประกอบหัวหมุดในรายการแสดงอุปกรณ์ประ กองของเรา

ข้อมูลทางเทคนิค

ส่วน零件	GBH 2-24 RE	GBH 2-24 DRE	GBH 2-24 DFR
หมายเลขอินค้า	3 611 B72 0..	3 611 B72 1..	3 611 B73 0..
การควบคุมความเร็ว	●	●	●
หยุดการหมุน	-	●	●
การหมุนทางซ้าย/ขวา	●	●	●
หัวจับดอก	-	-	●
กำลังไฟฟ้า匹กัดด้านขวา	วัตต์	790	790
อัตรากระแทก	นาที ⁻¹	0-4200	0-4200
พลังงานกระแทกต่อครั้งตาม ระเบียบการ EPTA-Procedure 05:2016	จูล	2.7	2.7
			2.7

ส่วน零件		GBH 2-24 RE	GBH 2-24 DRE	GBH 2-24 DFR
อัตราความเร็วพิเศษ	นาที ⁻¹	0-930	0-930	0-930
ด้ามจับเครื่องมือ		SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
เล็บคุณย์กลางปลอกแกน	มม.	48.5	48.5	48.5
เล็บคุณย์กลางการเจาะ สูงสุด				
- คอนกรีต	มม.	24	24	24
- งานก่ออิฐ (ด้วยดอกเจาะ ค้อน)	มม.	68	68	68
- เหล็กกล้า	มม.	13	13	13
- ไม้	มม.	30	30	30
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014	กก.	2.8	2.8	2.9
ระดับความปลดล็อก		□/II	□/II	□/II

ค่าที่ให้ไว้ใช้ได้กับแรดตันไฟฟ้าลมในล้อ [U] 230 โวลท์ค่าเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามรับแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน และในเดลที่ผลิตสำหรับเฉพาะประเทศ

การติดตั้ง

▶ ดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียงก่อนปั้นบันไดเครื่องด้ามจับเพิ่ม

▶ ไข้เครื่องมือไฟฟ้าร่วมกับด้ามจับเพิ่ม (14) เสมอ

การหมุนด้ามจับเพิ่ม (ดูภาพประกอบ A)

ท่านสามารถจับด้ามจับเพิ่ม (14) หันไปยังตำแหน่งได้ก็ได้ เพื่อให้ได้ท่าทำงานที่มั่นคงและเหนื่อยน้อย

- หมุนก้านจับด้ามล่างของด้ามจับเพิ่ม (14) วนเข็มนาฬิกา และหันด้ามจับเพิ่ม (14) ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นจึงหมุนก้านจับด้ามล่างของด้ามจับเพิ่ม (14) ในทิศทางเข็มนาฬิกากลับเข้าที่ให้แน่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายด้ามบันไดมีความตึงของด้ามจับเพิ่มอยู่ในร่องที่ตัวเครื่อง

การเลือกหัวจับดอกและเครื่องมือ

สำหรับการเจาะดอกและการสกัดดองไข้เครื่องมือ SDS-plus ที่ใส่ในหัวจับดอก SDS-plus

สำหรับการเจาะโดยไม่กระแทกในไม้ โลหะ เชรามิก และพลาสติก รวมทั้งการขันสกรู ต้องใช้เครื่องมือที่ไม่มี SDS-plus (ต. ย. เช่น ดอกสว่านที่มีก้านทรงกระบอก) ต้องใช้หัวจับดอกชนิดเม็ดมีเพียงในลักษณะเดียวที่มีเส้นเอลลิปติก (18) กรุณาสังเกตว่าสกรูที่มีเส้นเอลลิปติกจะไม่สามารถ旋拧ออกได้

GBH 2-24 DFR: หัวจับดอก SDS-plus (2) สามารถเปลี่ยนกับหัวจับดอกชนิดเม็ดมีเพียงในรู (1) ที่จัดส่งมาได้อย่างง่ายดาย

การเปลี่ยนหัวจับดอก

การใส่/การถอนหัวจับดอกชนิดมีเพียงใน

GBH 2-24 RE, GBH 2-24 DRE

สำหรับการทำงานกับเครื่องมือที่ไม่มี SDS-plus (ต. ย. เช่น ดอกสว่านที่มีก้านทรงกระบอก) ต้องติดตั้งหัวจับดอกที่เหมาะสม ตามข้า (หัวจับดอกชนิดมีเพียงในหรือหัวจับดอกชนิดเม็ดมีเพียงในรู) อุปกรณ์ประกอบ)

การติดตั้งหัวจับดอกชนิดมีเพียงใน (ดูภาพประกอบ B)

- ขันก้านติดตั้ง SDS-plus (20) เข้าในหัวจับดอกชนิดมีเพียงใน (19) ยืดหัวจับดอกชนิดมีเพียงใน (19) ด้วยสกรูชุด (18) กรุณาสังเกตว่าสกรูที่มีเส้นเอลลิปติก

การใส่หัวจับดอกชนิดมีเพียงใน (ดูภาพประกอบ B)

- ทำความสะอาดปลายก้านติดตั้ง และเคลือบเงาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- จับหัวจับดอกชนิดมีเพียงในพร้อมก้านติดตั้งหมุนใส่ในด้ามจับเครื่องมือจนแน่นแล้วล็อกโดยอัตโนมัติ
- ดึงหัวจับดอกชนิดมีเพียงในเพื่อตรวจสอบการล็อก

การถอนหัวจับดอกชนิดมีเพียงใน

- ดันปลอกสำหรับล็อก (5) ไปด้านหลัง และดึงหัวจับดอกชนิดมีเพียงใน (19) ออก

การทดสอบ/การใส่หัวจับดอกขันนิคเบลี่ยนเร็ว

GBH 2-24 DFR

การทดสอบหัวจับดอกแบบเบลี่ยนเร็ว (ดูภาพประกอบ C)

- ตึงแหวนร็อกสำหรับหัวจับดอกแบบเบลี่ยนเร็ว (6) ไปด้านหลัง จับแหวนร็อกให้อยู่ในตำแหน่งนี้ และติดหัวจับดอกแบบเบลี่ยนเร็ว SDS-plus (2) หรือหัวจับดอกแบบเบลี่ยนเร็วหนึ่งครั้ง (1) ออกทางด้านหน้า
- เมื่อถูกตอกแล้ว ต้องบังเก็นหัวจับดอกไม้ให้มือนอกปุก
- การใส่หัวจับดอกแบบเบลี่ยนเร็ว (ดูภาพประกอบ D)**
- ทำความสะอาดหัวจับดอกแบบเบลี่ยนเร็วทุกอย่าง แล้วเคลือบจะระเขีบ้างๆ ที่ปลายก้าน
- จับหัวจับดอกแบบเบลี่ยนเร็ว SDS-plus (2) หรือหัวจับดอกแบบเบลี่ยนเร็วหนึ่งครั้ง (1) เดิมๆ มือ ดันหัวจับดอกแบบเบลี่ยนเร็วบนมุนุ่มไปบนหัวจับดอก (21) จนได้ยินเสียงขึ้นเข้าล็อกต่อจากชุดเจน
- หัวจับดอกแบบเบลี่ยนเร็วจะล็อกโดยอัตโนมัติ ดึงหัวจับดอกแบบเบลี่ยนเร็วเพื่อตรวจสอบการล็อก

การเปลี่ยนเครื่องมือ

ฝ่าครอบกัน pun (4) ส่วนใหญ่จะป้องกันไม่ให้ผู้ที่เกิดจากการเจาะลอกเข้าไปในด้านข้างเครื่องมือในระหว่างการใช้งาน เมื่อใส่เครื่องมือห้องระวางอย่างไรให้ฝ่าครอบกัน pun (4) เสียหาย

- ต้องเปลี่ยนฝ่าครอบกัน pun ที่ชาร์ดโดยทันที
เรื่องแนะนำ ควรส่งให้ศูนย์บริการหลังการขายเปลี่ยนให้

การเปลี่ยนเครื่องมือ (SDS-plus)

การใส่เครื่องมือ SDS-plus (ดูภาพประกอบ E)

หัวจับดอก SDS-plus ทำให้เปลี่ยนเครื่องมือเจาะได้ง่ายและสะดวกโดยไม่ต้องไขเครื่องมืออีก ช่วย

- **GBH 2-24 DFR:** ใส่หัวจับดอก SDS-plus (2)
- ทำความสะอาดและทาจะระเขีบ้างๆ ที่ปลายก้านเครื่องมือ
- จับเครื่องมือบนมุนุ่มในด้านลับเครื่องมือเจาะ ล็อกโดยอัตโนมัติ
- ดึงเครื่องมือเพื่อตรวจสอบการล็อก
- ตามเงื่อนไขของระบบ เครื่องมือ SDS-plus สามารถเกลี่ยในไว้ได้อย่างอิสระ ดังนั้นเมื่อเดินตัวเปล่า เครื่องมือจะวิงไวยาจากแนวรั้วมี ซึ่งจะไม่มีผลต่อความเที่ยงตรงของรูเจาะ ดอกสว่านจะตั้งตัวให้อยู่ตรงกลางของรูเจาะ
- การทดสอบเครื่องมือ SDS-plus (ดูภาพประกอบ F)**
- ดันปลอกสำหรับร็อก (5) ไปด้านหลังและทดสอบเครื่องมือออก

การเปลี่ยนเครื่องมือหัวจับดอกขันนิคเบลี่ยนเร็ว

GBH 2-24 RE, GBH 2-24 DRE

การใส่เครื่องมือ

หมายเหตุ: อย่าใช้เครื่องมือที่ไม่มี SDS-plus สำหรับเจาะดอกหรือล็อก! เครื่องมือที่ไม่มี SDS-plus และหัวจับดอกของเครื่องมืออาจชำรุดจากการเจาะดอกหรือล็อก

- ใส่หัวจับดอกขันนิคเบลี่ยนเร็วใน (19) โดยการหมุนจนสามารถใส่เครื่องมือได้ ใส่เครื่องมือ
- ใส่ประแจหัวจับดอกขันนิคเบลี่ยนเร็วที่ลงรอยันของหัวจับดอกขันนิคเบลี่ยนใน (19) และหมุนเครื่องมือเข้าหากัน
- **GBH 2-24 RE:** สนับลิ่วที่ (16) ไปที่ลัญลักษณ์ "การเจาะ"
- **GBH 2-24 DRE:** หมุนลิวท์ที่หยุดกระแทก/หยุดหมุน (11) ไปที่ตำแหน่ง "การเจาะ"

การทดสอบเครื่องมือ

หมุนปลอกของหัวจับดอกขันนิคเบลี่ยนเร็วใน (19) ด้วยประแจหัวจับดอก ไปในทิศทางเดิมนาฬิกาจันสามารถทดสอบเครื่องมือออกมาได้

การเปลี่ยนเครื่องมือหัวจับดอกขันนิคเบลี่ยนเร็ว

GBH 2-24 DFR

การใส่เครื่องมือ (ดูภาพประกอบ G)

หมายเหตุ: อย่าใช้เครื่องมือที่ไม่มี SDS-plus สำหรับเจาะดอกหรือล็อก! เครื่องมือที่ไม่มี SDS-plus และหัวจับดอกของเครื่องมืออาจชำรุดจากการเจาะดอกหรือล็อก

- ใส่หัวจับดอกขันนิคเบลี่ยนเร็ว (1)
- จับแหวนยืด (23) ของหัวจับดอกแบบเบลี่ยนเร็วหนึ่งครั้ง ให้แน่น เปิดด้านลับเครื่องมือโดยหมุนบลอกหัว (22) จนสามารถใส่เครื่องมือเข้าไปได้ จับแหวนยืด (23) ให้แน่น และหมุนปลอกหัว (22) ไปในทิศทางลูกศรจนได้ยินเสียงขึ้นเข้าล็อกอย่างชัดเจน
- ดึงเครื่องมือเพื่อตรวจสอบการเข้าในตำแหน่งอย่างแน่นหนา

หมายเหตุ: หากด้านลับเครื่องมือถูกเบิดออกจนสุด อาจได้ยินเสียงขับเข้าล็อกขณะหมุนด้านลับเครื่องมือให้ปิด และด้านลับเครื่องมือไม่ปิดลง

ในการถอดให้หมุนปลอกหัว (22) ไปในทิศตรงข้ามกับทิศทางลูกศรที่นิ่งครั้ง จากนั้นด้านลับเครื่องมือจะสามารถถอดได้

- หมุนลิวท์ที่หยุดกระแทก/หยุดหมุน (11) ไปที่ตำแหน่ง "การเจาะ"

การถอดเครื่องมือ (ดูภาพประกอบ H)

- จับหัวน๊อต (23) ของหัวจับดอกแบบเบลี่ยนเรียวให้แน่น เปิดด้ามจับเครื่องมือโดยหมุนปลอกหัวน๊อต (22) ไปตามทิศทางลูกศรจนสามารถถอดเครื่องมือออกมาได้

การดูดฝุ่น/ชี้เสีย

ฝุ่นที่ได้จากวัสดุ เช่น เคลือบผิวที่มีสารตะกั่ว ในบางประเภท แร่ธาตุ และโลหะ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การลัมพัสหรือการหายใจอาจเข้าไปอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ฝุ่น และ/หรือนำมาร์ซิโนไซติดเข้าระบบหายใจแก่ผู้ใช้เครื่องหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียง

ฝุ่นบางประเภท เช่น ฝุนไนโตริก หรืออินเมช นั้น เป็นสารที่ทำให้เกิดมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผสมกับสารเคมีแต่งเพื่อบำบัดไม้ (ครามเดด พลิตกัลฟ์รักษาเนื้อไม้)

สำหรับวัสดุที่มีและสบทอต้องให้ผู้ช่วยตรวจสอบทำงานเท่านั้น

- ใช้ระบบดูดฝุ่นออกที่เหมาะสมกับประเภทวัสดุ มากเท่าที่จะทำได้
- จัดสถานที่ทำงานให้มีการระบายอากาศที่ดี
- ขอแนะนำให้สวมหน้ากากบังกันการติดเชื้อที่มีระดับ-II กรอง P2

บริษัทิตามกฎหมายบังคับสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุชิ้นงานที่บังคับใช้ในประเทศไทยของท่าน

- ▶ ป้องกันการสะสมของฝุ่นในสถานที่ทำงาน ฝุ่นสามารถลักลอบไปอย่างง่ายดาย

การดูดฝุ่นด้วย Saugfix (อุปกรณ์ประกอบ)

การติดตั้ง Saugfix (ดูภาพประกอบ I)

สำหรับการดูดฝุ่นออก ต้องใช้ Saugfix (อุปกรณ์ประกอบ) ขณะเจาะรู Saugfix จะรันกลับเพื่อให้ล้วนหัวของ Saugfix อยู่ชิดกับพื้นผิววัสดุ เช่นเดียวกัน

- กดบุ๊มปรับก้านวัสดุความลึก (12) และถอดก้านวัสดุความลึก (13) ออกกอกบุ๊ม (12) อีกครั้งและใส่ Saugfix เข้าในด้ามจับเพิ่ม (14) จากด้านหน้า
- ต่อหัวดูดฝุ่น (เส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม. อุปกรณ์ประกอบ) เข้ากับช่องดูดออก (24) ของ Saugfix

เครื่องดูดฝุ่นต้องมีลักษณะการใช้งานที่เหมาะสมกับประเภทวัสดุชิ้นงาน

ในการดูดฝุ่นแห้งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่งหรืออาจก่อให้เกิดมะเร็งได้ ให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นพิเศษ

การปรับความลึกการเจาะบน Saugfix (ดูภาพประกอบ J)

ท่านสามารถปรับความลึกการเจาะที่ต้องการ X โดยแม้มี Saugfix ติดตั้งอยู่

- ดันเครื่องมือ SDS-plus เข้าในด้ามจับเครื่องมือ SDS-plus (3) จนสุดการเคลื่อนที่ของเครื่องมือ SDS-plus อาจทำให้ปรับความลึกการเจาะได้ไม่ถูกต้อง

- คลายน็อตปีก (28) บน Saugfix

- จับเครื่องมือไฟฟ้าเข้าหากาจุติที่จะเจาะอย่างมั่นคงโดยไม่ต้องเบิดลิฟท์ เครื่องมือ SDS-plus ต้องวางบนพื้นผิวที่จะเจาะ

- เสื่อนหัวน๊อต (29) ของ Saugfix ในที่ยึดเพื่อให้หัวของ Saugfix วางอยู่บนพื้นผิวที่จะเจาะ อย่าเสื่อนหัวน๊อต (29) ครอบหนือท่อหัวน๊อตลงกัน (27) มากเกินจำเป็น ทั้งนี้เพื่อจะได้สามารถมองเห็นมาตรฐาน (27) บนหัวช้อนรวมกันได้มากที่สุด

- ขันน็อตปีก (28) กลับเข้าไนน์ คลายน็อตหนึบ (25) บนก้านวัสดุความลึกของ Saugfix

- เสื่อนก้านวัสดุความลึก (26) บนหัวช้อนรวมกัน (27) ในลักษณะให้ระยะทาง X ดังแสดงในภาพประกอบเท่ากับความลึกการเจาะที่ต้องการ

- ขันน็อตหนึบ (25) ในตำแหน่งนี้เข้าให้แน่น

การปฏิบัติงาน

การรื้นดันปฏิบัติงาน

- ▶ ให้สังเกตแรงดันไฟฟ้า! แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟต้องมีค่าตรงกับค่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ในแผ่นป้ายพิกดเครื่อง เครื่องมือไฟฟ้าที่มีเครื่องหมาย 230 โวลท์ สามารถใช้งานกับ 220 โวลท์ ได้ด้วย

การตั้งใหม่หัวงาน

GBH 2-24 RE:

ท่านสามารถเลือกใหม่หัวงานของเครื่องมือไฟฟ้าด้วยลิฟท์ เลือก "การเจาะ/การเจาะตอก" (16)

- เมื่อต้องการเปลี่ยนใหม่หัวงาน ให้กดบุ๊มปลดล็อก (15) และหมุนลิฟท์เลือก "การเจาะ/การเจาะตอก" (16) ไปยังตำแหน่งที่ต้องการจนได้อีกเสียงเข้าล็อก

หมายเหตุ: เปลี่ยนใหม่หัวงานเฉพาะเมื่อเครื่องมือไฟฟ้ามีดสิทธิ์อยู่เท่านั้น! มิฉะนั้นเครื่องมือไฟฟ้าอาจชำรุดได้



ตำแหน่งสำหรับการเจาะตอกในคอนกรีตหรือหิน



ตำแหน่งสำหรับการเจาะโดยไม่กระแทกในไม้ โลหะ เชรามิค และพลาสติก รวมทั้งการขันสกรู

GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR:

ท่านสามารถเลือกโหมดทำงานของเครื่องมือไฟฟ้าด้วยสวิตช์หยุดกระแทก/หยุดหมุน (11)

- เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดการทำงาน ให้กดปุ่มปลดล็อก (10) และหมุนสวิตช์หยุดกระแทก/หยุดหมุน (11) ไปยังตำแหน่งที่ต้องการจนได้ยินเสียงเข้าล็อก

หมายเหตุ: เป็นไปไม่ได้ทำงานเฉพาะเมื่อเครื่องมือไฟฟ้าปิดสวิตช์อยู่ท่านนั้น! มีจังหวะเครื่องมือไฟฟ้าอาจชำรุดได้



ตำแหน่งสำหรับการจะทดสอบในคอนกรีตหรือหิน



ตำแหน่งสำหรับการจะโดยไม่กระแทกในไม้โลหะ เซรามิก และพลาสติก รวมทั้งการขันการขันสกรู



ตำแหน่ง Vario-Lock สำหรับปรับตำแหน่งลักษณะหยุดกระแทก/หยุดหมุน (11) จะไม่ล็อกในตำแหน่งนี้



ตำแหน่งสำหรับการล็อก

การกลับตัวหางการหมุน

ท่านสามารถใช้สวิตช์เปลี่ยนตัวหางการหมุน (7) เพื่อเปลี่ยนตัวหางการหมุนของเครื่องมือไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม หากสวิตช์เปิด-ปิด (9) ถูกกดอยู่ จะไม่สามารถเปลี่ยนตัวหางการหมุน ► หมุนสวิตช์เปลี่ยนตัวหางการหมุน (7) เมื่อเครื่องหยุดนิ่งอยู่กับที่เท่านั้น

ตั้งตัวหางการหมุนสำหรับการจะทดสอบ การจะ และการล็อก ไว้ที่การหมุนทางขวาเสมอ

- การหมุนทางขวา: หมุนสวิตช์เปลี่ยนตัวหางการหมุน (7) ทั้งสองข้างจนสุดไปที่ตำแหน่ง ←
- การหมุนทางซ้าย: หมุนสวิตช์เปลี่ยนตัวหางการหมุน (7) ทั้งสองข้างจนสุดไปที่ตำแหน่ง →

การเปิด-ปิดเครื่อง

- เปิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้าโดยกดสวิตช์เปิด-ปิด (9)
- ล็อกสวิตช์เปิด-ปิดโดยกดสวิตช์เปิด-ปิด (9) ค้างไว้และดันปุ่มล็อก (8) เพิ่ม
- ปิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้าโดยปล่อยนิ้วจากสวิตช์เปิด-ปิด (9) หากสวิตช์เปิด-ปิด (9) ถูกล็อก ให้กดสวิตช์เปิด-ปิด ก่อน แล้วจึงปล่อยนิ้ว

การตั้งอัตราความเร็ว/อัตรากระแสไฟฟ้า

ท่านสามารถปรับอัตราความเร็ว/อัตรากระแสไฟฟ้าของเครื่องมือไฟฟ้าที่เปิดสวิตช์ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแรงที่กดลงบนสวิตช์เปิด-ปิด

กดสวิตช์เปิด-ปิด (9) เมื่อจะได้อัตราความเร็ว/อัตรากระแสไฟฟ้าต่ำ กดสวิตช์แรงยิ่งขึ้นจะได้อัตราความเร็ว/อัตรากระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

การเปลี่ยนตำแหน่งล็อก (Vario-Lock)

GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR

ท่านสามารถล็อกคอกล็อกได้ 36 ตำแหน่ง ในลักษณะที่ท่านสามารถตั้งทำทำงานได้เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละรูปแบบการทำงาน

- ใส่ดอกล็อกเข้าในด้ามจับเครื่องมือ
- หมุนสวิตช์หยุดกระแทก/หยุดหมุน (11) ไปที่ตำแหน่ง "Vario-Lock"
- หมุนเครื่องมือไปยังตำแหน่งการล็อกที่ต้องการ
- หมุนสวิตช์หยุดกระแทก/หยุดหมุน (11) ไปที่ตำแหน่ง "การล็อก" ดาวริชีนีด้านจับเครื่องมือจะถูกล็อกไว้
- ดึงทิศทางการหมุนสำหรับการล็อกไว้ที่การหมุนทางขวา

ข้อแนะนำในการทำงาน

การปรับความลึกการเจาะ (ดูภาพประกอบ K)

ท่านสามารถใช้ก้านวัดความลึก (13) เพื่อตั้งความลึกการเจาะ X ที่ต้องการ

- กดบุ้งสำหรับปรับก้านวัดความลึก (12) และใส่ก้านวัดความลึกเข้าในด้ามจับเพิ่ม (14)
- ดึงหันพนพิ้นที่เป็นร่องบนก้านวัดความลึก (13) ลงด้านล่าง
- ดันเครื่องมือ SDS-plus เข้าในด้ามจับเครื่องมือ SDS-plus (3) จนสุด หากเครื่องมือ SDS-plus เคลื่อนไหวอาจทำให้รับความลึกการเจาะได้ไม่ถูกต้อง
- ดันก้านวัดความลึกออกจากนรนระยะห่างระหว่างปลายดอกสว่านและปลายก้านวัดความลึกเท่ากับความลึกการเจาะที่ต้องการ X

คลังชั้ตตัดการทำงานเกินกำลัง

- ▶ หากเครื่องมือที่ใส่อยู่เกิดขัดหรือติดแน่น แรงขันไปขังเพลาส่วนจะสะคุดหยุด เนื่องจากแรงบิดที่เกิดขึ้นต้องถูกเครื่องมือไฟฟ้าให้แนบตัวยืดหักสองข้างและหากยืนที่มั่นคงเสมอ
- ▶ หากเครื่องมือไฟฟ้าติดขัด ให้ปิดสวิตช์เครื่องและปลดเครื่องมือที่ใส่อยู่ออก หากเปิดสวิตช์โดยที่เครื่องมือจะเดินชัดอยู่ อาจเกิดแรงปฏิกิริยาขัดสูง

การใส่ตัดอกไขควง (ดูภาพประกอบ L)

- ▶ จับเครื่องมือไฟฟ้าเข้าหัวสกรู/น็อตเมื่อเครื่องปิดอยู่เท่านั้น เครื่องมือที่หมุนอยู่อาจลื่นไถล
 - เมื่อใช้ดักไขควงทำงานต้องใช้ด้ามจับตัดอกทั่วไป (30) ที่มีก้านติดตั้ง SDS-plus (อุปกรณ์ประกอบ) รวมด้วย
 - ทำความสะอาดปลายก้านติดตั้ง และเคลือบจากสารเป็นยาฯ
 - จับด้ามจับตัดอกทั่วไปหมุนลําในด้ามจับเครื่องมือจนเข้าล็อกโดยอัตโนมัติ
 - ดึงด้ามจับตัดอกทั่วไปเพื่อตรวจสอบการล็อก
 - ใส่ตัดอกไขควงเข้าในด้ามจับตัดอกทั่วไป ใช้ดักไขควงที่มีขนาดพอดีกับหัวสกรูเท่านั้น
 - เมื่อต้องการถอดด้ามจับตัดอกทั่วไปออกให้ดึงปลอกสำหรับล็อก (5) ไปด้านหลัง และถอดด้ามจับตัดอกทั่วไป (30) ออกจากด้ามจับเครื่องมือ

การบำรุงรักษาและการบริการ

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- ▶ ดึงปลั๊กไฟออกจากเด้าเลี้ยงก่อนปรับแต่งเครื่อง
- ▶ เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยต้องซักษาเครื่องและซ่อมรักษาระบบอากาศให้สะอาดอยู่เสมอ

หากจำเป็นต้องเปลี่ยนสายไฟฟ้า ต้องสั่งเครื่องให้ Bosch ศูนย์บริการหลังการขายที่ได้รับมอบหมายสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า Bosch เมื่อśnieให้ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

- ▶ ต้องเปลี่ยนฝ่าครอบกันผุ่นที่ชำรุดโดยทันที เราชอบแนะนำว่าควรส่งให้ศูนย์บริการหลังการขายเปลี่ยนให้
- ทำความสะอาดด้ามจับเครื่องมือ (3) ทุกครั้งหลังใช้งาน

การบริการหลังการขายและการให้คำปรึกษาการใช้งาน

ศูนย์บริการหลังการขายของเรายินดีตอบคำถามของท่านที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์รวมทั้งเรื่องของไฟล์ภาพเขียนแบบการประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับอะไหล่ กรุณาดูใน: www.bosch-pt.com

ทีมงานที่บริการของ บอช ยินดีให้อธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ

เมื่อต้องการสอบถามและลังเลขอรู้อะไรให้ กรุณาแจ้งหมายเลขลิ้นค้า 10 หลักบนแผ่นป้ายรุ่นของผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

ไทย

ไทย บริษัท โรบิร์ต บอช จำกัด
ເອົາວິໄລ ເຊັນຕອຣ ອາຄາຣ 1 ຫ້ານ 5
ເລີນທີ 2525 ຄຸນພະຮະມາ 4

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ໂທ: +66 2012 8888

ແຟກສ: +66 2064 5800

www.bosch.co.th

ศูนย์บริการซ่อมและฝึกอบรม บ້ານ

ອາຄາຣ ລາຫາລາທາວເວຼ່ວ ຫ້ານ G ທົ່ວເລີນທີ 2

ນ້າມເລີນທີ 10/11 ໂມງ 16

ຄຸນເຄືນຄວິນທີ່ຕໍ່າມລົມກາງແກ້ວ ອຳເກອບາງພຶດ

ຈັງຫວັດສຸມທຽບປະກາດ 10540

ປະເທດໄທ

ໂທເສີ່ພ 02 7587555

ໂທສາງ 02 7587525

ສາມາຄຸດຫຼູ້ສູນຍົບຮັກຮ່ານໆ ໄດ້:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

การกำจัดขยะ

ເຄືອງມືອິຟຳ ອຸປະກົມປະກອນ ແລະ ທີບໜ້ອ ຕ້ອງນໍາໄປແຍກປະເກວສັດຖືເພື່ອກາຮົງໃຫ້ເຄີຍທີ່ເປັນມີຕຽດຕໍ່ອັງວັດລ້ອມອ່າຍທີ່ເກີ່າເຄືອງມືອິຟຳລັງໃນຍະຄວ້ວເຮືອນ!



Bahasa Indonesia

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan Umum Perkakas Listrik

PERINGATAN Bacalah semua petunjuk keselamatan dan semua petunjuk penggunaan. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan dapat mengakibatkan sengatan listrik, kebakaran, dan/atau cedera serius.

Simpanlah semua petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan untuk acuan di masa mendatang.

Istilah "perkakas listrik" dalam petunjuk keselamatan mengacu pada perkakas listrik yang dioperasikan dengan listrik (menggunakan kabel) atau perkakas listrik yang dioperasikan dengan baterai (tanpa kabel).

Keamanan tempat kerja

► **Jaga kebersihan dan pencahayaan area kerja.** Area yang berantakan atau gelap dapat memicu kecelakaan.

► **Jangan mengoperasikan perkakas listrik di lingkungan yang dapat memicu ledakan, seperti adanya cairan, gas, atau debu yang mudah terbakar.** Perkakas listrik dapat memancarkan bunga api yang kemudian mengakibatkan debu atau uap terbakar.

- ▶ **Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan pengamat saat mengoperasikan perkakas listrik.** Gangguan dapat menyebabkan hilangnya kendali.

Keamanan listrik

- ▶ **Steker perkakas listrik harus sesuai dengan stopkontak. Jangan pernah memodifikasi steker. Jangan menggunakan steker adaptor bersama dengan perkakas listrik yang terhubung dengan sistem grounding.** Steker yang tidak dimodifikasi dan stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.
- ▶ **Hindari kontak badan dengan permukaan yang terhubung dengan sistem grounding, seperti pipa, radiator, kompor, dan lemari es.** Terdapat peningkatan risiko terjadinya sengatan listrik jika badan Anda terhubung dengan sistem grounding.
- ▶ **Perkakas listrik tidak boleh terpapar hujan atau basah.** Air yang masuk ke dalam perkakas listrik menambah risiko terjadinya sengatan listrik.
- ▶ **Jangan menyalahgunakan kabel.** Jangan gunakan kabel untuk membawa, menarik, atau melepas steker perkakas listrik. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepi yang tajam, atau komponen yang bergerak. Kabel listrik yang rusak atau tersangkut menambah risiko terjadinya sengatan listrik.
- ▶ **Saat mengoperasikan perkakas listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan.** Penggunaan kabel yang cocok untuk pemakaian di luar ruangan mengurangi risiko terjadinya sengatan listrik.
- ▶ **Jika perkakas listrik memang harus dioperasikan di tempat yang lembap, gunakan pemutus arus listrik residu (RCD).** Penggunaan RCD akan mengurangi risiko terjadinya sengatan listrik.

Keselamatan personel

- ▶ **Terus waspada, perhatikan aktivitas yang sedang dikerjakan, dan gunakan akal sehat saat mengoperasikan perkakas listrik.** Jangan gunakan perkakas listrik saat mengalami kelelahan atau di bawah pengaruh narkoba, alkohol, atau obat-obatan. Jika perkakas listrik dioperasikan dengan daya konsentrasi yang rendah, hal tersebut dapat menyebabkan cedera serius.
- ▶ **Gunakan peralatan pelindung diri.** Selalu kenakan pelindung mata. Dengan memakai pakaian dan sarana pelindung, misalnya masker anti debu, sepatu tertutup yang tidak licin, helm pelindung, atau pemalut telinga sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, hal tersebut dapat mengurangi risiko cedera.
- ▶ **Hindari start yang tidak disengaja.** Pastikan switch berada di posisi off sebelum perkakas listrik dihubungkan ke sumber daya listrik dan/atau baterai, diangkat, atau dibawa. Membawa perkakas listrik dengan jari menempel pada tombol atau perkakas listrik dalam keadaan hidup dapat memicu kecelakaan.
- ▶ **Singkirkan kunci penyetel atau kunci pas sebelum menghidupkan perkakas listrik.** Perkakas atau kunci pas yang masih menempel pada komponen perkakas listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera.
- ▶ **Jangan melampaui batas. Berdirilah secara mantap dan selalu jaga keseimbangan.** Hal ini akan memberikan kontrol yang lebih baik terhadap perkakas listrik pada situasi yang tak terduga.
- ▶ **Kenakan pakaian dengan wajar. Jangan mengenakan perhiasan atau pakaian yang longgar. Jauhkan rambut, pakaian, dan sarung tangan dari bagian-bagian perkakas yang bergerak.** Pakaian yang longgar, rambut panjang atau perhiasan dapat tersangkut dalam bagian perkakas yang bergerak.
- ▶ **Jika disediakan perangkat untuk sambungan pengisapan debu dan alat pengumpulan, pastikan perangkat tersebut terhubung dan digunakan dengan benar.** Penggunaan alat pengumpulan dapat mengurangi bahaya yang disebabkan oleh debu.

Penggunaan dan pemeliharaan perkakas listrik

- ▶ **Jangan memaksakan perkakas listrik. Gunakan perkakas listrik yang sesuai untuk pekerjaan yang dilakukan.** Perkakas listrik yang sesuai akan bekerja dengan lebih baik dan aman sesuai tujuan penggunaan.
- ▶ **Jangan gunakan perkakas listrik dengan switch yang tidak dapat dioperasikan.** Perkakas listrik yang switchnya tidak berfungsi dapat menimbulkan bahaya dan harus diperbaiki.
- ▶ **Tariklah steker dari stopkontak dan/atau keluarkan baterai sebelum melakukan penyetelan pada perkakas listrik, penggantian aksesoris atau sebelum menyimpan perkakas listrik.** Tindakan keselamatan kerja ini mengurangi risiko perkakas listrik beroperasi secara tiba-tiba.
- ▶ **Jauhkan dan simpan perkakas listrik dari jangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang-orang yang tidak mengetahui cara menggunakan perkakas listrik, mengoperasikan perkakas listrik.** Perkakas listrik dapat membahayakan jika digunakan oleh orang-orang yang tidak terlatih.
- ▶ **Rawatlah perkakas listrik.** Periksa komponen yang bergerak apabila tidak lurus atau terikat, kerusakan komponen, dan kondisi lain yang dapat mengganggu pengoperasian perkakas listrik. Apabila rusak, perbaiki perkakas listrik sebelum digunakan. Banyak kecelakaan terjadi karena perkakas listrik tidak dirawat dengan seksama.
- ▶ **Jaga ketajaman dan kebersihan alat.** Alat pemotong dengan pisau pemotong yang tajam dan dirawat dengan baik tidak akan mudah tersangkut dan lebih mudah dikendalikan.
- ▶ **Gunakan perkakas listrik, aksesoris, dan komponen perkakas dll sesuai dengan petunjuk ini, dengan mempertimbangkan kondisi kerja dan pekerjaan yang akan dilakukan.** Penggunaan perkakas listrik untuk

tujuan berbeda dari fungsinya dapat menyebabkan situasi yang berbahaya.

Servis

- **Minta teknisi berkualifikasi untuk menyervis perkakas listrik dengan hanya menggunakan suku cadang yang identik.** Dengan demikian, hal ini akan memastikan keamanan perkakas listrik.

Petunjuk Keselamatan Hammer

- **Kenakan sumbat telinga.** Suara bising alat dapat menyebabkan berkurangnya pendengaran.
- **Gunakan handle tambahan, jika tersedia.** Kehilangan kendali dapat menyebabkan cedera.
- **Pegang perkakas listrik pada permukaan gagang isolator saat digunakan, karena aksesoris pemotong atau alat pengencang dapat saja bersentuhan dengan kabel yang tidak terlihat atau kabelnya sendiri.** Aksesoris pemotong dan alat pengencang yang bersentuhan dengan kabel yang dialiri listrik dapat menyebabkan terbukanya bagian logam dari alat yang dialiri listrik sehingga berisiko mengakibatkan sengatan listrik pada operator.
- **Gunakanlah alat detektor logam yang cocok untuk mencari kabel dan pipa yang tidak terlihat atau hubungi perusahaan pengadaan setempat.** Sentuhan dengan kabel-kabel listrik dapat mengakibatkan api dan kontak listrik. Pipa gas yang dirusak dapat mengakibatkan ledakan. Pipa air yang dirusak mengakibatkan kerusakan barang-barang atau dapat mengakibatkan kontak listrik.
- **Sebelum meletakkan perkakas listrik, tunggulah hingga perkakas berhenti berputar.** Alat kerja dapat tersangkut dan menyebabkan perkakas listrik tidak dapat dikendalikan.
- **Gunakan alat kerja dengan aman.** Benda yang ditahan dalam alat pemegang atau bails lebih aman daripada benda yang dipegang dengan tangan.
- **Pegang erat perkakas listrik dengan kedua tangan selama mengoperasikannya dan pastikan Anda berdiri di posisi aman.** Gunakan perkakas listrik dengan kedua tangan secara hati-hati.

Spesifikasi produk dan performa



Bacalah semua petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran, dan/atau luka-luka yang berat.

Perhatikan ilustrasi yang terdapat pada sisi sampul panduan pengoperasian.

Tujuan penggunaan

GBH 2-24 RE

Perkakas listrik ini dirancang untuk pengeboran benda keras pada beton, batu bata, dan bebatuan. Perkakas listrik juga

cocok untuk pengeboran tanpa getaran pada kayu, logam, keramik, dan bahan sintetis. Perkakas listrik dengan penyetelan elektronik dan arah putaran ke kanan/kiri juga cocok untuk penyekrupan.

GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR

Perkakas listrik ini cocok untuk pengeboran benda keras pada beton, batu bata, dan batu-batuhan serta untuk pekerjaan memahat yang ringan. Perkakas listrik juga cocok untuk pengeboran tanpa getaran pada kayu, logam, keramik, dan bahan sintetis. Perkakas listrik dengan penyetelan elektronik dan arah putaran ke kanan/kiri juga cocok untuk penyekrupan.

Ilustrasi komponen

Nomor-nomor dari bagian-bagian perkakas pada gambar sesuai dengan gambar perkakas listrik pada halaman bergambar.

- (1) Chuck bor penggantian cepat (**GBH 2-24 DFR**)
- (2) Chuck bor penggantian SDS-plus (**GBH 2-24 DFR**)
- (3) Dudukan alat kerja SDS-plus
- (4) Kap pelindung debu
- (5) Selongsong pengunci
- (6) Ring pengunci chuck bor penggantian (**GBH 2-24 DFR**)
- (7) Switch arah putaran
- (8) Tombol pengunci untuk tombol on/off
- (9) Tombol on/off
- (10) Tombol rilis untuk switch getaran/penghenti putaran (**GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR**)
- (11) Switch getaran/penghenti putaran (**GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR**)
- (12) Tombol untuk pengaturan pembatas kedalaman
- (13) Pembatas kedalaman
- (14) Gagang tambahan (permukaan genggam berisolator)
- (15) Tombol rilis untuk switch "Pengeboran/pengeboran benda keras" (**GBH 2-24 RE**)
- (16) Switch "Pengeboran/pengeboran benda keras" (**GBH 2-24 RE**)
- (17) Gagang (permukaan genggam berisolator)
- (18) Sekrup pengunci untuk chuck bor bergerigi^{a)}
- (19) Chuck bor bergerigi^{a)}
- (20) Batang pemasang SDS-plus untuk chuck bor^{a)}
- (21) Dudukan chuck bor (**GBH 2-24 DFR**)
- (22) Selongsong depan chuck bor penggantian cepat (**GBH 2-24 DFR**)
- (23) Ring penahan chuck bor penggantian cepat (**GBH 2-24 DFR**)
- (24) Lubang pengisapan Saugfix^{a)}
- (25) Baut penjepit Saugfix^{a)}
- (26) Pembatas kedalaman Saugfix^{a)}

- (27) Pipa teleskopik Saugfix^{a)}
- (28) Baut kupu-kupu Saugfix^{a)}
- (29) Pipa pemandu Saugfix^{a)}

- (30) Holder universal dengan batang pemasang SDS-plus^{a)}
- a) Aksesori yang ada pada gambar atau yang dijelaskan tidak termasuk dalam lingkup pengiriman standar. Semua aksesori yang ada dapat Anda lihat dalam program aksesori kami.

Data teknis

Bor hammer	GBH 2-24 RE	GBH 2-24 DRE	GBH 2-24 DFR
Nomor seri	3 611 B72 0..	3 611 B72 1..	3 611 B73 0..
Kontrol kecepatan putaran	●	●	●
Penghenti putaran	-	●	●
Arah putaran ke kanan/kiri	●	●	●
Chuck bor penggantian	-	-	●
Input daya nominal	W	790	790
Tingkat getaran	min ⁻¹	0-4200	0-4200
Daya tiap getaran sesuai dengan EPTA-Procedure 05:2016	J	2,7	2,7
Kecepatan nominal	min ⁻¹	0-930	0-930
Dudukan alat kerja		SDS-plus	SDS-plus
Diameter leher spindel	mm	48,5	48,5
Diameter pengeboran maks.			
- Beton	mm	24	24
- Tembok (dengan mata bor pipa)	mm	68	68
- Baja	mm	13	13
- Kayu	mm	30	30
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014	kg	2,8	2,8
Tingkat perlindungan		□ / II	□ / II

Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa berlainan.

Pemasangan

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.

Gagang tambahan

- Hanya gunakan perkakas listrik dengan gagang tambahan (14).

Memutar gagang tambahan (lihat gambar A)

Gagang tambahan (14) dapat digerakkan ke arah mana pun untuk memungkinkan posisi kerja yang aman dan tidak melelahkan.

- Putar bagian bawah gagang tambahan (14) berlawanan arah jarum jam dan gerakkan gagang tambahan (14) ke posisi yang diinginkan. Setelah itu, putar dan kencangkan kembali bagian bawah gagang tambahan (14) searah jarum jam.
- Pastikan tali pengencang gagang tambahan berada dalam alur yang tersedia di housing.

Memilih chuck bor dan perkakas

Untuk mengebor benda keras dan memahat, diperlukan perkakas SDS-plus yang dipasang ke dalam chuck bor SDS-plus.

Perkakas tanpa SDS-plus (misalnya bor dengan batang berbentuk silinder) digunakan untuk pengeboran tanpa getaran pada kayu, logam, keramik dan bahan sintetis serta untuk penyekrupan. Untuk perkakas ini, diperlukan chuck bor pengencangan cepat atau chuck bor bergigi.

GBH 2-24 DFR: Chuck bor penggantian SDS-plus (2) dapat diganti dengan mudah dengan chuck bor pengencangan cepat (1) yang telah disediakan.

Mengganti chuck bor

Memasang/melepas chuck bor bergerigi

GBH 2-24 RE, GBH 2-24 DRE

Chuck bor yang sesuai (chuck bor bergerigi atau chuck bor pengencangan cepat, aksesori) harus dipasang agar dapat

melakukan penggerahan dengan alat kerja tanpa SDS-plus (misalnya chuck bor dengan batang berbentuk silinder).

Memasang chuck bor bergerigi (lihat gambar B)

- Pasang batang pemasang SDS-plus (20) ke dalam chuck bor bergerigi (19). Kencangkan chuck bor bergerigi (19) dengan sekrup pengunci (18). **Perhatikan bahwa sekrup pengunci memiliki ulir yang berputar ke arah kiri.**

Memasang chuck bor bergerigi (lihat gambar B)

- Bersihkan ujung batang pemasang dan lumasi dengan sedikit minyak.
- Pasang chuck bor bergerigi dengan batang pemasang ke dalam dudukan perkakas dengan cara diputar hingga terkunci.
- Periksa penguncian dengan menarik chuck bor bergerigi.

Melepaskan chuck bor bergerigi

- Dorong selongsong pengunci (5) ke belakang dan lepaskan chuck bor bergerigi (19).

Melepaskan/memasang chuck bor penggantian

GBH 2-24 DFR

Melepaskan chuck bor penggantian (lihat gambar C)

- Tarik ring pengunci chuck bor penggantian (6) ke belakang, tahan ring pengunci pada posisi ini dan tarik chuck bor penggantian SDS plus (2) atau chuck bor penggantian pengencangan cepat (1) ke depan hingga terlepas.
- Jaga kebersihan chuck bor penggantian setelah dilepaskan.

Memasang chuck bor penggantian (lihat gambar D)

- Bersihkan chuck bor penggantian sebelum dipasang dan lumasi ujungnya dengan sedikit minyak.
- Pegang chuck bor penggantian SDS plus (2) atau chuck bor penggantian pengencangan cepat (1) dengan seluruh tangan. Dorong chuck bor penggantian dengan diputar ke dudukan chuck bor (21) hingga terdengar bunyi mengunci yang jelas.
- Chuck bor penggantian mengunci secara otomatis. Periksa penguncian dengan menarik chuck bor.

Mengganti perkakas

Tutup pelindung debu (4) mencegah masuknya debu pengeboran ke dalam dudukan alat kerja selama pengoperasian. Saat menggunakan perkakas, pastikan tutup pelindung debu (4) tidak rusak.

- **Tutup pelindung debu yang rusak harus segera diganti. Disarankan untuk melakukannya di layanan pelanggan Bosch.**

Mengganti perkakas (SDS plus)

Memasang alat sisipan SDS-plus (lihat gambar E)

Dengan chuck bor SDS-plus, alat sisipan dapat diganti dengan mudah dan cepat tanpa menggunakan alat bantu.

- **GBH 2-24 DFR:** Pasang chuck bor penggantian SDS-plus (2).
- Bersihkan ujung alat sisipan dan lumasi dengan sedikit minyak.

- Pasang alat sisipan ke dalam dudukan alat kerja dengan diputar hingga terkunci dengan sendirinya.

- Periksa penguncian dengan menarik alat kerja.

Alat sisipan SDS-plus harus dapat bergerak dengan bebas. Hal ini menimbulkan penyimpangan putaran sewaktu perkakas listrik berjalan pada kecepatan idle. Hal ini tidak memengaruhi ketepatan lubang bor karena mata bor memusatkan dengan sendirinya saat mengebor.

Melepaskan alat sisipan SDS plus (lihat gambar F)

- Dorong selongsong pengunci (5) ke belakang dan lepaskan alat sisipan.

Mengganti alat kerja chuck bor bergerigi

GBH 2-24 RE, GBH 2-24 DRE

Memasang alat sisipan

Catatan: Jangan menggunakan perkakas tanpa SDS plus untuk mengebor benda keras atau memahat! Perkakas tanpa SDS plus dan chuck bor akan menjadi rusak jika digunakan untuk mengebor benda keras dan memahat.

- Pasang chuck bor bergerigi (19).
- Buka chuck bor bergerigi (19) dengan diputar hingga alat kerja dapat dimasukkan. Pasang alat kerja.
- Masukkan kunci chuck bor ke dalam lubang yang sesuai pada chuck bor bergerigi (19) dan kencangkan alat kerja secara merata.
- **GBH 2-24 RE:** Atur switch (16) ke simbol "Pengeboran".
- **GBH 2-24 DRE:** Putar switch getaran/penghenti putaran (11) ke posisi "Pengeboran".

Melepaskan alat sisipan

- Putar selongsong chuck bor bergerigi (19) menggunakan kunci chuck bor berlawanan arah jarum jam hingga alat sisipan dapat dilepas.

Mengganti alat kerja chuck bor penggantian cepat

GBH 2-24 DFR

Memasang alat sisipan (lihat gambar G)

Catatan: Jangan menggunakan perkakas tanpa SDS plus untuk mengebor benda keras atau memahat! Perkakas tanpa SDS plus dan chuck bor akan menjadi rusak jika digunakan untuk mengebor benda keras dan memahat.

- Pasang chuck bor penggantian cepat (1).
- Pegang ring penahan (23) chuck bor penggantian pengencangan cepat dengan kuat. Buka dudukan alat kerja dengan memutar selongsong depan (22) hingga alat kerja dapat dimasukkan. Pegang ring penahan (23) dengan kuat dan putar selongsong depan (22) dengan kuat sesuai arah panah hingga terdengar bunyi klik dengan jelas.

- Periksa kedudukannya dengan menarik alat.

Catatan: Jika dudukan alat kerja dibuka hingga maksimal, bunyi klik dapat terdengar saat menutup dudukan alat kerja dan dudukan alat kerja tidak akan menutup.

Pada situasi ini, putar selongsong depan (22) satu kali berlawanan dengan arah panah. Lalu, dudukan alat kerja akan dapat ditutup.

- Putar switch getaran/penghenti putaran (11) ke posisi „Pengeboran“.

Melepaskan alat sisipan (lihat gambar H)

- Pegang ring penahan (23) chuck bor penggantian pengencangan cepat dengan kuat. Buka dudukan alat kerja dengan memutar selongsong depan (22) sesuai arah panah hingga alat kerja dapat dilepaskan.

Pengisapan debu/serbuk

Debu dari bahan-bahan seperti cat yang mengandung timbal, beberapa jenis kayu, bahan mineral dan logam dapat berbahaya bagi kesehatan. Menyentuh atau menghirup debu tersebut dapat mengakibatkan reaksi alergi dan/atau penyakit saluran pernapasan bagi pengguna atau orang yang berada di dekatnya.

Beberapa debu tertentu seperti misalnya debu kayu pohon ek atau pohon fagus silvatica dianggap dapat mengakibatkan penyakit kanker, terutama dalam campuran dengan bahan-bahan tambahan untuk pengolahan kayu (kromat, obat pengawet kayu). Bahan-bahan yang mengandung asbes hanya boleh dikerjakan oleh orang-orang yang ahli.

- Gunakanlah hanya pengisap debu yang cocok untuk mengisap bahan yang dikerjakan.
- Pastikan terdapat ventilasi udara yang baik di tempat kerja.
- Dianjurkan untuk memakai masker anti debu dengan filter kelas P2.

Taatiil peraturan-peraturan untuk bahan-bahan yang dikerjakan yang berlaku di negara Anda.

- **Hindari debu yang banyak terkumpul di tempat kerja.**
Debu dapat tersulut dengan mudah.

Pengisapan debu dengan Saugfix (aksesori)

Memasang alat pengisap (lihat gambar I)

Untuk pengisapan debu diperlukan Saugfix (aksesori). Saat mengebor, Saugfix akan bergerak ke tempat semula sehingga ujung Saugfix selalu ditahan rapat dengan permukaan benda kerja.

- Tekan tombol untuk mengatur pembatas kedalaman (12) dan lepaskan pembatas kedalaman (13). Tekan kembali tombol (12) dan pasang Saugfix dari depan ke dalam gagang tambahan (14).
- Sambungkan slang pengisap (diameter 19 mm, aksesoris) ke lubang pengisap (24).

Mesin pengisap debu harus sesuai dengan bahan yang dikerjakan.

Gunakan mesin pengisap khusus saat mengisap debu yang sangat berbahaya bagi kesehatan, pemicu kanker atau debu kering.

Mengatur kedalaman pengeboran pada Saugfix (lihat gambar J)

Kedalaman pengeboran yang diinginkan X juga dapat diatur pada Saugfix yang terpasang.

- Dorong alat sisipan SDS-plus ke dalam dudukan alat kerja SDS-plus (3) hingga maksimal. Alat kerja SDS-plus yang

goyah dapat menyebabkan kesalahan dalam penyetelan kedalaman bor.

- Kendurkan baut kupu-kupu (28) pada Saugfix.
- Pasang perkakas listrik dengan kuat tanpa menghidupkannya pada permukaan yang akan dibor. Alat kerja SDS-plus harus mengenai permukaan yang dibor.
- Posisikan pipa pemandu (29) Saugfix pada penahannya sedemikian rupa hingga ujung Saugfix berada pada permukaan yang akan dibor. Jangan terus mendorong pipa pemandu (29) pada pipa teleskopik (27) dari yang diperlukan agar sebagian besar skala pada pipa teleskopik (27) tetap terlihat.
- Kencangkan kembali baut kupu-kupu (28). Kendurkan baut penjepit (25) pada pembatas kedalaman Saugfix.
- Geser pembatas kedalaman (26) pada pipa teleskopik (27) sedemikian rupa hingga jarak X yang ditunjukkan pada gambar sesuai dengan kedalaman pengeboran yang diinginkan.
- Kencangkan baut penjepit (25) di posisi ini.

Penggunaan

Pengoperasian pertama kali

- **Perhatikan tegangan listrik!** Tegangan jaringan listrik harus sesuai dengan tegangan listrik yang tercantum pada label tipe perkakas listrik. Perkakas listrik dengan daya sebesar 230 V seperti yang diindikasikan pada label dapat juga dioperasikan pada daya 220 V.

Mengatur mode pengoperasian

GBH 2-24 RE:

Mode pengoperasian perkakas listrik dipilih menggunakan switch "Pengeboran/pengeboran benda keras" (16).

- Untuk mengganti mode pengoperasian, tekan tombol rilis (15) dan putar switch "Pengeboran/pengeboran benda keras" (16) ke posisi yang diinginkan hingga switch terdengar mengunci.

Catatan: Hanya ubah mode pengoperasian saat perkakas listrik dimatikan! Jika tidak, perkakas listrik dapat rusak.



Posisi untuk **Pengeboran benda keras** pada beton atau batu



Posisi untuk **Pengeboran** tanpa getaran pada kayu, logam, keramik, dan bahan sintetis serta untuk penyekrupan

GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR:

Pilih mode pengoperasian perkakas listrik menggunakan switch getaran/penghenti putaran (11).

- Untuk mengganti mode pengoperasian, tekan tombol rilis (10) dan putar switch getaran/penghenti putaran (11) ke posisi yang diinginkan hingga switch terdengar mengunci.

Catatan: Hanya ubah mode pengoperasian saat perkakas listrik dimatikan! Jika tidak, perkakas listrik dapat rusak.



Menyetel arah putaran

Arah putaran perkakas listrik dapat diubah menggunakan switch arah putaran (7). Namun, hal ini tidak dapat dilakukan jika tombol on/off (9) ditekan.

- **Tekan switch arah putaran (7) hanya saat perkakas listrik sedang tidak beroperasi.**

Selalu atur arah putaran ke kanan untuk mengebor benda keras, mengebor biasa dan memahat.

- **Putaran ke kanan:** Putar switch arah putaran (7) pada kedua sisi ke posisi ← hingga maksimal.
- **Putaran ke kiri:** Putar switch arah putaran (7) pada kedua sisi ke posisi → hingga maksimal.

Menyalakan/mematikan

- Untuk **menyalakan** perkakas listrik, tekan tombol on/off (9).
- Untuk **mengunci** tombol on/off (9), tekan dan tahan tombol serta tekan tombol pengunci (8).
- Untuk **mematikan** perkakas listrik, lepaskan tombol on/off (9). Jika tombol on/off (9) terkunci, tekan tombol terlebih dulu kemudian lepaskan.

Mengatur kecepatan putaran/tingkat getaran

Kecepatan putaran/tingkat getaran dari perkakas listrik yang dihidupkan dapat diatur terus-menerus bergantung seberapa kuat tombol on/off (9) ditekan.

Jika tombol on/off (9) ditekan singkat, kecepatan putaran/tingkat getaran akan menjadi rendah. Jika tombol ditekan kuat, kecepatan putaran/tingkat getaran akan bertambah.

Mengubah posisi pahat (Vario Lock)

GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR

Pahat dapat dikunci pada 36 posisi. Dengan demikian, posisi kerja yang optimal dapat diperoleh.

- Masukkan pahat ke dalam dudukan alat kerja.
- Putar switch getaran/penghenti putaran (11) ke posisi "Vario-Lock".
- Putar alat sisipan ke posisi pahat yang diinginkan.

- Putar switch getaran/penghenti putaran (11) ke posisi "Pemahatan". Dudukan alat kerja kemudian akan terkunci.
- Untuk memahat, atur arah putaran ke kanan.

Petunjuk pengoperasian

Mengatur kedalaman pengeboran (lihat gambar K)

Dengan pembatas kedalaman (13), kedalaman lubang X yang diinginkan dapat ditetapkan.

- Tekan tombol untuk mengatur pembatas kedalaman (12) dan pasang pembatas kedalaman ke gagang tambahan (14). Permukaan yang menonjol pada pembatas kedalaman (13) harus menghadap ke bawah.
- Dorong alat sisipan SDS plus ke dalam dudukan alat kerja SDS plus (3) hingga maksimal. Alat kerja SDS plus yang goyah dapat menyebabkan kesalahan dalam penyetelan kedalaman bor.
- Tarik pembatas kedalaman hingga jarak antara ujung mata bor dan ujung pembatas kedalaman sesuai dengan kedalaman pengeboran X yang diinginkan.

Kopling beban berlebih

- **Jika alat sisipan terjepit atau tersangkut, maka daya penggerak ke spindel bor akan terhenti. Akibat daya yang timbul, tahan selalu perkakas listrik dengan kuat menggunakan kedua tangan dan ambil pijakan yang kuat.**
- **Jika perkakas listrik macet, matikan perkakas listrik dan lepaskan alat sisipan. Jika perkakas listrik dihidupkan dengan kondisi mesin bor masih macet, hal ini dapat menyebabkan terjadinya torsi reaksi yang besar.**

Memasang mata obeng (lihat gambar L)

- **Pasang perkakas listrik pada mur/sekrup hanya saat dalam keadaan mati.** Alat sisipan yang berputar dapat tergelincir.

Untuk menggunakan mata obeng diperlukan holder universal (30) dengan batang pemasang SDS plus (aksesori).

- Bersihkan ujung batang pemasang dan lumasi dengan sedikit minyak.
- Pasang holder universal dengan cara diputar ke dalam dudukan alat kerja hingga terkunci dengan sendirinya.
- Periksa penguncian dengan menarik holder universal.
- Pasang mata obeng ke dalam holder universal. Hanya gunakan mata obeng yang sesuai dengan kepala sekrup.
- Untuk melepaskan holder universal, dorong selongsong pengunci (5) ke belakang dan lepaskan holder universal (30) dari dudukan alat kerja.

Perawatan dan servis

Perawatan dan pembersihan

- **Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.**

► **Perkakas listrik và lubang thông gió phải được làm sạch trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn.**

Nếu dây điện bị rách, hãy thay thế nó bởi Bosch hoặc trung tâm dịch vụ Bosch để đảm bảo an toàn.

► **Tutup lỗ hút bụi bị hỏng phải ngay lập tức. Không được phép sử dụng máy mà không có lỗ hút bụi.**

- Rửa sạch tay cầm (3) sau khi sử dụng.

Layanan pelanggan dan konsultasi penggunaan

Layanan pelanggan Bosch menjawab semua pertanyaan Anda tentang reparasi dan perawatan serta tentang bộ phận nào của sản phẩm này. Hình ảnh kỹ thuật (Exploded View) và thông tin về bộ phận nào của sản phẩm này có thể tìm thấy tại:

www.bosch-pt.com

Tư vấn viên Bosch sẽ giúp bạn trả lời các câu hỏi về sản phẩm của bạn và các phụ kiện đi kèm.

Nếu bạn có câu hỏi về một bộ phận nào đó, hãy ghi số thứ tự của nó (từ 10 số) và số thứ tự của sản phẩm trên nhãn sản phẩm.

Indonesia

PT Robert Bosch
Palma Tower 10th Floor
Jalan RA Kartini II-S Kaveling 6
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12310
Tel.: (021) 3005 5800
Fax: (021) 3005 5801
E-Mail: boschpowertools@id.bosch.com
www.bosch-pt.co.id

Địa chỉ của các trung tâm bảo hành:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Cách xử lý

Perkakas listrik, phụ kiện và bao bì phải được tái chế theo quy định.



Không được弃置于普通垃圾箱中。

Tiếng Việt

Hướng dẫn an toàn

Cảnh báo Tổng quát Cách sử dụng An toàn Dụng cụ điện Cầm tay

CẢNH BÁO Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và hướng dẫn. Không tuân

thu mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và / hay bị thương tật nghiêm trọng.

► **Hãy giữ tất cả tài liệu về cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo về sau.**

Thuật ngữ "dụng cụ điện cầm tay" trong phần cảnh báo là đề cập đến sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay của bạn, loại sử dụng điện nguồn (có dây cầm tay) hay vận hành bằng pin (không dây cầm tay).

Khu vực làm việc an toàn

► **Giữ nơi làm việc sạch và đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn và tối tăm dễ gây ra tai nạn.

► **Không vận hành dụng cụ điện cầm tay trong môi trường dễ gây nổ, chẳng hạn như nơi có chất lỏng dễ cháy, khí đốt hay rác.** Dụng cụ điện cầm tay tạo ra các tia lửa nên có thể làm rắc bén cháy hay bốc khói.

► **Không để trẻ em hay người đến xem đứng gần khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Sự phân tâm có thể gây ra sự mất điều khiển.

An toàn về điện

► **Phích cắm của dụng cụ điện cầm tay phải thích hợp với ổ cắm.** Không bao giờ được cải biến lại phích cắm dưới mọi hình thức.

Không được sử dụng phích tiếp hợp nối tiếp đất (dây mát). Phích cắm nguyên bản và ổ cắm đúng loại sẽ làm giảm nguy cơ bị điện giật.

► **Tránh không để thân thể tiếp xúc với đất hay các vật có bề mặt tiếp đất như đường ống, lò sưởi, hàng rào và tủ lạnh.** Có nhiều nguy cơ bị điện giật hơn nếu cơ thể bạn bị tiếp xúc với đất.

► **Không được để dụng cụ điện cầm tay ngoài mưa hay ở tình trạng ẩm ướt.** Nước vào máy sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.

► **Không được lạm dụng dây dẫn điện.** Không bao giờ được nắm dây dẫn để xách, kéo hay rút phích cắm dụng cụ điện cầm tay. Không để dây gần nơi có nhiệt độ cao, dầu nhớt, vật nhọn bén và bộ phận chuyển động. Làm hỏng hay cuộn rối dây dẫn làm tăng nguy cơ bị điện giật.

► **Khi sử dụng dụng cụ điện cầm tay ngoài trời, dùng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời.** Sử dụng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời làm giảm nguy cơ bị điện giật.

► **Nếu việc sử dụng dụng cụ điện cầm tay ở nơi ẩm ướt là không thể tránh được, dùng thiết bị ngắt mạch tự động (RCD) bảo vệ nguồn.** Sử dụng thiết bị ngắt mạch tự động RCD làm giảm nguy cơ bị điện giật.

An toàn cá nhân

► **Hãy tỉnh táo, biết rõ mình đang làm gì và hãy sử dụng ý thức khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay khi đang mệt mỏi hay đang bị tác động do chất gây nghiện, rượu hay được phẩm gây ra.

Một thoáng mất tập trung khi đang vận hành dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bản thân.

- ▶ **Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân. Luôn luôn đeo kính bảo vệ mắt.** Trang bị bảo hộ như khẩu trang, giày chống trượt, nón bảo hộ, hay dụng cụ bảo vệ tai khi được sử dụng đúng nơi đúng chỗ sẽ làm giảm nguy cơ thương tật cho bản thân.
- ▶ **Phòng tránh máy khởi động bất ngờ. Bảo đảm công tắc máy ở vị trí tắt trước khi cắm vào nguồn điện và/hay lắp pin vào, khi nhắc máy lên hay khi mang xách máy.** Ngáng ngón tay vào công tắc máy để xách hay kích hoạt dụng cụ điện cầm tay khi công tắc ở vị trí mở dễ dẫn đến tai nạn.
- ▶ **Lấy mọi chìa hay khóa điều chỉnh ra trước khi mở điện dụng cụ điện cầm tay.** Khóa hay chìa còn gắn dính vào bộ phận quay của dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích cho bản thân.
- ▶ **Không rướn người. Luôn luôn giữ tư thế đứng thích hợp và thẳng bằng.** Điều này tạo cho việc điều khiển dụng cụ điện cầm tay tốt hơn trong mọi tình huống bất ngờ.
- ▶ **Trang phục thích hợp. Không mặc quần áo rộng lùng thùng hay mang trang sức. Giữ tóc, quần áo và găng tay xa khỏi các bộ phận chuyển động.** Quần áo rộng lùng thùng, đồ trang sức hay tóc dài có thể bị cuốn vào các bộ phận chuyển động.
- ▶ **Nếu có các thiết bị di kèm để nối máy hút bụi và các phụ kiện khác, bảo đảm các thiết bị này được nối và sử dụng tốt.** Việc sử dụng các thiết bị gom hút bụi có thể làm giảm các độc hại liên quan đến bụi gây ra.

Sử dụng và bảo dưỡng dụng cụ điện cầm tay

- ▶ **Không được ép máy. Sử dụng dụng cụ điện cầm tay đúng loại theo đúng ứng dụng của bạn.** Dụng cụ điện cầm tay đúng chức năng sẽ làm việc tốt và an toàn hơn theo đúng tiến độ mà máy được thiết kế.
- ▶ **Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay nếu như công tắc không tắt và mở được.** Bất kỳ dụng cụ điện cầm tay nào mà không thể điều khiển được bằng công tắc là nguy hiểm và phải được sửa chữa.
- ▶ **Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hay pin ra khỏi dụng cụ điện cầm tay trước khi tiến hành bất kỳ điều chỉnh nào, thay phụ kiện, hay cất dụng cụ điện cầm tay.** Các biện pháp ngăn ngừa như vậy làm giảm nguy cơ dụng cụ điện cầm tay khởi động bất ngờ.
- ▶ **Cất giữ dụng cụ điện cầm tay không dùng tới nơi trẻ em không lấy được và không cho người chưa từng biết dụng cụ điện cầm tay hay các hướng dẫn này sử dụng dụng cụ**

điện cầm tay. Dụng cụ điện cầm tay nguy hiểm khi ở trong tay người chưa được chỉ cách sử dụng.

- ▶ **Bảo quản dụng cụ điện cầm tay.** Kiểm tra xem các bộ phận chuyển động có bị sai lệch hay kẹt, các bộ phận bị rạn nứt và các tình trạng khác có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của máy. Nếu bị hư hỏng, phải sửa chữa máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra do bảo quản dụng cụ điện cầm tay tồi.
- ▶ **Giữ các dụng cụ cắt bén và sạch.** Bảo quản đúng cách các dụng cụ cắt có cạnh cắt bén làm giảm khả năng bị kẹt và dễ diều khiển hơn.
- ▶ **Sử dụng dụng cụ điện cầm tay, phụ kiện, dầu cài v. v., đúng theo các chỉ dẫn này, hãy lưu ý đến điều kiện làm việc và công việc phải thực hiện.** Sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay khác với mục đích thiết kế có thể tạo nên tình huống nguy hiểm.

Bảo dưỡng

- ▶ **Đưa dụng cụ điện cầm tay của bạn đến thợ chuyên môn để bảo dưỡng, chỉ sử dụng phụ tùng đúng chủng loại để thay.** Điều này sẽ đảm bảo sự an toàn của máy được giữ nguyên.

Cảnh báo An toàn Búa

- ▶ **Đeo bảo vệ tai.** Tiếp xúc với tiếng ồn có thể làm mất khả năng nghe.
- ▶ **Sử dụng (các) tay cầm phụ, nếu được cung cấp kèm theo dụng cụ.** Mất điều khiển có thể gây ra thương tích cho người.
- ▶ **Chỉ cầm dụng cụ điện tại các bề mặt cầm nắm có cách điện, khi thực hiện một thao tác tại vị trí mà phụ kiện cắt hoặc dụng cụ kẹp có thể tiếp xúc với dây điện ngầm hoặc dây điện của thiết bị.** Phụ kiện cắt hoặc dụng cụ kẹp tiếp xúc với dây có điện có thể làm cho các phần kim loại hở của dụng cụ điện cầm tay có điện và có thể gây ra điện giật cho người vận hành.
- ▶ **Dùng thiết bị dò tìm thích hợp để xác định nếu có các công trình công cộng lắp đặt ngầm trong khu vực làm việc hay liên hệ với Cty công trình công cộng địa phương để nhờ hỗ trợ.** Đụng chạm đường dẫn điện có thể gây ra hỏa hoạn và điện giật. Làm hư hại đường dẫn khí ga có thể gây nổ. Làm thủng đường dẫn nước gây hư hỏng tài sản hay có khả năng gây ra điện giật.
- ▶ **Luôn luôn đợi cho máy hoàn toàn ngừng hẳn trước khi đặt xuống.** Dụng cụ lắp vào máy có thể bị kẹp chặt dẫn đến việc dụng cụ điện cầm tay bị mất điều khiển.
- ▶ **Kẹp chặt vật gia công.** Vật gia công được kẹp bằng một thiết bị kẹp hay bằng ê-tô thì vững chắc hơn giữ bằng tay.
- ▶ **Giữ máy thật chắc bằng cả hai tay trong khi làm việc và luôn luôn giữ tư thế đứng cho**

thích hợp và cân bằng. Dùng hai tay để điều khiển máy thì an toàn hơn.

Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính Kỹ Thuật



Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và mọi hướng dẫn. Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và / hay bị thương tật nghiêm trọng.

Xin lưu ý các hình minh họa trong phần trước của hướng dẫn vận hành.

Sử dụng đúng cách

GBH 2-24 RE

Dụng cụ điện được dùng cho các công việc dùng búa để khoan bê tông, gạch và đá. Cũng tương tự phù hợp để khoan mà không cần va đập vào gỗ, kim loại, sứ và chất dẻo. Máy có bộ phận điều khiển điện tử và quay được chiều phải/trái cũng thích hợp cho việc bắt vít.

GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR

Máy được thiết kế để khoan có động tác búa vào bê-tông, gạch và công trình nề, cũng như dành cho công việc đục không nhiều. Cũng tương tự phù hợp để khoan mà không cần va đập vào gỗ, kim loại, sứ và chất dẻo. Máy có bộ phận điều khiển điện tử và quay được chiều phải/trái cũng thích hợp cho việc bắt vít.

Các bộ phận được minh họa

Sự đánh số các biểu trưng của sản phẩm là để tham khảo hình minh họa của máy trên trang hình ảnh.

- (1) Mâm cắp thay nhanh không chìa (GBH 2-24 DFR)
- (2) Mâm cắp thay nhanh SDS-plus (GBH 2-24 DFR)
- (3) Phần lắp dụng cụ SDS-plus
- (4) Chụp ngăn bụi
- (5) Vòng khóa

- (6) Vòng khóa mâm cắp thay nhanh (GBH 2-24 DFR)
- (7) Gạc vặn chuyển đổi chiều quay
- (8) Nút khoá giữ của công tắc bật/tắt
- (9) Công tắc Tất/Mở
- (10) Nút mở dành cho công tắc dùng xoay/dừng đập (GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR)
- (11) Công tắc dừng xoay/dừng đập (GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR)
- (12) Nút điều chỉnh cho cỡ định độ sâu
- (13) Cỡ định độ sâu
- (14) Tay nắm phụ (có bề mặt nắm cách điện)
- (15) Nút mở cho công tắc đảo "Khoan/khoan búa" (GBH 2-24 RE)
- (16) Công tắc đảo "Khoan/khoan búa" (GBH 2-24 RE)
- (17) Tay nắm (có bề mặt nắm cách điện)
- (18) Bulông an toàn cho đầu cắp mũi khoan vành răng ^{a)}
- (19) Đầu cắp mũi khoan vành răng ^{a)}
- (20) Phần chuôi tiếp hợp SDS-plus cho đầu cắp mũi khoan ^{a)}
- (21) Thiết bị tiếp hợp đầu cắp mũi khoan (GBH 2-24 DFR)
- (22) Khớp vòng ngoài của mâm cắp thay nhanh không chìa (GBH 2-24 DFR)
- (23) Vòng giữ của mâm cắp thay nhanh không chìa (GBH 2-24 DFR)
- (24) Lỗ hút phụ kiện gá lắp hút bụi ^{a)}
- (25) Vít kẹp phụ kiện gá lắp hút bụi ^{a)}
- (26) Cỡ định độ sâu phụ kiện gá lắp hút bụi ^{a)}
- (27) Ống lồng phụ kiện gá lắp hút bụi ^{a)}
- (28) Vít tai hổng phụ kiện gá lắp hút bụi ^{a)}
- (29) Ống dẫn phụ kiện gá lắp hút bụi ^{a)}
- (30) Phần lắp đầu gài phổ thông với chuôi SDS-plus^{a)}

a) Phụ tùng được trình bày hay mô tả không phải là một phần của tiêu chuẩn hàng hóa được giao kèm theo sản phẩm. Bạn có thể tham khảo tổng thể các loại phụ tùng, phụ kiện trong chương trình phụ tùng của chúng tôi.

Thông số kỹ thuật

Khoan Búa	GBH 2-24 RE	GBH 2-24 DRE	GBH 2-24 DFR
Mã số máy	3 611 B72 0..	3 611 B72 1..	3 611 B73 0..
Điều khiển tốc độ	●	●	●
Ngừng quay	-	●	●
Quay phải/trái	●	●	●
Mâm cắp thay nhanh	-	-	●
Công suất vào danh định	W	790	790
Tần suất đập	min ⁻¹	0-4200	0-4200

Khoan Búa		GBH 2-24 RE	GBH 2-24 DRE	GBH 2-24 DFR
Năng lượng va đập của từng hành trình dựa theo EPTA-Procedure 05:2016	J	2,7	2,7	2,7
Tốc độ danh định	min ⁻¹	0-930	0-930	0-930
Phân lắp dụng cụ		SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Đường kính cổ trực	mm	48,5	48,5	48,5
đường kính mũi khoan tối đa				
– Bê tông	mm	24	24	24
– Công trình nề (với mũi khoan lõi)	mm	68	68	68
– Thép	mm	13	13	13
– Gỗ	mm	30	30	30
Trọng lượng theo EPTA-Procedure 01:2014	kg	2,8	2,8	2,9
Cấp độ bảo vệ		□ / II	□ / II	□ / II

Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U] 230 V. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.

Sự lắp vào

- Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.

Tay nắm phụ

- Chỉ vận hành máy của bạn khi đã gắn tay nắm phụ (14).

Xoay tay nắm phụ (xem hình A)

Bạn có thể xoay tay nắm phụ (14) tùy ý, để có thể làm việc an toàn và ít mỏi.

- Xoay phần tay cầm dưới của tay nắm phụ (14) ngược chiều kim đồng hồ và xoay tay nắm phụ (14) vào vị trí mong muốn. Sau đó xoay mấu tay cầm dưới của tay cầm phụ (14) theo chiều kim đồng hồ để siết chặt.

Hãy lưu ý rằng nẹp định vị của tay nắm phụ được đặt trong rãnh nằm trên vỏ máy đúng như chủ định.

Chọn Lựa Mâm Cặp Khoan và Dụng Cụ

Để đục hay khoan búa, cần phải sử dụng loại dụng cụ SDS-plus để lắp vào mâm cặp khoan SDS-plus. Để khoan không đập trên gỗ, kim loại, sứ và nhựa cũng như để bắt vít, cần dùng các dụng cụ không SDS-plus (ví dụ khoan có trực hình trụ). Đối với các dụng cụ này, cần sử dụng loại mâm cặp khoan dùng chia hay không dùng chia.

GBH 2-24 DFR: Mâm cặp thay nhanh SDS-plus (2) có thể được thay nhẹ nhàng bằng mâm cặp thay nhanh không chia giao kèm (1).

Thay đầu cặp mũi khoan

Lắp/tháo đầu kẹp mũi khoan dạng chìa khóa

GBH 2-24 RE, GBH 2-24 DRE

Để có thể làm việc với các dụng cụ không SDS-plus (ví dụ khoan có trực hình trụ), bạn phải lắp một đầu cặp mũi khoan phù hợp (Đầu cặp mũi khoan vành răng hoặc đầu cặp mũi khoan không chia, phụ kiện).

Lắp đầu cặp mũi khoan vành răng (xem hình B)

- Hãy vặn vít phần chuôi tiếp hợp SDS-plus (20) vào một đầu cặp mũi khoan vành răng (19). Hãy cố định chặt đầu cặp mũi khoan vành răng (19) bằng bulong an toàn (18). **Chú ý rằng, vít an toàn có ren trái.**

Lắp đầu cặp mũi khoan vành răng (xem Hình B)

- Làm sạch cán chuôi của chuôi tiếp hợp và bôi một lớp mỏng dầu bôi trơn lên.
- Lắp mâm cặp khoan loại dùng chia với phần chuôi tiếp hợp vào trong phần lắp dụng cụ bằng động tác xoay cho đến khi được tự động khóa lại.
- Kiểm tra hiệu quả khóa bằng cách kéo thử mâm cặp khoan loại dùng chia ra.

Tháo Mâm Cặp Khoan Loại Dùng Chia

- Đẩy vòng khóa (5) về phía sau và tháo đầu cặp mũi khoan vành răng (19).

Tháo/Lắp Mâm Cặp Thay Nhanh

GBH 2-24 DFR

Tháo đầu cặp mũi khoan vành răng (xem Hình C)

- Kéo vòng khóa mâm cặp thay nhanh (6) ra phía sau, giữ chặt tại vị trí và tháo mâm cặp thay nhanh SDS-plus (2) hoặc mâm cặp thay nhanh không chia (1) hướng về phía trước.

- Sau khi tháo ra, hãy bảo vệ cho mâm cắp thay ra không bị bẩn.

Lắp mâm cắp thay nhanh (xem hình D)

- Trước khi lắp vào, lau sạch mâm cắp thay nhanh và bôi một lớp mỏng dầu bôi trơn lên cán chuôi.
- Cắm mâm cắp thay nhanh SDS-plus (2) hoặc mâm cắp thay nhanh không chìa (1) bằng cả bàn tay. Hãy đẩy mâm cắp thay nhanh lên thiết bị tiếp hợp đầu cắp mũi khoan (21), cho đến khi bạn nghe thấy tiếng khớp vào.
- Mâm cắp thay nhanh tự động khóa lại. Kiểm tra hiệu quả khóa bằng cách kéo thử mâm cắp thay nhanh.

Thay Dụng Cụ

Chụp bảo vệ ngăn bụi (4) giúp ngăn cản phần lớn sự xâm nhập của bụi khoan vào dụng cụ trong thời gian hoạt động. Khi lắp dụng cụ vào, hãy lưu ý rằng chụp bảo vệ ngăn bụi (4) không bị làm hư hỏng.

- **Thay chụp ngăn bụi bị hỏng ngay lập tức.**
Chúng tôi khuyến nghị việc thay thế này do một đại lý phục vụ hậu mãi thực hiện.

Thay đổi dụng cụ (SDS-plus)

Thay dụng cụ giài SDS-plus (xem Hình E)

Mâm cắp khoan SDS-plus cho phép thay đổi dụng cụ khoan được đơn giản và tiện lợi mà không cần tới các dụng cụ phụ trợ khác.

- **GBH 2-24 DFR:** Lắp mâm cắp thay nhanh SDS-plus (2) vào.
- Làm sạch và thoa một lớp mỏng dầu bôi trơn lên chuôi của dụng cụ.
- Lắp dụng cụ vào bằng cách xoay vặn dụng cụ vào ổ lắp dụng cụ cho đến khi tự ăn vào khớp.
- Kiểm tra xem đã cài chắc chưa bằng cách kéo thử dụng cụ ra.

Theo như yêu cầu của hệ thống, dụng cụ khoan SDS-plus có thể chuyển động tự do. Điều này tạo ra sự đảo tỏa tròn khi chạy không tải ở một mức nào đó. Việc này không làm ảnh hưởng đến độ chính xác của lỗ khoan, vì mũi khoan định tâm của chính nó trong khi khoan.

Thay dụng cụ giài SDS-plus (xem Hình F)

- Đẩy vòng khóa (5) về phía sau và tháo phụ tùng.

Thay đổi dụng cụ Đầu cắp mũi khoan vành răng

GBH 2-24 RE, GBH 2-24 DRE

Lắp dụng cụ giài

Hướng dẫn: Không sử dụng các dụng cụ không SDS-plus để khoan búa hoặc đục! Khoan hay đục có động tác búa làm hỏng dụng cụ không phải loại SDS-plus và mâm cắp của chúng.

- Lắp đầu cắp mũi khoan vành răng vào (19).
- Hãy mở đầu cắp mũi khoan vành răng (19) bằng cách vặn cho đến khi có thể lắp được dụng cụ. Lắp dụng cụ vào.

- Cắm khóa chấu kép mũi khoan vào lỗ tương ứng của đầu cắp mũi khoan vành răng (19) và đồng thời kép chặt dụng cụ.

- **GBH 2-24 RE:** Gạt công tắc đào (16) sang biểu tượng „Khoan“.

- **GBH 2-24 DRE:** Vặn công tắc dừng xoay/dừng đập (11) vào vị trí „Khoan“.

Tháo dụng cụ giài ra

- Xoay bac lót của đầu cắp mũi khoan vành răng (19) bằng khóa chấu kép mũi khoan ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi dụng cụ giài có thể được tháo ra.

Thay đổi khuôn đúc Mâm cắp thay nhanh không chìa

GBH 2-24 DFR

Thay phụ tùng (xem hình G)

Hướng dẫn: Không sử dụng các dụng cụ không SDS-plus để khoan búa hoặc đục! Khoan hay đục có động tác búa làm hỏng dụng cụ không phải loại SDS-plus và mâm cắp của chúng.

- Lắp mâm cắp thay nhanh không chìa (1).
- Hãy giữ chặt vòng giữ (23) của mâm cắp thay nhanh không chìa. Hãy mở phần lắp dụng cụ bằng cách xoay bạc lót trước (22) cho đến khi dụng cụ có thể được lắp. Giữ chặt vòng giữ (23) và xoay bạc lót phía trước (22) bằng lực mạnh theo hướng mũi tên, cho đến khi nghe thấy tiếng khớp.
- Kiểm tra xem đã vào chắc chưa bằng cách kéo thử dụng cụ ra.

Hướng dẫn: Nếu bộ gá dụng cụ đã được mở ra cho đến khi dừng lại, thì khi xoay bộ gá dụng cụ có thể nghe thấy tiếng kêu rắc và bộ gá dụng cụ không tự đóng lại.

Trong trường hợp này, hãy xoay (22) một lần ống bọc ngoài phía trước ngược hướng mũi tên. Sau đó, bộ gá dụng cụ có thể được đóng lại.

- Vặn công tắc dừng xoay/dừng đập (11) vào vị trí „Khoan“.

Thay phụ tùng (xem hình H)

- Hãy giữ chặt vòng giữ (23) của mâm cắp thay nhanh không chìa. Hãy mở phần lắp dụng cụ bằng cách xoay bạc lót trước (22) theo hướng mũi tên cho đến khi dụng cụ có thể được tháo.

Hút Dăm/Bụi

Mặt bụi từ các vật liệu được sơn phủ ngoài có chứa chì trên một số loại gỗ, khoáng vật và kim loại có thể gây nguy hại đến sức khoẻ con người. Đụng chạm hay hít thở các bụi này có thể làm người sử dụng hay đứng gần bị dị ứng và/hoặc gây nhiễm trùng hệ hô hấp.

Một số mặt bụi cụ thể, ví dụ như bụi gỗ sồi hay dầu, được xem là chất gây ung thư, đặc biệt là có liên quan đến các chất phụ gia dùng xử lý gỗ (chất cromat, chất bảo quản gỗ). Có thể chỉ nên để thợ

chuyên môn gia công các loại vật liệu có chứa amiăng.

- Cách xa ở mức có thể được, sử dụng hệ thống hút thích hợp cho loại vật liệu.
 - Tạo không khí thông thoáng nơi làm việc.
 - Khuyến nghị nên mang mặt nạ phòng độc có bộ lọc cấp P2.
- Tuân thủ các qui định của quốc gia bạn liên quan đến loại vật liệu gia công.
- **Tránh không để rác tích tụ tại nơi làm việc.**
Rác có thể dễ dàng bắt lửa.

Hệ thống hút bụi có phụ kiện gá lắp hút bụi (Phụ kiện)

Lắp thiết bị hút (xem hình I)

Để hút bụi, cần phải có phụ kiện gá lắp hút bụi (phụ kiện). Khi khoan, phụ kiện gá lắp hút bụi thu lại vì thế đầu của phần gá lắp luôn luôn kề sát với bề mặt lỗ khoan.

- Bấm nút điều chỉnh cỡ định độ sâu (12) và tháo cỡ định độ sâu (13). Bấm lại nút (12) và lắp phụ kiện gá lắp hút bụi từ phía trước vào tay nắm phụ (14).
 - Hãy nối ống hút (Đường kính 19 mm, phụ kiện) với lỗ hút (24) của phụ kiện gá lắp hút bụi.
- Máy hút bụi phải thích hợp dành cho loại vật liệu đang gia công.
- Khi hút bụi khô loại đặc biệt gây nguy hại đến sức khỏe hoặc gây ra ung thư, hãy sử dụng máy hút bụi loại chuyên dụng.

Điều chỉnh độ sâu lỗ khoan ở phụ kiện gá lắp hút bụi (xem hình J)

Bạn có thể cố định độ sâu lỗ khoan mong muốn X khi lắp phụ kiện gá lắp hút bụi.

- Hãy đẩy dụng cụ gài SDS-plus vào khe cắm dụng cụ cho tới cữ chặn (3). Nếu không, sự chuyển dịch của dụng cụ khoan SDS-plus có thể dẫn đến sự điều chỉnh sai độ sâu khoan.
- Hãy nhá vít tai hông (28) ở phụ kiện gá lắp hút bụi.
- Không mở máy dụng cụ điện lên, ấn mạnh xuống ngay vị trí khoan. Dụng cụ khoan SDS-plus phải áp mặt lên trên bề mặt.
- Hãy di chuyển ống dẫn (29) của phụ kiện gá lắp hút bụi vào giá đỡ sao cho đầu phụ kiện giá lắp hút bụi nằm trên bề mặt cần khoan. Không đẩy ống dẫn (29) qua ống lồng (27) như mức cần thiết, để một phần lớn hết mức có thể của thước nằm trên ống lồng (27).
- Siết chặt lại vít tai hông (28). Hãy nhá vít kẹp (25) ở cỡ định độ sâu của phụ kiện gá lắp hút bụi.
- Hãy di chuyển cỡ định độ sâu (26) trên ống lồng (27), sao cho khoảng cách đã hiển thị trong hình ảnh X tương ứng với độ sâu lỗ khoan mong muốn.

- Hãy siết chặt vít kẹp (25) tại vị trí này.

Vận Hành

Bắt Đầu Vận Hành

- **Hãy cẩn thận với nguồn điện!** Điện thế nguồn phải đúng với điện thế đã ghi rõ trên nhãn máy. Dụng cụ điện được ghi 230 V cũng có thể được vận hành ở 220 V.


Điều chỉnh chế độ vận hành

GBH 2-24 RE:

Bằng công tắc đảo „Khoan/khoan búa“ (16) hãy chọn chế độ vận hành của dụng cụ điện.

- Hãy nhấn nút mở khóa (15) để thay đổi chế độ vận hành và xoay công tắc đảo „Khoan/ khoan búa“ (16) vào vị trí mong muốn, đến khi vào khớp.

Hướng dẫn: Chỉ thay đổi chế độ vận hành khi dụng cụ điện tắt! Nếu không, máy có thể bị làm hỏng.



GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR:

Bằng công tắc dừng xoay/dừng đập (11) hãy chọn chế độ vận hành của dụng cụ điện.

- Hãy nhấn nút mở khóa (10) để thay đổi chế độ vận hành và xoay công tắc dừng xoay/dừng đập (11) vào vị trí mong muốn, đến khi vào khớp.

Hướng dẫn: Chỉ thay đổi chế độ vận hành khi dụng cụ điện tắt! Nếu không, máy có thể bị làm hỏng.



Tại vị trí này công tắc dừng xoay/

dừng đập (11) không khớp.



Vị trí đúng

Đảo Chiều Quay

Với gác vặn chuyển đổi chiều quay (7) bạn có thể thay đổi hướng xoay của dụng cụ điện. Tuy nhiên, việc này không thực hiện được khi công tắc Tắt/Mở được nhấn (9).

► Chỉ kích hoạt gạc vặn chuyển đổi chiều quay (7) khi dụng cụ điện đã ngừng chạy.

Luôn luôn chỉnh đặt chiều quay để khoan búa, khoan thường và đục về chiều quay phải.

- **Xoay theo chiều kim đồng hồ:** Xoay gạc vặn chuyển đổi chiều quay (7) ở hai bên vào vị trí ← cho đến cữ chặc.
- **Xoay ngược chiều kim đồng hồ:** Xoay gạc vặn chuyển đổi chiều quay (7) ở hai bên vào vị trí → cho đến cữ chặc.

Bật/tắt

- Để **bật** dụng cụ điện cầm tay, bạn hãy nhấn công tắc bật/tắt (9).
- Để **khóa** công tắc bật/tắt (9), hãy bấm giữ công tắc và ấn thêm nút khóa giữ (8).
- Để **tắt** dụng cụ điện cầm tay hãy nhả công tắc bật/tắt (9). Khi công tắc bật/tắt bị khóa (9) hãy nhấn nó và sau đó nhả ra.

Chỉnh đặt Tốc độ/Tần suất Đập

Bạn có thể liên tục điều chỉnh tốc độ/tần suất đập của dụng cụ điện đang bật tùy theo mức độ bấm công tắc Tắt/Mở mạnh hay nhẹ (9).

Bấm nhẹ công tắc Tắt/Mở (9) sẽ cho tốc độ/tần suất đập thấp. Lực áp mạnh hơn lên công tắc làm tăng tốc độ và tần suất đập.

Thay Đổi Vị Trí Đục (Khóa nhiều vị trí)

GBH 2-24 DRE, GBH 2-24 DFR

Bạn có thể khóa mũi đục vào 36 các vị trí. Nhờ như vậy, ta có thể tạo tư thế thao tác tốt nhất cho từng ứng dụng.

- Lắp mũi đục vào trong ổ lắp dụng cụ.
- Vặn công tắc dừng xoay/dừng đập (11) vào vị trí „Khóa nhiều vị trí“.
- Xoay phần lắp dụng cụ về vị trí đục theo yêu cầu.
- Vặn công tắc dừng xoay/dừng đập (11) vào vị trí „Đục“. Giá đỡ dụng cụ được khóa.
- Để đục, chỉnh đặt chiều quay về chiều quay phải.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Điều chỉnh độ sâu lỗ khoan (xem Hình K)

Nhờ chốt chặn độ sâu (13), bạn có thể xác định được độ sâu lỗ khoan X mong muốn.

- Bấm nút điều chỉnh cỡ định độ sâu (12) và điều chỉnh cỡ định độ sâu trên tay nắm phụ (14). Ranh trên cỡ định độ sâu (13) phải hướng lên trên.

- Hãy đẩy dụng cụ gài SDS-plus vào khe cắm dụng cụ cho tới cữ chặc (3). Nếu không, sự chuyển dịch của dụng cụ khoan SDS-plus có thể dẫn đến sự điều chỉnh sai độ sâu khoan.
- Kéo chốt chặn độ sâu ra xa sao cho khoảng cách giữa mũi khoan và đầu chốt chặn độ sâu phù hợp với độ sâu lỗ khoan mong muốn X.

Khớp Ly Hợp Chống Quá Tải

► **Nếu dụng cụ lắp trong máy bị kẹt hay kẹp, lực truyền động đến trực khoan bị ngăn lại.** Luôn giữ chặt dụng cụ điện bằng hai tay và đứng vững vì khi dụng cụ hoạt động sẽ phát sinh lực.

► **Hãy tắt dụng cụ điện và tháo dụng cụ gài nếu dụng cụ điện bị vướng.** Khi mở máy mà dụng cụ ứng dụng bị kẹt cứng, lực xoắn vặn cao có thể xảy ra.

Lắp đầu chia vặn vít (xem Hình L)

► **Chỉ đặt dụng cụ điện đã tắt lên đai ốc/vít.** Dụng cụ đang quay có thể bị tuột ra.

Để sử dụng đầu chia vặn vít bạn cần có phần lắp đầu gài phổ thông (30) với chuỗi tiếp hợp SDS-plus (Phụ kiện).

- Làm sạch cán chuỗi của chuỗi tiếp hợp và bôi một lớp mỏng dầu bôi trơn lên.
- Lắp phần lắp đầu gài phổ thông bằng động tác xoay vào trong phần lắp dụng cụ cho đến khi được tự động khóa lại.
- Kiểm tra hiệu quả khóa bằng cách kéo thử phần lắp đầu gài phổ thông ra.
- Lắp đầu gài vặn vít vào trong phần lắp đầu gài phổ thông. Chỉ sử dụng đầu gài vặn vít vừa với đầu vít.
- Để tháo phần lắp đầu gài phổ thông hãy đẩy vòng Khóa (5) ra phía sau và tháo phần lắp đầu gài phổ thông (30) ra khỏi phần lắp dụng cụ.

Bảo Dưỡng và Bảo Quản

Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

► **Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.**

► **Để được an toàn và máy hoạt động đúng chức năng, luôn luôn giữ máy và các khe thông gió được sạch.**

Nếu nhu cầu phải thay dây dẫn điện thì công việc này phải do hãng Bosch, hay một đại lý được Bosch ủy nhiệm thực hiện để tránh gặp sự nguy hiểm do mất an toàn.

- **Thay chụp ngăn bụi bị hỏng ngay lập tức.**
Chúng tôi khuyến nghị việc thay thế này do một đại lý phục vụ hậu mãi thực hiện.
- Hãy làm sạch phần lắp dụng cụ (3) sau khi dùng.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng và tư vấn sử dụng

Bộ phận phục vụ hàng sau khi bán của chúng tôi trả lời các câu hỏi liên quan đến việc bảo dưỡng và sửa chữa các sản phẩm cũng như phụ tùng thay thế của bạn. Sơ đồ mô tả và thông tin về phụ tùng thay thế cũng có thể tra cứu theo dưới đây:

www.bosch-pt.com

Đội ngũ tư vấn sử dụng của Bosch sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc về sản phẩm và phụ kiện.

Trong tất cả các phản hồi và đơn đặt phụ tùng, xin vui lòng luôn luôn nhập số hàng hóa 10 chữ số theo nhãn của hàng hóa.

Việt Nam

CN CÔNG TY TNHH BOSCH VIỆT NAM TẠI
TP.HCM

Tầng 14, Ngôi Nhà Đức, 33 Lê Duẩn
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí
Minh

Tel.: (028) 6258 3690

Fax: (028) 6258 3692 - 6258 3694

Hotline: (028) 6250 8555

Email: tuvankhachhang-pt@vn.bosch.com

www.bosch-pt.com.vn

www.baohanhbosch-pt.com.vn

Xem thêm địa chỉ dịch vụ tại:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Sự thải bỏ

Máy, linh kiện và bao bì phải được phân loại để tái chế theo hướng thân thiện với môi trường.



Không được thải bỏ dụng cụ điện vào chung với rác sinh hoạt!

عربي

إرشادات الأمان

تحذيرات أمان عامة للعدد الكهربائية

تحذير الأشخاص والتعليمات. عدم مراعاة

تحذيرات الأمان وعدم اتباع التعليمات قد تؤدي إلى الصدمات الكهربائية وأو نشوب حريق وأو الإصابة ببروح خطيرة.

احتفظ بجميع تحذيرات الأمان والتعليمات للرجوع إليها فيما بعد.

يقصد بمصطلح «العدة الكهربائية» المستخدم في تحذيرات الأمان، العدد الكهربائي الموصولة بالشبكة الكهربائية (بواسطة كابل الشبكة الكهربائية) وأيضاً العدد الكهربائي المشغلة بمركم (دون كابل الشبكة الكهربائية).

الأمان بمكان العمل

احرص على أن يكون مكان العمل نظيفاً ومضاء بشكل جيد. الفوضى في مكان العمل ونطاقات العمل غير المضاء قد تؤدي إلى وقوع الحوادث.

لا تشغيل العدة الكهربائية في أجواء معرضة لخطر الانفجار، مثل الأماكن التي توفر فيها السوائل أو الغازات أو الأغبرة القابلة للاشتعال. العدد الكهربائي تولد شرراً قد يتسبب في إشعال الأغبرة والأخضر.

احرص علىبقاء الأطفال وغيرهم من الأشخاص بعيداً عن تشغيل العدة الكهربائية. تشتت الانتباه قد يتسبب في فقدانك السيطرة على الجهاز.

الأمان الكهربائي

يجب أن تكون قوابس العدد الكهربائية متناسبة مع المقابس. لا يجوز تعديل القابس بأي صورة من الصور. لا تستعمل القوابس المهاينة مع العدد الكهربائي المؤرسة (ذات طرف أرضي). تقلل القوابس التي لم تعد تدلي بها ومقابس أملائمة من خطر الصدمات الكهربائية.

تجنب ملامسة جسمك للأسطح المؤرسة كالأنباب والمبردات والمواقد أو الثلاجات. يزداد خطر الصدمات الكهربائية عند ما يكون جسمك مؤرضاً أو موصلاً بالأرض.

بعد العدد الكهربائي عن الأمطار أو الرطوبة. يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تسرب الماء إلى داخل العدة الكهربائية.

لا تنسَ استعمال الكابل. لا تستخدم الكابل في حمل العدة الكهربائية أو سميها أو سحب القابس من المقابس. احرص على إبعاد الكابل عن المراارة والزيت والحواف الحادة أو الأجزاء المتحركة. تزيد الكابلات التالفة أو المتشابكة من خطر الصدمات الكهربائية.

عند استخدام العدة الكهربائية خارج المنزل اقتصر على استخدام كابلات التمديد الصالحة للاستعمال في الأماكن المكشوفة. يقلل هذه

استعمال كابل تمديد مخصص للاستعمال في الأماكن المكشوفة من خطر الصدمات الكهربائية.

إن لم يكن بالإمكان تجنب تشغيل العدة الكهربائية في الأجواء الرطبة، فاستخدم مفتاح للوقاية من التيار المختلف. إن استخدام مفتاح للوقاية من التيار المختلف يقلل خطر الصدمات الكهربائية.

أمان الأشخاص

Ken يقطأ وانتبه إلى ما تفعله واستخدم العدة الكهربائية بعمليّة. لا تستخدم عدة كهربائية عندما تكون متعباً أو عندما تكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية. عدم الانتباه للحظة واحدة عند استخدام العدة الكهربائية قد يؤدي إلى إصابات خطيرة.

قم بارتداء تجهيزات المماية الشخصية. وارتد دائمًا نظارات واقية. إن ارتداء تجهيزات المماية الشخصية، كقناع الوقاية من الغبار وأخذية الأمان الواقعية من الانزلاق والخوذ أو واقية الأذنين، حسب طروف استعمال العدة الكهربائية، يقلل من خطر الإصابة بجروح.

تجنب التشغيل بشكل غير مقصود. تأكد من كون العدة الكهربائية مطفأة قبل توصيلها بالتيار الكهربائي وأو بالمركم، وقبل رفعها أو حملها. إن كنت تتضع إصبعك على المفتاح أثناء حمل العدة الكهربائية أو إن وصلت الجهاز بالشبكة الكهربائية بينما المفتاح على وضع التشغيل، فقد يؤدي هذا إلى قوام المواتد.

انزع أي أداء ضبط أو مفتاح ربط قبل تشغيل العدة الكهربائية. قد يؤدي ترك أداء أو مفتاح في جزء دوار من الجهاز إلى الإصابة بجروح. تبني أوضاع الجسم غير الطبيعية. قف بأمان وحافظ على توازنك دائمًا. سيسعى لك ذلك بالتحكم في الجهاز بشكل أفضل في المواقف غير المتوقعة.

قم بارتداء ثياب مناسبة. لا تردد الثياب الفضفاضة أو الحلي المتدلية. حافظ على إبقاء الشعر والثياب والقفازات على بعد عن أجزاء الجهاز المتحركة. قد تتشابك الثياب الفضفاضة والحلالي والشعر الطويل بالأجزاء المترددة.

في حالة التزود بتجهيزات شفط وتجميع الغبار، فتأكد من أنها موصولة ومستخدمة بشكل سليم. قد يقلل استخدام تجهيزات شفط الغبار من المخاطر الناتجة عن الغبار.

استخدام العدة الكهربائية والعنابة بها لا تفترط في تحميل الجهاز. استخدم لتنفيف أشغالك العدة الكهربائية المخصصة لذلك. استخدام العدة الكهربائية الصحيحة سنجع العمل بصور أفضل وأكثرأماناً بالمعدل الذي صممته من أجله.

لا تستخدم العدة الكهربائية إن كان مفتاح تشغيلها معلّط. العدة الكهربائية التي لم يعد من الممكن التحكم بها عن طريق مفتاح التشغيل والإطفاء تعتبر خطرة ويجب أن يتم إصلاحها.

افصل القابس من المقابس وأنزع المركم من العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال الفبيط على الجهاز وقبل استبدال التوابع أو قبل تفريغ العدد الكهربائي. تقلل هذه

◀ احرص على تأمين قطعة الشغل. قطعة الشغل المثبتة بواسطة تهوية شدّ أو بواسطة الملزمة مثبتة بأمان أكبر مما لو تم الإمساك بها بواسطة يدك.

◀ أمسك العدة الكهربائية جيدا بكلتا اليدين عند العمل، وارض على أن تكون في وضعية ثابتة. يتم توجيه العدة الكهربائية بأمان بواسطة اليدين الالنتين.

وصف المنتج والأداء

اقرأ جميع إرشادات الأمان والتعليمات. ارتکاب الأخطاء عند تطبيق إرشادات الأمان والتعليمات، قد يؤدي إلى حدوث خدمات الكهربائية أو إلى نشوب المراائق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.

يرجى الرجوع إلى الصور الموجودة في الجزء الأول من دليل التشغيل.



الاستعمال المخصص

GBH 2-24 RE

المعدة الكهربائية مخصصة للثقب المرفق بالطرق في الفرسانة والطوب والحجر. كما أنها صالحة للثقب بلا دق في الخشب والمعدن والخزف والبلاستيك. وتحصل على العدد الكهربائي المزودة بتحكم إلكتروني وإمكانية الدوارن اليميني/اليساري لربط اللواكب أيضًا.

GBH 2-24 DFR, GBH 2-24 DRE

العدة الكهربائية مخصصة للثقب المرفق بالطرق في الفرسانة والطوب والحمر وأيضاً إجراء أعمال النحت الخفيف. كما أنها صالحة للثقب بلا دق في الخشب والمعدن والخزف والبلاستيك. وتحصل العدد الكهربائية المزودة بتحكم إلكتروني وإمكانية الدوارن اليميني/اليساري لربط اللواكب أيضًا.

الأجزاء المصورة

يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى رسوم العدة الكهربائية الموجودة في صفحة الرسوم التخطيطية.

(1) ظرف المثقب البديل سريع الشد
(GBH 2-24 DFR)

(2) ظرف المثقب البديل SDS plus
(GBH 2-24 DFR)

(3) حاضن العدة plus
غضاء الوقاية من الغبار

(4) جلبة إقفال

(6) حلقة إقفال ظرف المثقب البديل
(GBH 2-24 DFR)

(7) مفتاح تمويل اتجاه الدوارن

(8) زر تثبيت مفتاح التشغيل والإطفاء
مفتاح التشغيل والإطفاء

(10) زر تحرير مفتاح إيقاف الدق/الدوران
(GBH 2-24 DFR, GBH 2-24 DRE)

(11) مفتاح إيقاف الدق/الدوران
(GBH 2-24 DFR, GBH 2-24 DRE)

(12) زر ضبط محدد العمق

الإجراءات وقائية من خطر تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.

◀ احتفظ بالعدد الكهربائية التي لا يتم استخدامها بعيدا عن متناول الأطفال. لا تسمح باستخدام العدة الكهربائية لمن لا خبرة له بها أو لمن لم يقرأ تلك التعليمات. العدد الكهربائية خطيرة إن تم استخدامها من قبل شخص دون خبرة.

◀ احرص على صيانة العدة الكهربائية. تأكد أن أجزاء الجهاز المتحركة مركبة بشكل سليم وغير مستعصية المحركة، وتفحص ما إن كانت هناك أجزاء مكسورة أو في حالة توثر على سلامتها أجزاء العدة الكهربائية. ينبغي إصلاح هذه الأجزاء التالفة قبل إعادة تشغيل الجهاز. الكثير من المواتد مصدرها العدد الكهربائية التي تتم صيانتها بشكل رديء.

◀ احرص على إبقاء عدد القطع نظيفة وحادة. إن عدد القطع ذات حواف القطع الحادة التي تم صيانتها بعناية تتطلب بشكل أقل ويمكن توجيهها بشكل أيسر.

◀ استخدم العدد الكهربائية والتوابع وريش الشغل إلخ. وفقاً لهذه التعليمات. تراعي أثناء ذلك ظروف الشغل والعمل المراد تنفيذه. لاستخدام العدد الكهربائية لغير الأعمال المخصصة لأجلها قد يؤدي إلى حدوث الحالات الخطيرة.

الخدمة

◀ احرص على إصلاح عدتك الكهربائية فقط بواسطة الفنيين المتخصصين وباستعمال قطع الغيار الأصلية فقط. يضمن ذلك المحافظة على أمان الجهاز.

تحذيرات الأمان المتعلقة بالمطرقة

◀ احرص على ارتداء واقيات للأذنين. التعرض للضوضاء قد يتسبب في فقدان السمع.

◀ استخدم المقابض (المقابض) الإضافية إذا كانت العدة مزودة بها. فقدان السيطرة على المعدة قد يتسبب في حدوث إصابات.

◀ أمسك العدة الكهربائية من أسطع المنسك المزعولة عند القيام بأعمال قد يتطلب عليها ملامسة ملحق القطع أو أدلة الربط لأسلاك كهربائية غير ظاهرة أو للسلك الخاص بالعدة نفسها. ملامسة ملحق القطع وأدوات الربط لـ «مكهرب» قد يتسبب في مرور التيار في الأجزاء المعدنية من العدة وجعلها مكهربة مما قد يصيب المشغل بصدمة كهربائية.

◀ خطوط الامداد غير الظاهرة، أو استعن بشركة الأدداد المعلية. ملامسة الخطوط الكهربائية قد تؤدي إلى انبعاث النار وإلى الصدمات الكهربائية. حدوث أضرار بخط الغاز قد يؤدي إلى حدوث انفجارات. اختراع خط الماء، يشكل الأضرار المادية أو قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية.

◀ انتظر إلى أن تتوقف العدة الكهربائية عن المركبة قبل أن تضعها جانباً. قد تتطلب عدة الشغل فتؤدي إلى فقدان السيطرة على العدة الكهربائية.

- (22) الجلبة الأمامية لطرف المثقاب البديل سريع الشد (GBH 2-24 DFR)
 (23) حلقة ثبيت طرف المثقاب البديل سريع الشد (GBH 2-24 DFR)
- (24) فتحة الشفط بالشافت ^(a) Saugfix
 (25) لولب القمع بالشافت ^(a) Saugfix
 (26) محدد العمق بالشافت ^(a) Saugfix
 (27) أنبوب متداخل بالشافت ^(a) Saugfix
 (28) لولب مجنح بالشافت ^(a) Saugfix
 (29) أنبوب التوجيه بالشافت ^(a) Saugfix
 (30) حامل شامل مع ساق حصن ^(a) SDS plus
 (a) لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي للتواجد الكاملة في برنامجنا أو المشرومة. تجد التواجد الكاملة في برنامجنا للتواجد.
- (13) محدد العمق
 (14) مقبض إضافي (مقبض مسك معزول)
 (15) زر فك إغفال مفتاح تحويل «الثقب/الثقب الطرفي» (GBH 2-24 RE)
 (16) مفتاح التدوير «الثقب/الثقب الطرفي» (GBH 2-24 RE)
 (17) مقبض (سطح قبض معزول)
 (18) لولب تأمين ظرف ريش الثقب مسنن الطوق ^(a)
 (19) ظرف ريش الثقب مسنن الطوق ^(a)
 (20) ساق حصن ^(a) SDS لظرف ريش الثقب ^(a)
 (21) حاضن ظرف المثقاب (GBH 2-24 DFR)

البيانات الفنية

GBH 2-24 DFR	GBH 2-24 DRE	GBH 2-24 RE	مطروقة ثقب
3 611 B73 0..	3 611 B72 1..	3 611 B72 0..	رقم الصنف
●	●	●	التحكم بعدد اللفات
●	●	-	إيقاف الدوران
●	●	●	دوران يميني/يساري
●	-	-	ظرف المثقاب البديل
790	790	790	قدرة الدخل الاسمية
4200-0	4200-0	4200-0	عدد الطرقات
2,7	2,7	2,7	قوة الطرقة المفردة حسب EPTA-Procedure 05:2016
930-0	930-0	930-0	دقيقة ¹ عدد اللفات الاسمي
SDS plus	SDS plus	SDS plus	حاضن العدة
48,5	48,5	48,5	قطر عنق محور الدوران
			أقصى قطر ثقب
24	24	24	- الخسانة
68	68	68	- الجدران (طربوش ثقب مجوف)
13	13	13	- فولاذ
30	30	30	- خشب
2,9	2,8	2,8	الوزن حسب Procedure 01:2014
/ /□	/ /□	/ /□	فئة المقاومة

تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلت. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.

تمرين المقبض الإضافي (انظر الصورة A)
 يمكنك تمرين المقبض الإضافي (14) كما تزيد للوصول إلى وضع عمل آمن ومرير.
 - أدر قطعة المقبض السفلية بالمقبض الإضافي (14) عكس اتجاه عقارب الساعة وحرك المقبض الإضافي (14) إلى الوضع المرغوب. أدر قطعة القبض السفلية بالمقبض الإضافي (14) بعد ذلك في اتجاه حركة عقارب الساعة بإحكام.
 انتبه إلى دخول سير شد المقبض الإضافي في الحز المخصص له بالهيكل.

التركيب

◀ استحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.

مقبض إضافي

◀ استخدم العدة الكهربائية فقط مع المقبض الإضافي (14).

على حاضن ظرف المثقب (21)، أثناء إدارته، إلى أن تسمع صوت التعاشق بوضوح.
- يُغلب ظرف المثقب البديل من تقاء نفسه.
تفحص ثبات الإغفال من خلال سحب ظرف المثقب البديل.

استبدال العدد
يُعمل غطاء الوقاية من الغيار (4) على منع دخول غبار الثقب إلى حاضن العدة أثناء الاستخدام. احرص أثناء استخدام العدة الكهربائية على عدم حدوث أضرار ببطأه الوقاية من الغيار (4).
● يجب تغيير غطاء الوقاية من الغيار التالف على الفور. وينصح أن يتم ذلك من قبل مركز خدمة العملاء.

استبدال العدد (SDS-plus)

تركيب عدة الشغل SDS-plus (انظر الصورة E)
مع ظرف ريش الثقب SDS-plus يمكنك تغيير عدة الشغل بكل سهولة وراحة دون استخدام عدد إضافي.

GBH 2-24 DFR - قم بتركيب ظرف المثقب البديل (2).
- نظف طرف الإدخال بعدة الشغل وشحمه قليلاً.
- قم بتركيب عدة الشغل في حاضن العدة أثناء إدارتها إلى أن تتعاشق من تقاء نفسها.
- افحص ثبات الإغفال من خلال جذب العدة.
 تكون عدة الشغل SDS-plus حرجة الحركة وفقاً لتصميم النظام. مما يؤدي إلى انحراف دوراني عند التشغيل بلا حمل. لا يؤثر ذلك على دقة الثقب، لأن لقمة الثقب ترتكز من تقاء نفسها أثناء الثقب.
فك عدة الشغل SDS-plus (F) (انظر الصورة F)
- ادفع لبيسة الإغفال (5) إلى الخلف وانزع عدة الشغل.

استبدال العدد، ظرف ريش الثقب مسنن الطوق

GBH 2-24 RE, GBH 2-24 DRE

تركيب عدة الشغل
إرشاد: لا تستخدم عدة الشغل دون SDS-plus في أعمال التثقب المترافق بالطرق أو النحت. ستتعرض كل من العدد دون خاصية SDS-plus وظرف ريش الثقب الخاص بها لأضرار أثناء الثقب المترافق بالطرق أو النحت.

- قم بتركيب ظرف المثقب المسنن الطوق (19).
- افتح ظرف المثقب المسنن الطوق (19) من خلال إدارته إلى أن تتمكن من تلقيمه العدة. قم بتركيب عدة الشغل.
- ثبت مفتاح ظرف ريش الثقب في الفجوات المخصصة بظرف المثقب المسنن الطوق (19) وأحكם شد العدة بشكل متوازن.
GBH 2-24 RE - اضبط مفتاح التدوير (16) على الرمز «ثقب».
GBH 2-24 DRE - أدر مفتاح إيقاف الدق/إيقاف الدوران (11) إلى وضع «الثقب».

اختبار ظرف ريش الثقب والعدد

لأعمال التثقب المرافق بالطرق والنحت تحتاج إلى عدد SDS-plus التي يتم تركيب ظرف ريش الثقب فيها. SDS-plus

من أجل الثقب دون دق في الخشب والمعادن والغزو واللائن وأيضاً لربط اللواليب تستخدمن العدد دون SDS-plus (مثلاً، لقم تثقب بساق أسطوانية). إنك بحاجة إلى ظرف ريش الثقب السريع الشد أو لظرف ريش الثقب المسنن الطوق من أجل هذه العدد.

GBH 2-24 DFR: يمكن استبدال ظرف المثقب البديل (2SDS-plus) بسهولة بظرف المثقب البديل سريع الشد (1).

استبدال ظرف ريش الثقب

تركيب/فك ظرف المثقب المسنن الطوق

GBH 2-24 RE, GBH 2-24 DRE

لكي تتمكن من استخدام العدد دون SDS-plus (مثلاً، لقم تثقب بساق أسطوانية)، يجب عليك تركيب ظرف مثقب مناسب (ظرف المثقب المسنن الطوق أو ظرف ريش الثقب سريع الريط).

تركيب ظرف المثقب المسنن الطوق (انظر الصورة B)

- قم بربط ساق حضن (20SDS-plus) في ظرف المثقب المسنن الطوق (19). قم بتأمين ظرف المثقب المسنن الطوق (19) باستخدام لوبل التأمين (18). لاحظ أن لوبل التأمين لديه قلاوه وظايسير.

تركيب ظرف المثقب المسنن الطوق (انظر الصورة B)

- نظف طرف إدخال ساق المضن وشحشه قليلاً.
- لقم طرف المثقب المسنن الطوق مع ساق المضن في حاضن العدة مع فتحه إلى أن يتم إيقافه من تقاء نفسه.
- افحص ثبات الإغفال من خلال سحب ظرف المثقب المسنن الطوق.

خلع ظرف المثقب المسنن الطوق

- ادفع لبيسة الإغفال (5) إلى الخلف وإخلع ظرف المثقب المسنن الطوق (19).

نزع/تلقييم ظرف المثقب البديل

GBH 2-24 DFR

خلع ظرف المثقب البديل (انظر الصورة C)
- أسحب حلقة إيقاف ظرف المثقب البديل (6) إلى الخلف، وأمسك بها في هذا الوضع وإخلع ظرف المثقب البديل (2SDS-plus) أو ظرف المثقب البديل السريع الشد (1) بسحبه إلى الأمام.
- تراعي حماية ظرف المثقب البديل من الاتساع بعد نزعه.

تركيب ظرف المثقب البديل (انظر الصورة D)

- نظف طرف المثقب البديل قبل تركيبه وشحشه طرف الإدخال قليلاً.
- إقبض على ظرف المثقب البديل قبل السريع الشد (2) أو على ظرف المثقب البديل السريع الشد (1) بتنطويقه بكامل اليد. ادفع ظرف المثقب البديل

شفط الغبار بالشافط السريع (توابع)

تركيب تجهيز الشفط (انظر الصورة ١)

- يتطلب شفط الغبار للشافط السريع (من التوابع). يرتد الشافط السريع أثناء التثقب بحيث يحافظ على إبقاء رأس الشافط السريع دائماً على مقربة من السطح.
- اضغط على الزر الخاص بضبط محدد العمق (12) وقم بخلع محدد العمق (13). اضغط على الزر (12) مجدداً وأدخل الشافط السريع في المقابض الإضافي (14).
- قم بتوصيل خرطوم الشفط (قطر 19 مم، توابع) بفتحة شفط (24) الشافط السريع. يجب أن تصلع شافطة غبار خوائية خاصة عند شفط الأغرة استناداً إلى شافطة غبار خوائية خاصة عند شفط الأغرة المضرة بالصحة أو المسيبة للسرطان أو الشديدة الجفاف.

ضبط عمق التثقب على الشافط السريع (انظر الصورة J)

- يمكنك أن تحدد عمق الثقب المرغوب X حتى بعد تركيب الشافط السريع.
- حرك عدة الشغل SDS-plus حتى النهاية في حاضن العدة (3SDS-plus). قد تؤدي سهولة حركة عدة الشغل SDS-plus إلى ضبط خطأ لعمق الثقب.
- قم بفك اللولب المجنح (28) على الشافط السريع.
- ركز العدة الكهربائية بإحكام دون تشغيلها على المكان المرغوب تثبيه. يجب أن تترك عدة SDS-plus أثناء ذلك على السطح.
- حرك أنبوب توجيه (29) الشافط السريع في حامله بحيث يرتكز رأس الشافط السريع على السطح المرغوب تثبيه ببساطة. لا تدفع الأنابيب الدليلي (29) فوق الأنابيب المداخل (27) عن المد الضوري، بحيث يبقى الجزء الأكبر من التدريج على الأنابيب المداخل (27) قابلاً للرؤوة.
- أعد شد اللولب المجنح بإحكام (28). قم بفك لولب الزنق (25) بمحدد عمق الشافط السريع.
- حرك محدد العمق (26) على الأنابيب المداخل (27) بحيث يتواافق البعد X الموضح في الصورة مع عمق الثقب المرغوب.
- قم بربط لولب القمط (25) في هذا الوضع بإحكام.

التشغيل

بدء التشغيل

● يراعي جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتتطابق جهد منع التيار مع البيانات المذكورة على لوحة صنع العدة الكهربائية. يمكن أن يتم تشغيل العدة الكهربائية المميزة بعلامة 230 فلت في مقابس 220 فلت أيضاً.

ضبط نوع التشغيل GBH 2-24 RE

- يتم اختيار نوع تشغيل العدة الكهربائية بواسطة مفتاح التمويل «الثقب/الثقب المرفق بالطرق» (16).
- لتغيير نوع التشغيل اضغط على زر التحرير (15) وأدرا مفتاح التمويل «الثقب/الثقب المرفق

فك عدة الشغل

- أدر جلبة ظرف المثقب المسنن الطوق (19) من خلال تحريك مفتاح ظرف ريش الثقب عكس اتجاه عقارب الساعة حتى تتمكن من فك عدة الشغل.

استبدال ظرف المثقب البديل سريع الشد

GBH 2-24 DFR

تركيب عدة الشغل (انظر الصورة G)

إرشاد: لا تستخدم عدة الشغل دون SDS-plus في أعمال التثقب المرفق بالطرق أو النت. ستعرض كل من العدد دون خاصية SDS-plus وظرف ريش الثقب الخاص بها لأضرار أثناء الثقب المرفق بالطرق أو النت.

- قم بتركيب ظرف المثقب البديل السريع الشد (1).
- أمسك بحلقة قبض (23) ظرف المثقب البديل سريع الشد بإحكام. افتح حاضن العدة من خلال إدارة البليبة الأمامية (22) إلى المد الذي يسمح بتركيب العدة. أمسك بحلقة القبض (23) بإحكام وأدرا البليبة الأمامية (22) بقوه باتجاه السهم، إلى أن تسمع صوت القابض الكلايبي بوضوح.

ملحوظة: إن تم فتح حاضن العدة حتى النهاية، فقد تسمع صوت تعاشق القابض الكلايبي أثناء تدوير حاضن العدة لإغلاقه ولن يغلق حاضن العدة.

في هذه الحالة أدر البليبة الأمامية (22) مرة واحدة بعكس اتجاه السهم. يمكن إغلاق حاضن العدة بعد ذلك.

- أدر مفتاح إيقاف الطرق/إيقاف الدوران (11) إلى وضع «الثقب».

فك عدة الشغل (انظر الصورة H)

أمسك بحلقة قبض (23) ظرف المثقب البديل سريع الشد بإحكام. افتح حاضن العدة من خلال إدارة البليبة الأمامية (22) باتجاه السهم، إلى المد الذي يسمح بخلع العدة.

شفط الغبار/النشراء

إن غبار بعض المواد كالطلاء الذي يحتوي على الرصاص، وبعض أنواع المثسب والفلزات والمعادن، قد تكون مضرية بالصحة. إن ملامسة أو استنشاق غبار قد يؤدي إلى أمراض حساسية وأو إلى أمراض الجهاز التنفسى لدى المستخدم أو لدى الأشخاص المتأوجين على مقربة من المكان. تعتبر بعض الأغرة المعينة، كأغرة البليوط والزان، مسببة للسرطان، ولا سيما عند الارتباط بالمواد الإضافية لمعالجة الخشب (ملح حامض الكروميك، المواد المحافظة للخشب). يجوز أن يتم معالجة المواد التي تحتوي على الأسبستوس من قبل العمال المختصين فقط دون غيرهم.

- استخدم شافطة غبار ملائمة للمادة قدر الإمكان.
- حافظ على تهوية مكان الشغل بشكل جيد.
- ينصح بارتداء قناع وقاية للتنفس بفتحة المرشح P2.
- تراعي الأحكام السارية في بلدكم بالنسبة للمواد المرغوب معالجتها.

● **تجنب تراكم الغبار بمكان العمل.** يجوز أن تشعّل الأغرة بسهولة.

التشغيل والإطفاء

- لغرض تشغيل العدة الكهربائية، اضغط على مفتاح التشغيل/الإطفاء (9).
- لغرض تثبيت مفتاح التشغيل والإطفاء (9) احتفظ به مضغوطاً واضغط على القفل أيضاً (8).
- لغرض إطفاء العدة الكهربائية، اترك مفتاح التشغيل والإطفاء (9). في حالة ثبات مفتاح التشغيل والإطفاء (9)، اضغط عليه أولاً ثم اتركه بعد ذلك.

ضبط عدد اللفات/عدد الطرقات

يمكنك أن تتحكم بعدد اللفات/عدد الطرقات بالعدة الكهربائية قيد التشغيل دون تدريب، حسب مدى الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء (9). يؤدي الضغط الخفيف على مفتاح التشغيل والإطفاء (9) إلى عدد لفات/طرقات منخفض، ويرتفع عدد اللفات/الطرقات بزيادة الضغط.

تغيير وضع الإزميل (إيقاف - تغيير)

GBH 2-24 DFR, GBH 2-24 DRE

- يمكنك تثبيت الإزميل في أووضع 36. ويمكنك بذلك أن تأخذ وضعية الشغل الأنسب في كل حالة.
- ركب الإزميل في حاضن العدة.
- أدر مفتاح إيقاف الدق/إيقاف الدوران (11) إلى وضع "Vario-Lock" (القفل المتغير).
- أدر عدة الشغل إلى وضع الإزميل المرغوب.
- أدر مفتاح إيقاف الدق/إيقاف الدوران (11) إلى وضع "النحت". يتم إيقاف حاضن العدة بذلك.
- اضبط اتجاه الدوران من أجل النحت في وضع الدوران اليميني.

إرشادات العمل

ضبط عمق الثقب (انظر الصورة K)

باستخدام محدد العمق (13) يمكن تجديد عمق الثقب المرغوب X.

- اضغط على الزر الخاص بضبط محدد العمق (12) وقم بتركيب محدد العمق في المقاييس الإضافي (14).
- يبقى أن تشير المزوز على محدد العمق (13) إلى الأسفل.

- حرك عدة الشغل حتى النهاية في حاضن العدة SDS-plus (3SDS-plus). قد تؤدي سهولة حركة عدة الشغل SDS-plus إلى ضبط خطأ لعمق الثقب.

- أخرج محدد العمق بحيث تكون المسافة بين رأس ريشة الثقب وطرف محدد العمق مطابقة لعمق المرغوب X.


قابض فرط التحميل

- ◀ تفصل قوة الدفع عن محور دوران المثقب عندما تنقطع أو تتكلب عدة الشغل. أمسك العدة الكهربائية دائماً بكلتا اليدين بإحكام وقف بثبات بسبب القوى الناتجة عن ذلك.
- ◀ اطفي العدة الكهربائية وقم بحمل عدة الشغل عند انحسار العدة الكهربائية. تتشكل عزوم رفع عالية عند تشغيل عدة ثقب مستعصية.

بالطرق» (16) إلى المركز المرغوب، إلى أن يتعاشق بصوت مسموع.

إرشاد: قم بتغيير نوع التشغيل فقط عندما تكون العدة الكهربائية مطفأة. إلا، فقد يتقد إتلاف العدة الكهربائية.

وضع الثقب المرفق بالطرق في الفرسانة والجر




وضع الثقب دون دق في الفشب والمعادن والفلز واللائئن وأيضاً لربط اللوالي

GBH 2-24 DFR, GBH 2-24 DRE

اختر باستدام مفتاح إيقاف الطرق/الدوران (11) نوع تشغيل العدة الكهربائية.

- اضغط على زر التحرير (10) لتبديل نوع التشغيل وأدر مفتاح إيقاف الدق/إيقاف الدوران (11) إلى الوضع المرغوب إلى أن يتتعاشق بصوت مسموع.
- إرشاد:** قم بتغيير نوع التشغيل فقط عندما تكون العدة الكهربائية مطفأة. إلا، فقد يتقد إتلاف العدة الكهربائية.


وضع الثقب المرفق بالطرق في الفرسانة والجر

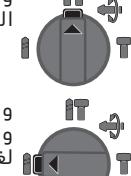

وضع الثقب دون طرق في الفشب والمعادن والفلز واللائئن وأيضاً لفرض ربط اللوالي

وضع القفل المتغير Vario-lock لضبط وضع النحت في هذا الوضع لا يتتعاشق مفتاح إيقاف الدق/إيقاف الدوران (11).

وضع النحت

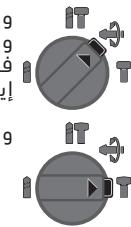

ضبط اتجاه الدوران

يمكنك أن تغير اتجاه دوران العدة الكهربائية (7) بواسطة مفتاح تغيير اتجاه الدوران. إلا أنه لا يمكن تغييره عندما يكون مفتاح التشغيل والإطفاء (9) مضغوطاً.

- ◀ لا تضغط على مفتاح تحويل اتجاه الدوران (7) إلا والعدة الكهربائية متوقفة.
- اضبط اتجاه الدوران دائمًا على الدوران اليميني من أجل التثقيب المرفق بالطرق والتثقيب والنحت.
- دوران اليمين: حرك مفتاح تحويل اتجاه الدوران (7) من الجانبين حتى النهاية إلى الوضع ←.
- دوران اليسار: حرك مفتاح تحويل اتجاه الدوران (7) من الجانبين حتى النهاية إلى الوضع →.

لا ترمي العدد الكهربائية ضمن النفايات المنزلية.



التركيب لقم ربط اللواليب (انظر الصورة L) ▪ ضع العدة الكهربائية على اللواليب/الماصولة فقط عندما تكون مطفأة. إن عدد الشغل الدوارة قد تنزق.

لاستخدام لقم ربط اللواليب تحتاج إلى حامل شامل (30) مع ساق حمض SDS-plus (توابع).

- نظف طرف إدخال ساق الحمض وشحمه قليلاً.
- اغرز الحامل العام في حاضن العدة أثناء إدارته إلى أن يتسم إفاله من تلقاً نفسه.
- تضخس إحكام الثبات من خلال سحب الحامل العام.
- ركب لقمة ربط لواليب في الحامل العام. استخدم فقط لقم ربط اللواليب التي تلائم رأس اللواليب.
- لفك الحامل الشامل قم بدفع لبيسة الإقفال (5) إلى الخلف وانزع الحامل الشامل (30) من حاضن العدة.

الصيانة والخدمة

الصيانة والتنظيف

▪ اسحب المقابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.

▪ للعمل بشكل جيد وآمن حافظ دائمًا على نظافة العدة الكهربائية وفتحات التهوية.

إذا تطلب الأمر استبدال خط الإمداد، فينبغي أن يتم ذلك من قبل شركة Bosch أو من قبل مركز خدمة الزبائن المعتمد لشركة Bosch للعدد الكهربائية، لتجنب التعرض للمطر.

▪ يجب تغيير غطاء الوقاية من الغبار التالف على الفور. وينصح أن يتم ذلك من قبل مركز خدمة العملاء.

- قم بتنظيف حاضن العدة (3) بعد كل استخدام.

خدمة العملاء واستشارات الاستخدام

يجب مركز خدمة العملاء على الأسئلة المتعلقة بالصلاح المتبقي وصيانته، بالإضافة لقطع الغيار. تجد الرسوم التفصيلية والمعلومات الخاصة بقطع الغيار في الموقع:

www.bosch-pt.com
يسر فريق Bosch لاستشارات الاستخدام مساعدتك إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص منتجاتنا ومحلقاتها.

يلزم ذكر رقم الصنف ذو الفئات العشر وفقاً للوحة صنع المنتج عند إرسال أية استفسارات أو طلبات قطع غيار.

المغرب

Robert Bosch Morocco SARL
53، شارع الملازم محمد محرود
الدار البيضاء 20300
الهاتف: +212 5 29 31 43 27
البريد الإلكتروني : sav.outillage@ma.bosch.com

**تجد المزيد من عناوين الخدمة تحت:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses**

التخلص من العدة الكهربائية

ينبغي تسليم العدد الكهربائية والتوابع والعبوة إلى مركز معالجة النفايات بطريقة محافظة على البيئة.

فارسی

دستورات ایمنی

هشدارهای ایمنی عمومی برای ابزارهای برقی

هشدار

تمامی هشدارهای ایمنی و دستورالعملها را مطالعه کنید. عدم رعایت هشدارها و دستورالعملها ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا جراحتهای جدی شود.

کلیه هشدارهای ایمنی و دستورالعملها را برای مراجعات بعدی نگهداری کنید.

عبارت «ابزار برقی» در هشدارها به ابزارهایی که به پریز برق متصل می‌شوند (با سیم برق) و یا ابزارهای برقی باقی دار (بدون سیم برق) اشاره دارد.

ایمنی محل کار

▪ محيط کار را تمیز و روشن نگه دارید. محيطهای در هم ریخته یا تاریک احتمال بروز حادثه را افزایش میدهند.

▪ ابزار برقی را در محيطهایی که خطر انفجار وجود دارد و هاوی مایعات، گازها و بخارهای محترقه هستند، به کار نگیرید. ابزارهای برقی که ایجاد می‌کنند که میتوانند باعث آتش گرفتن گرد و غبارهای موجود در هوا شوند.

▪ هنگام کار با ابزار برقی، گودکان و سایر افراد را از دستگاه دور نگه دارید. در صورتیکه حواس شما پرت شود، ممکن است کنترل دستگاه از دست شما خارج شود.

ایمنی الکتریکی

▪ دوشاخه ابزار برقی باید با پریز برق تناسب داشته باشد. هیچگونه تعییری در دوشاخه ایجاد نکنید. برای ابزارهای برقی دارای اتصال زمین (ارت)، از هیچگونه مبدل دو شاخه استفاده نکنید. دوشاخهای اصل و تغیر داده نشده و پریزهای مناسب، خطر برق گرفتگی را کاهش میدهند.

▪ از تماس بدن با قطعات متصل به سیم اتصال زمین مانند لوله، شوفاژ، اجاق برقی و بخچال خودداری کنید. در صورت تماس بدنی با سطوح و قطعات دارای اتصال به زمین و همپنیین تماس شما با زمین، خطر برق گرفتگی افزایش می‌یابد.

▪ ابزارهای برقی را در معرض باران و رطوبت قرار ندهید. نفوذ آب به ابزار برقی، خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهد.

▪ از سیم دستگاه برای مقاصد دیگر استفاده نکنید. هرگز برای محل ابزار برقی، کشیدن آن یا خارج کردن دوشاخه از سیم دستگاه استفاده نکنید. کابل دستگاه را از حرارت، روغن، لبهای تیز یا قطعات متحرک دور نگه دارید. کابلهای آسیب دیده و یا گره خورده خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهند.

▪ هنگام استفاده از ابزار برقی در محيطهای باز، تنها از کابل رابطی استفاده کنید که برای محيط باز نیز مناسب باشد. کابلهای رابط مناسب

برای محیط باز، خطر برق گرفتگی را کاهش میدهند.

▪ در صورت لزوم به کار با ابزار برقی در محیط و اماکن مرطوب، باید از یک کلید حفاظتی جریان خطا و نشتی زمین (کلید قطع کننده اتصال با جریان خطا و نشتی زمین خطر برق گرفتگی را کاهش میدهند.

رعایت ایمنی شخصی

▪ حواس خود را خوب جمع کنید، به کار خود دقت کنید و با فکر و هوشیاری کامل با ابزار برقی کار کنید. در صورت خستگی و یا در صورتی که از مواد مخدوش، الكل و دارو استفاده کردهاید، با ابزار برقی کار نکنید. یک لحظه بی توجهی هنگام کار با ابزار برقی، میتواند جراحت های شدیدی به همراه داشته باشد.

▪ از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده کنید.

▪ همواره از عنکبوتی ایمنی استفاده نمایید. استفاده از تجهیزات ایمنی مانند ماسک ایمنی، کفشهای ایمنی ضد لغزش، کلاه ایمنی و گوشی ایمنی مناسب با نوع کار، خطر متروک شدن را کاهش میدهد.

▪ مواظف باشید که ابزار برقی بطور ناخواسته بکار نیفتد. قبل از وارد کردن دوشاخه دستگاه در پریز برق، اتصال آن به باقی و برداشتنها را حمل دستگاه، دقت کنید که ابزار برقی خاموش باشد. در صورتی که هنگام حمل دستگاه انگشت شما روی دکمه قطع و عمل باشد و یا دستگاه را در حالت روشن به برق بزنید، ممکن است سوانح کاری پیش آید.

▪ قبل از روشن کردن ابزار برقی، همه ابزارهای تنظیم کننده و اچارها را از روی دستگاه بردازید. ابزار و اچارهایی که روی بخشهای چرخنده دستگاه قرار دارند، میتوانند باعث ایجاد جراحت شوند.

▪ وضعیت بدن شما باید در حالت عادی قرار داشته باشد. برای کار جای مطمئنی برای خود انتخاب کرده و تعادل خود را همواره حفظ کنید. به این ترتیب میتوانید ابزار برقی را در وضعیتی غیرمنتظره بهتر تحت کنترل داشته باشید.

▪ لباس مناسب پوشید. از پوشیدن لباسهای کشاد و حمل زینت آلات خودداری کنید. موهای، لباس و دستکشها را از بخشهای در حال چرخش دستگاه دور نگه دارید. لباسهای گشاد، موی بلند و زینت آلات ممکن است در قسمتهایی در حال چرخش دستگاه گیر کنند.

▪ در صورتی که تجهیزاتی برای اتصال وسائل مکش گرد و غبار و یا وسیله جمع کننده گرد و غبار ارائه شده است، باید مطمئن شوید که این وسائل درست نصب و استفاده می شوند. استفاده از وسائل مکش گرد و غبار مخصوصیت شما را در برابر گرد و غبار زیادتر میکند.

استفاده صحیح از ابزار برقی و مراقبت از آن

▪ از وارد کردن فشار زیاد روی دستگاه خودداری کنید. برای هر کاری، از ابزار برقی مناسب با آن استفاده کنید. بکار گرفتن ابزار

دستگاه ردیاب مخصوص برای یافتن لوله ها و سیمهای تأسیسات استفاده کنید و یا با شرکت های کارهای تأسیسات ساختمان و خدمات مربوطه تماس بگیرید. تماس با کابل و سیمهای برق ممکن است باعث آتشسوزی و یا برق گرفتگی شود. ابراد و آسیب دیدگی لوله گاز میتواند باعث انفجار شود. سوراخ شدن لوله آب، باعث خسارت و یا برق گرفتگی میشود.

قبل از کنار گذاشتن ابزار برقی صبر کنید تا دستگاه بطور کامل از کار و حرکت باشد. ابزار ممکن است به قطعه کار گیر کرده و کنترل ابزار برقی از دست شما خارج شود.

قطعه کار را ممکن کنید. در صورتیکه قطعه کار به وسیله تجهیزات نگهدارنده یا بوسیله گیره ممکن شده باشد، قطعه کار مطمئن تر نگه داشته میشود، تا اینکه بوسیله دست نگهداشته شود.

ابزار برقی را هنگام کار با دو دست ممکن بگیرید و وضعیت خود را ثابت و مطمئن کنید. ابزار برقی با دو دست مطمئن تر هدایت می شود.

توضیحات محصول و کارکرد

همه دستورات اینمی و راهنماییها را بخواهید. اشباعهای ناشی از عدم رعایت این دستورات اینمی ممکن است باعث برقگرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحت های شدید شود.



به تصویرهای واقع در بخشها اول دفترچه راهنمای توجه کنید.

موارد استفاده از دستگاه

GBH 2-24 RE

ابزار برقی برای سوراخ کاری چکشی در بتون، آجر و سنگ در نظر گرفته شده است. علاوه بر این برای سوراخ کاری بدون ضربه در چوب، فلز، سرامیک، پلاستیک مناسب است. ابزارهای برقی با کنترل الکترونیکی و قابلیت چرخش راست گرد و چپ گرد برای پیچ کاری نیز مناسب هستند.

GBH 2-24 DFR, GBH 2-24 DRE

ابزار برقی برای سوراخ کاری چکشی در بتون، آجر، سنگ و نیز جهت قلم کاری های سبک در نظر گرفته شده است. علاوه بر این برای سوراخ کاری بدون ضربه در چوب، فلز، سرامیک، پلاستیک مناسب است. ابزارهای برقی با کنترل الکترونیکی و قابلیت چرخش راست گرد و چپ گرد برای پیچ کاری نیز مناسب هستند.

اجزاء دستگاه

شماره های اجزاء دستگاه که در تصویر مشاهده میشود، مربوط به شرح ابزار برقی می باشد که تصویر آن در این دفترچه آمده است.

(1) سه نظام اتوماتیک تعویض سریع
(GBH 2-24 DFR)

(2) سه نظام قابل تعویض plus
(GBH 2-24 DFR)

(3) ابزارگیر SDS plus
کلاهک محافظت در برابر گرد و غبار

(4)

برقی مناسب باعث میشود که بتوانید از توان دستگاه بهتر و با اطمینان بیشتر استفاده کنید.

در صورت ایجاد در کلید قطع و وصل ابزار برقی، از دستگاه استفاده نکنید. هر نوع ابزار برقی که نمی توان آن را با استفاده از کلید قطع و وصل کر، خطرناک بوده و باید تعمیر شود.

قبل از تنظیم ابزار برقی، تعویض متعلقات و یا کنار گذاشتن آن، دوشاخه را از برق بکشید و یا با تری آنرا خارج کنید. رعایت این اقدامات ایمنی پیشگیرانه از روشن شدن ناخواسته ابزار الکتریکی جلوگیری می کند.

ابزار برقی را در صورت عدم استفاده، از دسترس کودکان دور نگه دارید و اجازه ندهید که افراد ناوارد و یا اشخاصی که این دفترچه راهنمای را خواهند داشت، با این دستگاه کار نکند. قرار گرفتن ابزار برقی در دست افراد ناوارد و بی تجربه خطرناک است.

از ابزار برقی خوب مراقبت کنید. مواظب باشید که قسمت های منحنی دستگاه خوب کار گرده و گیر نکند. همچنین دقت کنید که قطعات ابزار برقی شکسته و یا آسیب دیده نباشند. قطعات آسیب دیده را قبل از شروع به کار تعمیر کنید. علت سیاری از سوانح کاری، عدم مراقبت کامل از ابزارهای برقی است.

ابزارهای برقی برش را تیز و تمیز نگه دارید. ابزار برشی که خوب مراقبت شده و از لبه های تیز برخوردار است، کمتر در قطعه کار گیر گردد و بهتر قابل هدایت است.

ابزار برقی، متعلقات، متهای دستگاه و غیره را مطابق دستورالعملهای این جزو راهنمایی که کار بگیرید و به شرایط کاری و نوع کار نیز توجه داشته باشید. استفاده از ابزار برقی برای عملیاتی به جز مقاصد در نظر گرفته شده، میتواند به بروز شرایط خطرناک منجر شود.

سرپیس
▪ براز تعمیر ابزار برقی فقط به متخصصین حرفاها رجوع کنید و از قطعات یدکی اصل استفاده نمایید. این باعث خواهد شد که اینمی دستگاه شما تضمین گردد.

هشدارهای اینمی برای چکشها

▪ از گوشی اینمی استفاده کنید. قرار گرفتن در معرض سر و صدا، میتواند به شنوایی آسیب برساند.

▪ از دسته کمکی، در صورتی که به همراه ابزار ارائه شده است استفاده کنید. از دست دادن کنترل بروزی ابزار میتواند باعث چراحت شود.

▪ در صورت انجام کارهایی که امکان برخورد متعلقات برش یا منگنه با کابلهای حامل جریان برق مخفی وجود دارد، ابزار برقی را از دسته عایق بگیرید. در صورت برخورد با یک کابل حامل "جریان برق" ممکن است قسمتهای فلزی ابزار برقی حامل "جریان برق" شوند و باعث بروز شوک الکتریکی با برق گرفتگی گردند.

▪ برای پیدا کردن لوله ها و سیم های پنهان موجود در ساختمان و محدوده کار، از یک

(18)	پیچ ایمنی سه نظام معمولی ^(a)	بوش قفل کننده (5)
(19)	سه نظام معمولی ^(a)	رینگ قفل کننده سه نظام قابل تعویض (6)
(20)	شفت گیرنده سه نظام ^{(a) SDS plus}	(GBH 2-24 DFR) (7)
(21)	گیره سه نظام ^(GBH 2-24 DFR)	کلید تغییر جهت چرخش (8)
(22)	بوش جلویی سه نظام اتوماتیک تعویض ^(GBH 2-24 DFR)	دکمه ثبیت کلید روشن/خاموش (9)
(23)	رینگ نگه دارنده سه نظام اتوماتیک تعویض ^(GBH 2-24 DFR)	دکمه آزادکننده کلید توقف ضربه/چرخش (GBH 2-24 DFR, GBH 2-24 DRE) (10)
(24)	دهانه مکش سر مکنده ^(a)	کلید توقف ضربه/چرخش (GBH 2-24 DRE) (11)
(25)	پیچ نگه دارنده سر مکنده ^(a)	(GBH 2-24 DFR) (12)
(26)	خط کش تعیین عمق سوراخ سر مکنده ^(a)	خط کش تعیین عمق سوراخ (13)
(27)	لوله تلسکوپی سر مکنده ^(a)	دسته کمکی (دارای روکش عایق) (14)
(28)	پیچ خرسکی سر مکنده ^(a)	دکمه آزادکننده قفل کلید تعویض (15)
(29)	لوله راهنمای سر مکنده ^(a)	"سوراخ کاری/سوراخ کاری چکشی" (GBH 2-24 RE) (16)
(30)	نگهدارنده عمومی شفت گیرنده سه نظام ^{(a) SDS plus}	کلید تعویض "سوراخ کاری/سوراخ کاری چکشی" (GBH 2-24 RE) (17)
(a) کلیدهای متعلقانی که در تصویر و یا در متن آمده است، بطور معمول همراه دستگاه ارائه نمی شود. اطلاع لیست کامل متعلقان را از فهرست برنامه متعلقان اقتباس نمائید.		

مشخصات فنی

دربل چکشی	دربل چکشی	دربل چکشی	دربل چکشی
شماره فنی	3 611 B73 0..	3 611 B72 1..	3 611 B72 0..
کنترل سرعت	●	●	●
توقف چرخش	●	●	-
راست گرد/چپ گرد	●	●	●
سه نظام قابل تعویض	●	-	-
توان ورودی نامی	790	790	790
تعداد ضربه	0-4'200	0-4'200	0-4'200
قدرت هر ضربه مطابق EPTA-Procedure استاندارد 05:2016	2,7	2,7	2,7
سرعت نامی	0-930	0-930	0-930
ابزارگیر	SDS plus	SDS plus	SDS plus
قطر گلوبی محور	48,5	48,5	48,5
حداکثر قطر سوراخ	24	24	24
- بتن	68	68	68
- ساختار آجری (با متنه گردبُر)	13	13	13
- فولاد	30	30	30
- چوب	2,9	2,8	2,8
وزن مطابق استاندارد Procedure 01:2014	II/□	II/□	II/□
کلاس ایمنی			

مقادیر برای ولتاژ نامی [U] 230 ولت میباشد. برای ولتاژهای مختلف و تولیدات مخصوص کشورها، ممکن است این مقادیر، متفاوت باشند.

دسته کمکی

◀ از ابزار برقی تنها با دسته کمکی (14) استفاده کنید.

نصب
◀ پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق بیرون بکشید.

نحوه برداشتن / قرار دادن سه نظام قابل تعویض

GBH 2-24 DFR

خارج کردن سه نظام تعویض (رجوع کنید به تصویر C)

- حلقه قفل کننده سه نظام قابل تعویض سریع (6) را به عقب بکشید، آن را در این موقعیت مکمک نگه داری و سه نظام قابل تعویض سریع مجهز به (2SDS-plus) یا سه نظام اتوماتیک قابل تعویض سریع (1) را به جلو بکشید.
- سه نظام تعویض را پس از برداشتن در برابر آلودگی محافظت کنید.

قرار دادن سه نظام تعویض (رجوع کنید به تصویر D)

- سه نظام تعویض را پیش از جاگذاری آن، تمیز و قسمت انتهای آنرا کمی چرب کنید.
- سه نظام قابل تعویض سریع مجهز به SDS-plus (1) یا سه نظام اتوماتیک قابل تعویض سریع (2) را تا تمام دست بگیرید. سه نظام تعویض را با چرخش روی دهانه سه نظام (21) قرار دهید تا یک صدای واضح جا افتادن به گوش برسد.
- سه نظام تعویض خود به خود قفل میشود. با کشیدن سه نظام تعویض، قفل بودن آن را امتحان کنید.

تعویض ابزار

دروپش حفاظتی گرد و غبار (4) از نفوذ گرد و غبار مته کاری در گیرنده ابزار در حین کار به طور معمده جلوگیری می کند. هنگام قرار دادن ابزار دقت کنید که درون حفاظتی گرد و غبار (4) آسیب نیندد.

◀ کلاهک محافظت در برابر گرد و غبار را در صورت آسیب دیدن فوراً عوض کنید. توصیه میشود اینکار را توسط تعمیرگاه مجاز خدمات پس از فروش) انجام دهید.

تعویض ابزار (SDS-plus)

نحوه جاگذاری ابزار مورد استفاده (روجع کنید به تصویر E)

- توسط سه نظام SDS-plus می توان ابزار را آسان و راحت بدون استفاده از سایر ابزارآلات عوض کرد.
- **GBH 2-24 DFR**: سه نظام قابل تعویض SDS-plus (2plus) را جاگذاری کنید.
- انتهای قرارگیری ابزار مورد استفاده را تمیز کرده و آن را کمی چرب کنید.
- ابزار مورد استفاده را با چرخش در داخل ابزارگیر قرار دهید، تا خود به خود در دستگاه قفل شود.
- با کشیدن روی ابزار، قفل شدن آن را امتحان کنید.

ابزار SDS-plus به دلایل سیستمی آزادانه قابل حرکت است. به این ترتیب در حالت بودن بار (در حالت آزاد)، یک گردش دورانی نامنظم انجام میگیرد. این مستله هیچگونه تاثیری بر روی دقت سوراخ کاری و سوراخ مته ندارد، زیرا منه در هنگام سوراخ کردن بطور اتوماتیک در مرکز سوراخ قرار میگیرد.

تعویض حالت دسته کمکی (رجوع کنید به تصویر A)

- دسته کمکی (14) را می توان به دلفواه چهت بدست امدن حالت کاری مطمئن و راحت چرخاند.
- قسمت پایینی دسته کمکی (14) را در خلاف چهت پیچش عقرهای ساعت بچرخانید و دسته کمکی (14) را به حالت دلفواه بگردید. سپس قسمت پایینی دسته کمکی (14) را در جهت چرخش عقربهای ساعت مکمک کنید.
- توجه داشته باشید که تسمه مهار دسته کمکی در شیار موجود در بدنه دستگاه که برای آن در نظر گرفته شده است، قرار بگیرد.

انتخاب سه نظام و ابزارها

برای سوراخکاری چکشی و نیز قلم کاری نیاز به ابزارهای SDS-plus است که در سه نظام قرار گیرند.

- برای سوراخ کردن بدون ضربه چوب، فلز، سرامیک و پلاستیک و همچنین برای بیچاره، ابزار (مجموعی) بدون SDS-plus (از جمله منه با شفت استوانه ای) بکار برد میشود. برای این ابزار به یک سه نظام اتوماتیک و یا سه نظام دندانه ای نیاز است.
- SDS-24 DFR**: سه نظام قابل تعویض SDS-plus (2) را می توان به راحتی با سه نظام اتوماتیک تعویض سریع (1) عوض کرد.

نحوه تعویض سه نظام قرار دادن/برداشتن سه نظام معمولی

GBH 2-24 RE, GBH 2-24 DRE

برای کار بدون SDS-plus (مانند منه با شفت استوانه ای) با استی یک سه نظام مناسب نصب کنید (سه نظام معمولی یا سه نظام مهار سریع). متعلقات).

- **نصب سه نظام معمولی (رجوع کنید به تصویر B)** شفت گیرنده (20SDS-plus) را در سه نظام معمولی (19) قرار دهید. سه نظام معمولی (19) را با پیچ اینمی (18) قفل کنید. توجه داشته باشید که پیچ اینمی دارای رزوچ چپ می باشد.

نحوه جاگذاری سه نظام معمولی (رجوع کنید به تصویر B)

- شفت آداتپور را تمیز و قسمت انتهای آنرا کمی چرب کنید.
- شفت آداتپور سه نظام معمولی را بطور چرخان، داخل ابزارگیر قرار بدهید تا اینکه بطور اتوماتیک قفل شود.
- با کشیدن سه نظام معمولی، قفل بودن آن را امتحان کنید.

نحوه برداشتن سه نظام معمولی

- آداتپور قفل (5) را به عقب بگردید و سه نظام معمولی (19) را چرخان بدارید.

چرخاندن بوش جلویی (22) در جهت فلش باز کنید تا بتوان ابزار را خارج کرد.

مکش گرد، براده و تراشه

- گرد و غبار موادی مانند رنگ های دارای سرب، بعضی از چوب ها، مواد معدنی و فلزات میتواند برای سلامتی مضر باشند. دست زدن و یا تنفس کردن گرد و غبار ممکن است باعث بروز آلرژی و یا بیماری مجاری تنفسی شخص استفاده کننده و یا افرادی که در آن نزدیکی میباشند، شود.
- گرد و غبارهای مخصوصی مانند گرد و غبار درخت بلوط و یا درخت راش سلطان را هستند، بخصوص ترکیب آنها با سایر موادی که برای کار بر روی چوب (کرومات، مواد برای محافظت از چوب) بکار برده میشوند. فقط افراد مخصوص مجازند با موادی که دارای آزیست میباشند کار کنند.
- حتی الامکان از یک دستگاه مکش مناسب و درخور ماده (قطعه کار) استفاده کنند.
- توجه داشته باشید که محل کار شما از تهویه هوای کافی برخوردار باشد.
- توصیه میشود از ماسک تنفسی اینمی با درجه فیلتر P2 استفاده کنید.
- به قوانین و مقررات معتبر در کشور خود در رابطه با استفاده از مواد و قطعات کاری توجه کنید.
- از تجمع گرد و غبار در محل کار جلوگیری کنید.
- گرد و غبار می توانند به آسانی مشتعل شوند.

مکش گرد و غبار با سر مکنده (متعلقات)

نصب تجهیزات مکش (رجوع کنید به تصویر ۱)

- برای مکش گرد و غبار به ملحقات مکش گرد و غبار (متعلقات) نیاز دارید. هنگام سوراخ کاری، این ملحقات بطور فنری طویل به عقب رانده میشوند که سر مکنده همواره کاملاً در نزدیکی سطحی که سوراخ میشود، قرار بگیرد.
- دکمه برای تنظیم نگهدارنده عمق (12) را فشار دهید و نگهدارنده عمق (13) را بردارید. دکمه برای تنظیم نگهدارنده عمق (12) را دوباره فشار دهید و آن را در دسته کمکی (14) بگذارید.
- شلنگ مکش (24) سر مکنده وصل کنید.
- دستگاه مکنده باید برای قطعه کار مورد نظر مناسب باشد.

برای مکش گرد و غباری که برای سلامتی مضرند و سلطان را هستند و یا برای مکش تراشه های خشک باید از یک دستگاه مکنده مخصوص استفاده کنید.

نحوه تنظیم عمق سوراخ روی سر مکنده (رجوع کنید به تصویر ۱)

- عمق سوراخ دلفواه X را نیز می توان با سر مکنده نصب شده تعیین کرد.
- ابزار SDS-plus را تا در ابزارگیر (3SDS-plus) قرار دهید. حرکت آزاد ابزار SDS-plus ممکن است به تنظیم اشتباہ عمق سوراخکاری منجر شود.
- پیچ پروانه ای (28) روی سر مکنده را باز کنید.
- ابزار برقی را بدون روش کردن آن، بطور ثابت و محکم بر روی سطحی که باید سوراخ شود قرار

نحوه برداشتن ابزار SDS-plus (رجوع کنید به تصویر F)

- آدپتور قفل (5) را به عقب برانید و ابزار را چرخان از ابزارگیر بردارید.

تعویض ابزار سه نظام معمولی

GBH 2-24 RE, GBH 2-24 DRE

نحوه جاگذاری ابزار مورد استفاده نکته: از ابزارهای بدون SDS-plus برای سوراخکاری چکشی یا قلم زنی استفاده نکنید! ابزارهای بدون SDS-plus و سه نظام آنها هنگام سوراخکاری چکشی و قلم زنی آسیب می بینند.

- سه نظام معمولی (19) را جاگذاری کنید.

- ابزار جا بیفتد. ابزار را جاگذاری کنید.

- آجر سه نظام را در سوراخ های مربوطه سه نظام معمولی (19) قرار دهید و همزمان ابزار را سفت کنید.

- کلید تعویض (16) را روی علامت "سوراخ کاری" قرار دهید.

- GBH 2-24 DRE: کلید توقف ضربه/چرخش (11) را روی موقعیت "سوراخ کاری" بچرخانید.

نحوه برداشتن ابزار مورد استفاده

- بوش سه نظام معمولی (19) را به کمک آچار سه نظام خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا ابزار مورد استفاده خارج شود.

تعویض ابزار سه نظام قابل تعویض مهار سریع

GBH 2-24 DFR

نحوه قرار دادن ابزار مورد استفاده (رجوع کنید به تصویر G)

نکته: از ابزارهای بدون SDS-plus برای سوراخکاری چکشی یا قلم زنی استفاده نکنید! ابزارهای بدون SDS-plus و سه نظام آنها هنگام سوراخکاری چکشی و قلم زنی آسیب می بینند.

- سه نظام قابل تعویض-مهار سریع (1) را قرار دهید.

- رینگ نگهدارنده (23) سه نظام اتوماتیک قابل تعویض سریع را محکم نگه دارید. ابزارگیر را با چرخاندن بوش جلویی (22) آنقدر باز کنید که بتوان ابزار را جا آنداخت. رینگ نگهدارنده (23) را محکم بگیرید و آن را در بوش جلویی (22) با قدرت در جهت فلش بچرخانید تا صدای جا افتادن آن بطور واضح به گوش برسد.

- با کشیدن ابزار، محکم قرار گرفتن آن را امتحان کنید.

نکته: چنانچه ابزارگیر تا انتهای باز شده باشد، ممکن است هنگام چرخاندن ابزارگیر یک صدای ناهنجار به گوش برسد و بسته نشود.


در این صورت بوش جلویی (22) را یکبار در خلاف جهت فلش بچرخانید. سپس میتوان ابزارگیر را بست.

- کلید توقف ضربه/چرخش (11) را به موقعیت "سوراخکاری" بچرخانید.

نحوه برداشتن ابزار مورد استفاده (رجوع کنید به تصویر H)

- رینگ نگهدارنده (23) را در سه نظام اتوماتیک قابل تعویض سریع محکم نگه دارید. ابزارگیر را با

موقعیت سوراخکاری چکشی در بتون
یا سنگ



موقعیت سوراخکاری بدون ضربه در
چوب، فلز، سرامیک، پلاستیک و همچنین
برای پیچکاری

موقعیت Vario-Lock برای تغییر
موقعیت قلم
کلید توقف ضربه/چرخش (11) در این
وضعیت جا نمی افتد.



موقعیت قلم زنی



تنظیم جهت چرخش

توسط دکمه تعویض جهت چرخش (7) می توان جهت چرخش ابزار برقی را تغییر داد. هنگامی که کلید قطع و وصل (9) فشرده شده است، این امر ممکن نیست.

◀ کلید تغییر جهت چرخش (7) را هنگام متوقف
بودن دستگاه فعال کنید.

جهت چرخش را برای سوراخکاری چکشی، سوراخکاری و قلم زنی همیشه بطور راست گرد تنظیم کنید.

- راست گرد: کلید تغییر جهت چرخش (7) را از دو طرف تا انتهای در موقعیت ← پیچاند.

- چپ گرد: کلید تغییر جهت چرخش (7) را از دو طرف تا انتهای در موقعیت → پیچاند.

نحوه روشن و خاموش کردن

- برای روشن کردن ابزار برقی، کلید قطع و وصل (9) را فشار دهید.

- برای قفل کردن کلید قطع و وصل (9) آن را فشرده نگهدازید و علاوه بر این دکمه ثبیت (8) را فشار دهید.

- برای خاموش کردن ابزار برقی، کلید قطع و وصل (9) را رها کنید. در صورت قفل بودن کلید قطع و وصل (9) آن را ابتدا فشار دهید و دوباره رها کنید.

تنظیم تعداد چرخش/ضربه

همیشه میتوان تعداد چرخش/ضربه ابزار برقی روشن را با توجه به اینکه کلید روشن/خاموش (9) را تا کجا فشار میدهید، تنظیم کرد.

فشار کم روی کلید روشن/خاموش (9) باعث کاهش تعداد چرخش/ضربه میشود. افزایش فشار باعث افزایش تعداد چرخش/ضربه میشود.

تغییر حالت قلم (Vario-Lock)

GBH 2-24 DFR, GBH 2-24 DRE

شما می توانید قلم را در 36 حالت ها قفل کنید. به این ترتیب می توانید هر موقعیت کار بهینه ای را انتخاب کنید.

- قلم را درون ابزارگیر قرار دهید.

دھید. ابزار SDS-plus باید در این هین روی سطح قرار گیرد.

- لوله راهنمای (29) سر مکنده را طوری در نگهدارنده قرار دهید که قسمت بالایی سر مکنده روی سطح مورد سوراخکاری قرار گیرد. لوله راهنمای (29) را بیشتر از نیاز روی لوله تلسکوپی (27) نکشید، طوری که بخش زیادی از درجه بندی روی لوله تلسکوپ (27) دیده شود.

- پیچ بروانه ای (28) را دوباره سفت کنید. پیچ اتصال (25) روی نگهدارنده عمق واقع بر سر مکنده را باز کنید.

- نگهدارنده عمق (26) را طوری روی لوله تلسکوپی (27) قرار دهید که فاصله X نشان داده شده در تصویر، با عمق سوراخ دلخواه مطابق باشد.

- پیچ اتصال (25) را در این حالت سفت کنید.

کار با دستگاه

راه اندازی

◀ به ولتاژ شبکه برق توجه کنید! ولتاژ منبع جریان برق باید با مقادیر موجود بر روی بروپسی ابزار آلتريکی مطابقت داشته باشد. ابزارهای برقی را که با ولتاژ 230 ولت مشخص شده اند، می توان تحت ولتاژ 220 ولت نیز بکار برد.


نحوه تنظیم نوع عملکرد:
GBH 2-24 RE

با کلید تغییر "سوراخکاری/سوراخکاری چکشی" (16) نوع عملکرد ابزار برقی را انتخاب کنید.

- برای تعویض نوع عملکرد، دکمه آزاد کننده قفل (15) را فشار دهید و کلید تغییر "سوراخکاری/سوراخکاری چکشی" (16) را به حالت دلخواه برانید تا به طور محسوس جا بیفتد.

نکته: نوع عملکرد را تنها با ابزار برقی خاموش تغییر دهید! در غیر اینصورت امکان آسیب دیدن ابزار برقی وجود دارد.

موقعیت سوراخ کاری چکشی در بتون
یا سنگ



موقعیت سوراخ کاری برای برای بدون ضربه در چوب، فلز، سرامیک و پلاستیک و همچنین برای پیچ کاری



:GBH 2-24 DFR, GBH 2-24 DRE

با کلید توقف ضربه/چرخش (11) نوع عملکرد ابزار برقی را انتخاب کنید.

- جهت تعویض نوع عملکرد، دکمه آزاد کننده قفل (10) را فشار دهید و کلید توقف ضربه/چرخش (11) را به موقعیت دلخواه برانید تا به طور محسوس جا بیفتد.

نکته: نوع عملکرد را تنها با ابزار برقی خاموش تغییر دهید! در غیر اینصورت امکان آسیب دیدن ابزار برقی وجود دارد.

- برای درآوردن نگهدارنده اونیورسال، بوش قفل کننده (5) را به عقب برازید و نگهدارنده اونیورسال (30) را از ابزارگیر ببرون آورید.

مراقبت و سرویس

مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

- پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق ببرون بکشید.

▪ ابزار الکتریکی و شیارهای تهویه آنرا تمیز نگاه دارید، تا اینمی شما در کار تضمین گردد.
در صورت نیاز به یک کابل بدکی برای اتصال به شبکه برق، باستی به شرکت Bosch و یا به نمایندگی مجاز Bosch خدمات پس از فروش (پس از فروش) برای ابزار آلات برقی مراجعه کنید تا از بروز خطرات اینمی جلوگیری بعمل آید.

▪ کلاهک محافظت در برایر گرد و غبار را در صورت آسیب دیدن فوراً عوض کنید. توصیه میشود این کار را از طریق تعمیرگاه مجاز خدمات پس از فروش (آنجام دهید).

- ابزارگیر (3) را پس از هر بار استفاده تمیز کنید.

خدمات و مشاوره با مشتریان

خدمات مشتری، به سوالات شما درباره تعمیرات، سرویس و همچنین قطعات بدکی پاسخ خواهد داد.
نششهای سه بعدی و اطلاعات مربوط به قطعات بدکی را در تارنمای زیر میباید:

www.bosch-pt.com

گروه مشاوره به مشتریان Bosch با کمال میل به سوالات شما درباره محصولات و متعلقات پاسخ می دهند.

برای هرگونه سوال و یا سفارش قطعات بدکی، حتماً شماره فنی 10 رقمی کالا را مطابق برجسب روی ابزار برقی اطلاع دهید.

ایران

روبرت بوش ایران - شرکت بوش تجارت پارس میدان ونک، خیابان شهری خدامی، خیابان آفتاب ساختمان مادریان، شماره ۳، طبقه سوم.

تهران 1994834571
تلفن: 9821+42039000

آدرس سایر دفاتر خدماتی را در ادامه بیایید:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

از رده خارج کردن دستگاه

ابزار برقی، متعلقات و بسته بندی آن، باید طبق مقررات حفظ میط زیست از رده خارج و بازیافت شوند.

ابزارهای برقی را داخل زباله دان خانگی نیاندازید!



- کلید توقف ضربه/چرخش (11) را به موقعیت "Vario-Lock" بپرخانید.

- ابزار مورد استفاده را به وضعیت دلفواه قلم زنی بپرخانید.

- کلید توقف ضربه/چرخش (11) را به موقعیت "قلم زنی" بپرخانید. ابزارگیر بدینوسیله قفل می شود.

- برای قلم زنی، جهت چرخش را روی حالت راست گرد قرار دهید.

نکات کار

نحوه تنظیم عمق سوراخ (رجوع کنید به تصویر) با نگهدارنده عمق (13) می توان عمق سوراخکاری دلفواه X را ثبت کرد.

- دکمه برای تنظیم نگهدارنده عمق (12) را فشار دهید و آن را در دسته کمکی (14) بگذارید.
برآمدگی نگهدارنده عمق (13) باستی به طرف پایین باشد.

- ابزار SDS-plus را تا در ابزارگیر (3SDS-plus) قرار دهید. حرکت آزاد ابزار SDS-plus ممکن است به تنظیم اشتباہ عمق سوراخکاری منجر شود.

- نگهدارنده عمق را آنقدر ببرون بکشید تا فاصله بین نوک متنه و نوک نگهدارنده عمق با عمق متنه دلفواه X مطابق باشد.

کلاچ اینمی

▪ هنگامی که متنه یا ابزار دریل گیر کند، نیروی محركه محور (شفت) متنه قطع می شود.
بدلیل نیروهایی که در اینصورت ایجاد می شوند، ابزار برقی را همیشه با هر دو دست محکم نگهدارید و وضعیت ایستادن شما هم باید ثابت و مستقر باشد.

▪ در صورتیکه ابزار برقی بلوكه شود یا گیر کند، ابزار برقی را خاموش کرده و ابزار را از روی دستگاه بپدارید. روشن کردن ابزار برقی در حالیکه ابزار متنه گیر کرده باشد، باعث ایجاد ارتعاش و عکس العمل های شدید گشوار می شود.

قراردادن سر پیچگوشتی (رجوع کنید به تصویر) (L)

▪ ابزار برقی را تنها در حالت خاموش روی پیچ 9 یا مهره قرار دهید. امکان لغزش ابزار در حال چرخش وجود دارد.


برای کاربری سر پیچگوشتی به یک نگهدارنده اونیورسال (30) با شفت SDS-plus (متصلات) نیاز دارید.

- شفت آداتور را تمیز و قسمت انتهای آنرا کمی جرب کنید.


- نگهدارنده یونیورسال (رباط سرپیچگوشتی) را در حالت چرخان داخل ابزارگیر قرار بدهید تا زمانیکه بطور اتوماتیک قفل شود.

- با کشیدن رابط سر پیچگوشتی، قفل بودن آنرا امتحان کنید.


- یک سرپیچگوشتی را داخل رابط سرپیچگوشتی (نگهدارنده یونیورسال) قرار بدهید. منحصر از سرپیچگوشتی های مناسب با سرپیکس استفاده کنید.

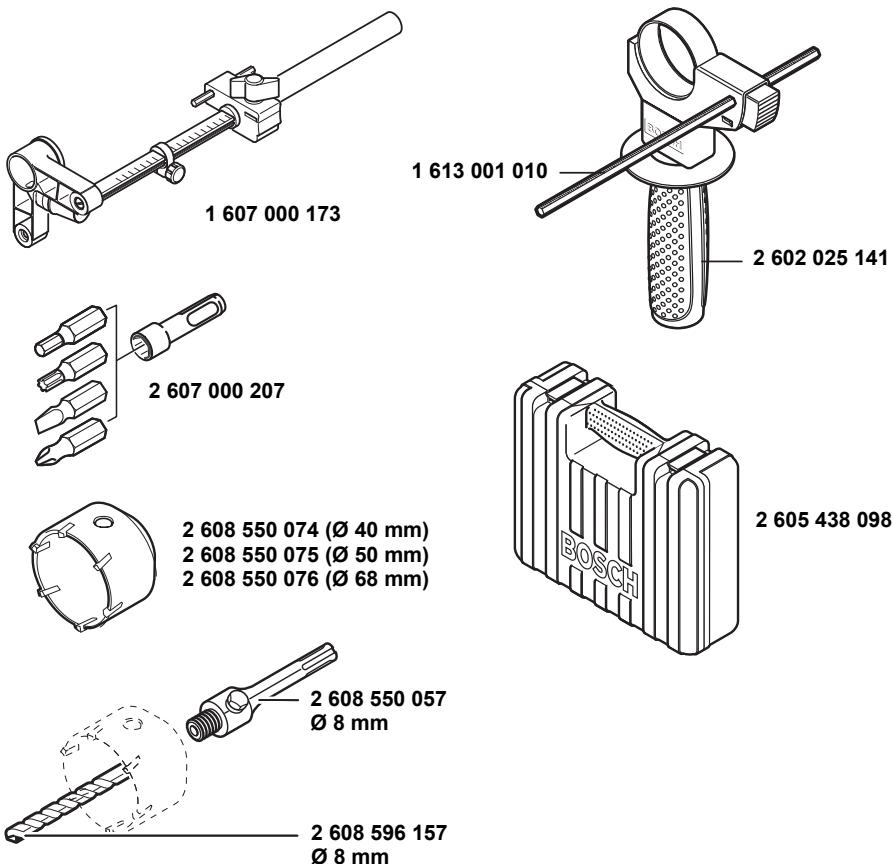

GBH 2-24 RE/DRE

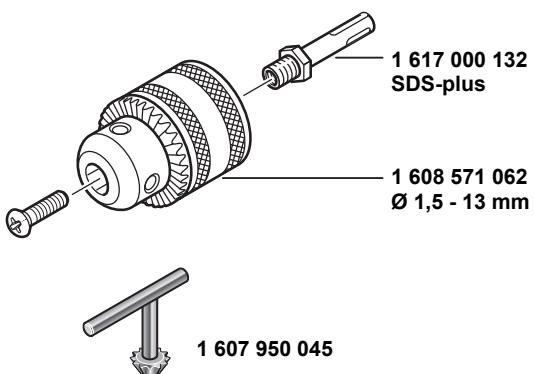

GBH 2-24 DFR

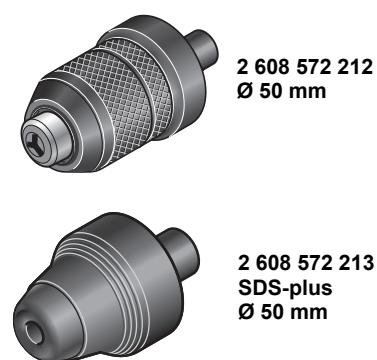

de EU-Konformitätserklärung	Bohrhammer	Sachnummer	We erklären in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte allen einschlägigen Bestimmungen der nachfolgend aufgeführten Richtlinien und Verordnungen entsprechen und mit folgenden Normen übereinstimmen. Technische Unterlagen bei: *
en EU Declaration of Conformity	Rotary Hammer	Article number	We declare under our sole responsibility that the stated products comply with all applicable provisions of the directives and regulations listed below and are in conformity with the following standards. Technical file at: *
fr Déclaration de conformité UE	Marteau perforateur	N° d'article	Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont en conformité avec les directives, règlements normatifs et normes énumérés ci-dessous. Dossier technique auprès de : *
es Declaración de conformidad UE	Martillo perforador	Nº de artículo	Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos nombrados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las Directivas y los Reglamentos mencionados a continuación y están en conformidad con las siguientes normas. Documentos técnicos de: *
pt Declaração de Conformidade UE	Martelo perfurador	N.º do produto	Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencionados cumprem todas as disposições e os regulamentos indicados e estão em conformidade com as seguintes normas. Documentação técnica pertencente à: *
it Dichiarazione di conformità UE	Martello perforatore	Codice prodotto	Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che i prodotti indicati sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive e dei Regolamenti elencati di seguito, nonché alle seguenti Normative. Documentazione Tecnica presso: *
nl EU-conformiteitsverklaring	Boorhamer	Productnummer	Wij verklaaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richtlijnen en verordeningen en overeenstemmen met de volgende normen. Technisch dossier bij: *
da EU-overensstemmelseserklæring	Borehammer	Typenummer	Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i følgende direktiver og forordninger og opfylder følgende standarder. Tekniske bilag ved: *
sv EU-konformitetsförklaring	Borrhammare	Produktnummer	Vi förklarar under eget ansvar att de nämnda produkterna uppfyller kraven i alla gällande bestämmelser i de nedan angivna direktiven och förordningarna och att de stämmer överens med följande normer. Teknisk dokumentation: *
no EU-samsvarserklæring	Borhammer	Produktnummer	Vi erklærer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og med følgende standarder. Teknisk dokumentasjon hos: *
fi EU-vatimustenmukaisuusvakuutus	Poravasara	Tuotenumero	Vakuutamme täten, että mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien direktiivien ja asetuksen asiaankuuluvia vatimuksia ja ovat seuraavien standardien vatimusten mukaisia. Tekniset asiakirjat saatavana: *
el Δήλωση πιστότητας ΕΕ	Περιστροφικό πιστολέτο	Ariθμός ευρετηρίου	Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι τα αναφερόμενα προϊόντα αντιστοιχούν σε όλες τις σχετικές διατάξεις των πιο κάτω αναφερόμενων οδηγιών και κανονισμών και ταυτίζονται με τα ακόλουθα πρότυπα. Τεχνικά έγγραφα στη: *
tr AB Uygunluk beyanı	Kırıcı-delici	Ürün kodu	Tek sorumlu olarak, tanımlanan ürünün aşağıdaki yönetmelik ve direktiflerin gecerli bütün hükümlerine ve aşağıdaki standartlara uygun olduğunu beyan ederiz. Teknik belgelerin bulunduğu yer: *

pl Deklaracja zgodności UE	Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejsze produkty odpowiadają wszystkim wymaganiom poniżej wyszczególnionych dyrektyw i rozporządzeń, oraz że są zgodne z następującymi normami. Dokumentacja techniczna: *	
cs EU prohlášení o shodě	Prohlašujeme na výhradnou zodpovednosť, že uvedený výrobek splňuje všechna príslušná ustanovenia nižšie uvedených smerníc anařízení aje vsouladu snásledujúcimi normami: Technické podklady u: *	
sk EÚ vyhlásenie o zhode	Vyhlasujeme na výhradnú zodpovednosť, že uvedený výrobok spĺňa všetky príslušné ustanovenia nižšie uvedených smerníc anariadení aje vsúlade snasledujúcimi normami: Technické podklady má spoločnosť: *	
hu EU konformitási nyilatkozat	Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a megnevezett termékek megfelelnek az alábbiakban felsorolásra kerülő irányelvek és rendeletek valamennyi idevágó előírásainak és megfelelnek a következő szabványoknak. Műszaki dokumentumok megorzési pontja: *	
ru Заявление о соответствии ЕС	Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что названные продукты соответствуют всем действующим предписаниям нижеуказанных директив и распоряжений, а также нижеуказанных норм. Техническая документация хранится у: *	
uk Заява про відповідність ЄС	Мизавляємо під нашу одноособову відповіальність, що названі вироби відповідають усім чинним положенням нищеозначених директив і розпоряджень, а також нижчеозначеним нормам. Технічна документація зберігається у: *	
kk ЕО сәйкестік мәғлұмдамасы	Оз жауапкершілікпен біз аталаған өнімдер төменде жазылған директикалар мен жарлықтардың тиісті қағидаларына сәйкестігін және төмендері нормаларға сай екенін білдіреміз. Техникалық құжаттар: *	
ro Declarație de conformitate UE	Declaram pe proprie răspundere că produsele menționate corespund tuturor dispozițiilor relevante ale directivelor și reglementărilor enumerate în cele ce urmează și sunt în conformitate cu următoarele standarde. Documentație tehnică la: *	
bg ЕС декларация за съответствие	С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти отговарят на всички валидни изисквания на директивите и разпоредбите по-долу и съответства на следните стандарти. Техническа документация при: *	
mk EU-Изјава за сообразност	Со целосна одговорност изјавуваме, дека описаните производи се во согласност со сите релевантни одредби на следните регулативи и прописи и се во согласност со следните норми. Техничка документација кај: *	
sr EU-izjava o usaglašenosti	Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju svim dotičnim odredbama naknadno navedenih smernica u uredaba i da su u skladu sa sledećim standardima. Tehnička dokumentacija kod: *	
sl Izjava o skladnosti EU	Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vsemi relevantnimi določili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim standardom. Tehnična dokumentacija pri: *	
hr EU izjava o skladnosti	Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i da su skladni sa sljedećim normama. Tehnička dokumentacija se može dobiti kod: *	
et EL-vastavusdeklaratsioon	Kinnitame ainuvastutatavana, et nimetatud tooted vastavad järgnevalt loetitud direktiivide ja määruste kõikide asjaomastele nõuetele ja on kooskõlas	
Puurvasar	Tootenumber	

CE

III

jārgmīste normiņē.

Tehniski dokumenti saņemti:

Iv Deklarācija par atbilstību ES standartiem	Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šeit aplūkotie izstrādājumi atbilst visiem tālāk minētajās direktīvās un rīkojumos ietvertajām saistošajām nostādnēm, kā arī sekojošiem standartiem. Tehniskā dokumentācija nr.:*		
Perforators	Izstrādājuma numurs		
It ES atitiktības deklarācija	Atsakingai pareišķim, kad išvārdyti gaminiai atitinka visus privalomus žēmīau nurodytu direktīvu ir reglamentu reikalavimus ir šiuos standartus. Techninė dokumentacija saugoma: *		
GBH 2-24 RE	3 611 B72 0..	2006/42/EC 2014/30/EU 2011/65/EU	EN 60745-1:2009+A11:2010 EN 60745-2-6:2010 EN 55014-1:2017+A11:2020 EN 55014-2:2015 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN IEC 63000:2018
GBH 2-24 DRE	3 611 B72 1..		
GBH 2-24 DFR	3 611 B73 0..		
 BOSCH		* Robert Bosch Power Tools GmbH (PT/ECS) 70538 Stuttgart GERMANY	
		Henk Becker Chairman of Executive Management	Helmut Heinzelmann Head of Product Certification
			
Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY Stuttgart, 10.12.2020			